

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56
Rapor No: 34-04-1501236
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56

Full Plus Ekspertiz



35EPS24

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-04-1501236 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56
Mersis No: 0005114804300001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	35EPS24	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	193252	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	KL1JA69E9CK670798	Motor Gücü	91 kw
Marka	Chevrolet	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ OLİMPİK	Model	Cruze
Sonraki Muayene Tar.	2027-01-25	Model Yılı	2012
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

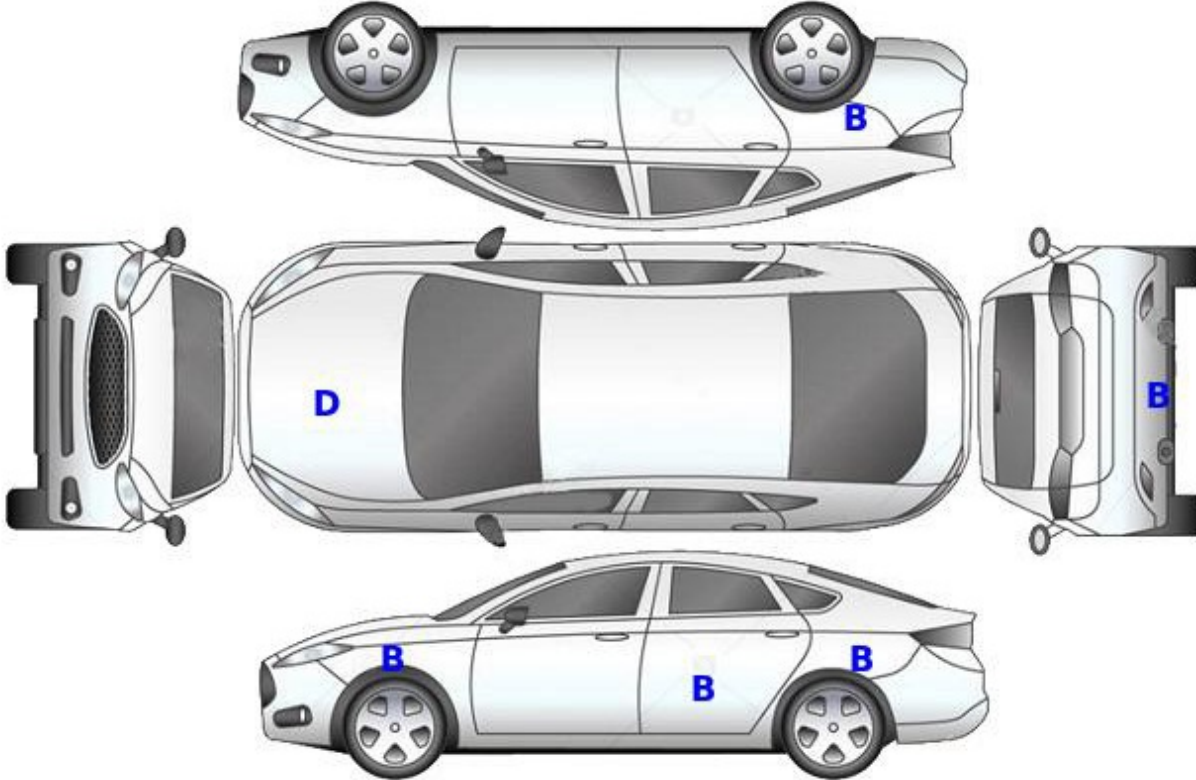

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56
Rapor No: 34-04-1501236
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu ezikleri mevcut .Ezik Çizik taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Su atmıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış .
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön takım burçları rotiller aşınmış.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor sesli çalışıyor.arıza ışığı yanıyor.yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut,vuruntu mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Yağ kaçağı mevcut
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Şarj edilmeli
Klima		Düşük soğutma performansı
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-04-1501236 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	64	65	1

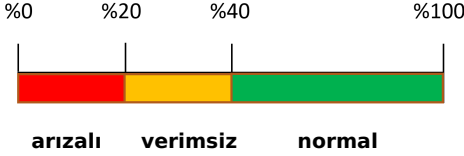

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	190	160	16
2. Aks	169	197	14
El Freni	189	234	19

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95W	3 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	95W	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	95W	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	95W	4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-04-1501236 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.07.2026 10:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	6/11
Rapor No:	34-04-1501236	Araç Giriş Tarihi:	06.07.2026 10:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.07.2026 10:56
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

Araç: Chevrolet/Daewoo Cruze 1.6i 16V VVT-i
Motor kodu: F 16 D4/A 16 XER (LDE)
Üretim yılı: 10-15
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: KL1JA69E9CK670798 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 06.07.2026 10:49:06 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Hata kodu P2096: i
CAT SONRASİ KARIŞIM KONTROLU (SIRA 1)
>KARIŞIM ÇOK FAKİR
Hata kodu P2096: i
CAT SONRASİ KARIŞIM KONTROLU (SIRA 1)
>KARIŞIM ÇOK FAKİR
Hata kodu P0420: i
BANK 1 KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİ
»VERİM EN DUSUK SEVİYENİN ALTINDA
Hata kodu P0014:
EGZOZ KAM MİLİ KONUMU SIRA 1
DAşırı geç ayarlama/fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P0172:
BANK 1 KARIŞIMI
>KARIŞIM ÇOK ZENGİN
Hata kodu P2096: i
CAT SONRASİ KARIŞIM KONTROLU (SIRA 1)
>KARIŞIM ÇOK FAKİR
Hata kodu P0014:
EGZOZ KAM MİLİ KONUMU SIRA 1
DAşırı geç ayarlama/fonksiyon hatalıdır.
Motor Motor ISO/CAN
Hata kodu P2096: }
CAT SONRASİ KARIŞIM KONTROLU (SIRA 1)
>KARIŞIM ÇOK FAKİR
Hata kodu P0420: i
BANK 1 KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİ
»VERİM EN DUSUK SEVİYENİN ALTINDA
BELİ. 2 Le e LI AI
(ELLA GUTMANN
S\$ OL UTI ON S
06.07.2026
Hata
7
5
CL rep
Hata kodu P0014:
EGZOZ KAM MİLİ KONUMU SIRA 1
DAşırı geç ayarlama/fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P0172:
BANK 1 KARIŞIMI
>KARIŞIM ÇOK ZENGİN
Hata kodu P0172:
BANK 1 KARIŞIMI
>KARIŞIM ÇOK ZENGİN
ABS
ABS
ABS
Hava yastığı
Hata kodu B0091:
A/C sistemi
Konfor

Konfor
"EE | DY. Le e
ABS (CAN)
DIREKSİYON ACİ SENSORU
Cok eksenli hızlanma modülü CAN
Hava yastığı (CAN)
Klima sistemi ECC CAN
Gösterge panosu grubu (CAN)
Park asistanı — CAN
- O O
öö ooo
CL rep

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-04-1501236 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.05.2025		ERP-Carpma	Hayır	37716.08	TL
06.04.2025		ERP-Carpma	Hayır	77543.82	TL
14.08.2024		ERP-Carpma	Hayır	35368.93	TL
24.03.2018		Carpma	Hayır	0	TL
03.09.2016		Carpma	Hayır	0	TL
23.07.2012		ERP-Carpma	Hayır	4526.41	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56
Rapor No: 34-04-1501236
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56

Araç Resimleri



Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:56
Rapor No: 34-04-1501236
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:16

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:56



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, Araç anahtarı > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon kutusu > Yağ Kaçağı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Güneşlik > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Güneşlik > Hasarlı



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Marşbiyel, sol
Kaporta
Fren sistemi
Fren sistemi

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol - Boyalı
Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış
Fren diskleri ve balataları, arka - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.07.2026 10:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-04-1501236	Araç Giriş Tarihi:	06.07.2026 10:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.07.2026 10:56
Mersis No:	0005114804300001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Diğer notlar;

Araç kirli ekspertiz yapıldı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.07.2026 10:56	Bayi No:	3404	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-04-1501236	Araç Giriş Tarihi:	06.07.2026 10:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.07.2026 10:56
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası