

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1421682 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



31ACD237



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1421682 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	31ACD237	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	87776	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR7ACYHZRKL086987	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q4DBL0022834	Marka	Citroen
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	BEYAZ
Model	C5 AirCross	İlk Tescil Tarihi	20-09-2019
Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-ONaN	Model Yılı	2019
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48
Rapor No: 06-01-1421682
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

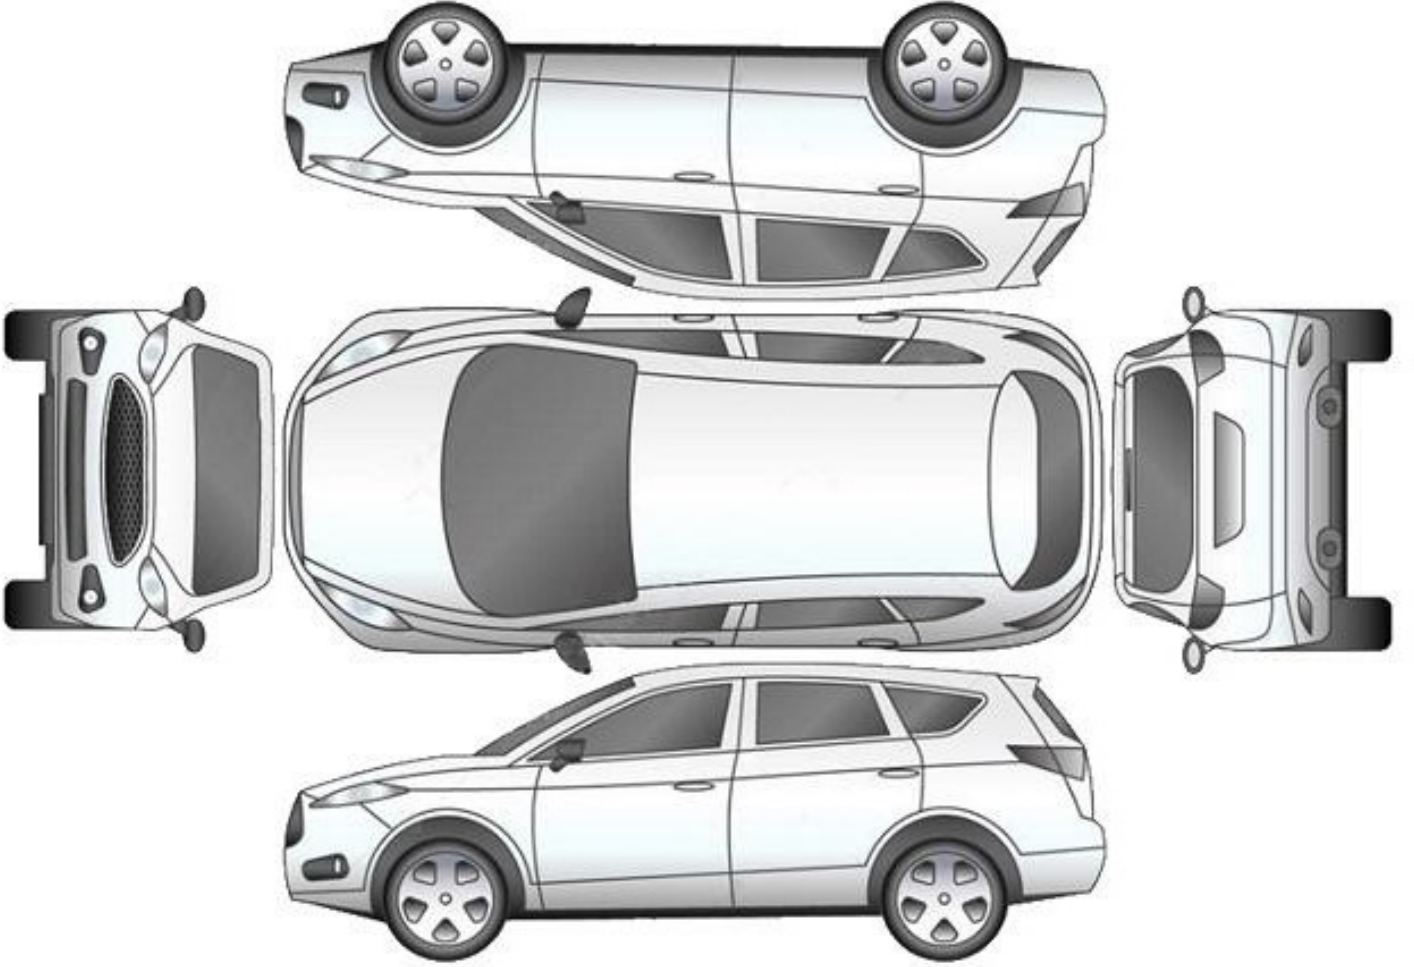

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1421682 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izleri, çizikler ve ezikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1421682 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	73	5
2. Aks	63	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.182	2.03	6
2. Aks	2.13	2.0475	3
El Freni	1.6925	1.6275	3

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/18	104V	4,47 mm	Kışlık
Sol Arka	235/55/18	104V	4,63 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/55/18	104V	4,32 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/55/18	104V	4,69 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48
Rapor No: 06-01-1421682
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
502	380	74	118
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	94	19	97,92
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

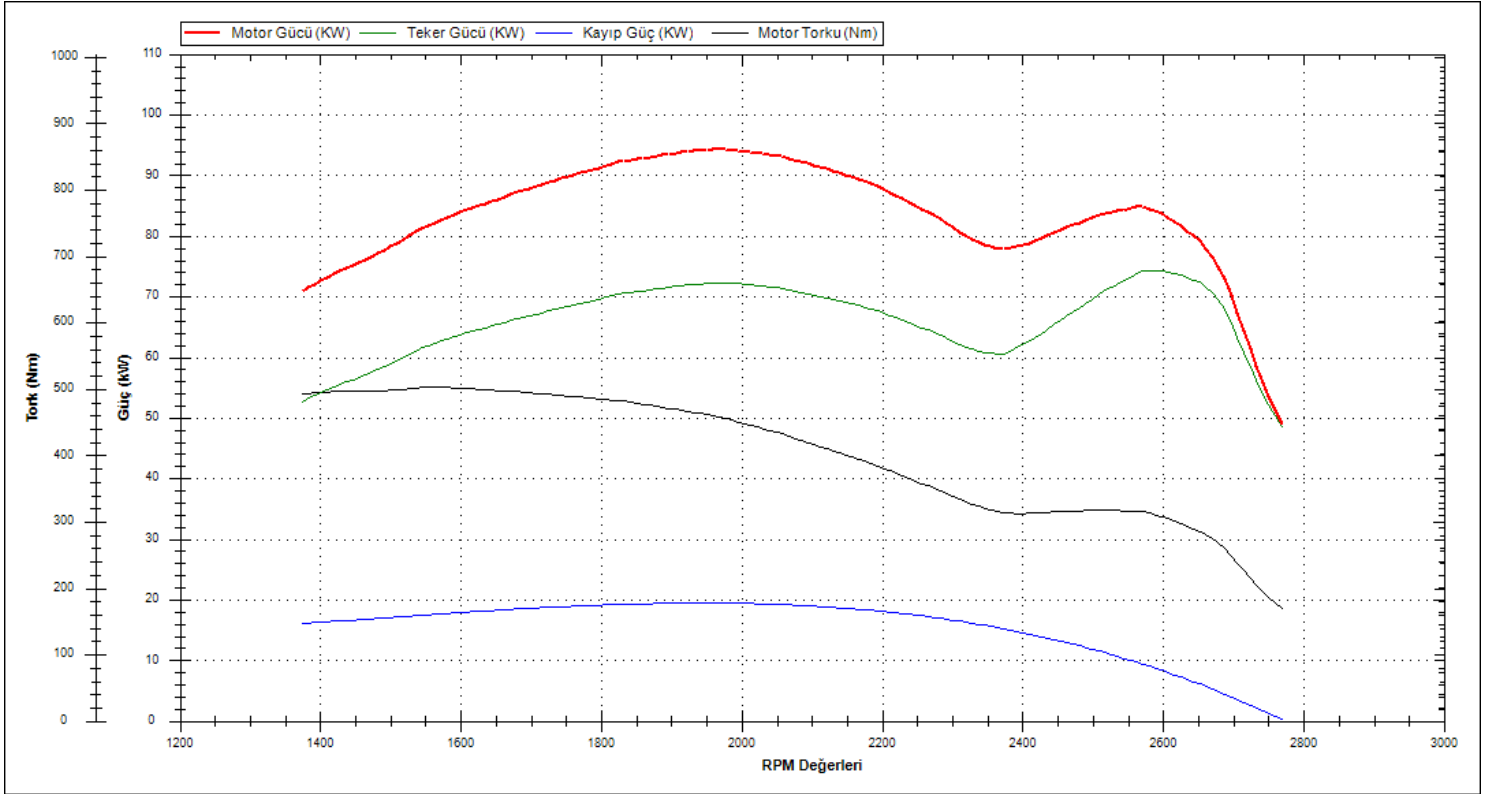

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1421682 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.09.2025

Araç:

Citroen C5 Aircross 1.5 16V Blue-HDI 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR7ACYHZRKL086987 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.09.2025 13:46:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Airbag UDS

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima sistemi UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1FA7:

On sag koltuk ısıtıcısı/koltuk havalandırması kuma

nda tnitesi ile CAN iletisimi

VERI HATTI UZERINDE ILETISIM YOK!

Hata kodu B181A:

ELEKTRONIK KONTAK KILIDI

HATALI ILETISIM!

Hata kodu B1808:

Immobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1163:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B117C;:

Yan dis aydınlatma

arizali aktivasyon

Hata kodu B162C;:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B133D:

On cam krikosu rdlesinin aktivasyonu

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1796:

DIS BAGA] ANTENI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B120D:

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1213-81:

Surus dinamiği kontrolü kumanda iinitesine CAN-Bus

-baglantı

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Konfor

Yagmur/isik sensorii UDS

Konfor

ON CAM SILECEGI

Hata kodu B100C;:

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJI!

Konfor

Farlar

Konfor

Surici tarafi on kapi modilii PDPC

3*

Hata kodu B1392:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1393:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1386:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Otomatik bagaj kapagi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA ESIK KODLAMA

Hata kodu B174E:

Bagaj kapagi kapatma salteri

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu B1244:

SOL ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1245:

SAG ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1221:

ON SOL IC MESAFE SENSORU

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 13:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1421682	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 12:03	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 13:48
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1225:
ON SAG IC MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1222:
MESAFE SENSORU ON/SOL DIS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1250:
SOL ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1251:
SAG ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1244:
SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1245:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Cok islevli dokunmatik ekran
Hata kodu U1FAQ-00:
MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK ILETISIM
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Sanziman
Otomatik sanziman
Sanziman
Darbe vites kolu
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B100C:;
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1FAQQ:
MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK ILETISIM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6987 şasi nolu CITROEN C5 AIRCROSS SHINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 13:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1421682	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 12:03	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 13:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48
Rapor No: 06-01-1421682
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1421682 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 13:48
Rapor No: 06-01-1421682
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:03

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:48



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor . Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluk ,sağ ön kapı ve sol ön kapıda folyo olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 13:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1421682	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 12:03	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 13:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası