

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1425899 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



54AKM409

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1425899 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	54AKM409	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	64219	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VYFEFYHT2PN545561	Motor Gücü	75 kw
Ruhsat Motor No	YH010025998	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Doblo Combi	İlk Tescil Tarihi	14-09-2023
Sonraki Muayene Tar.	26-08-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37
Rapor No: 06-01-1425899
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

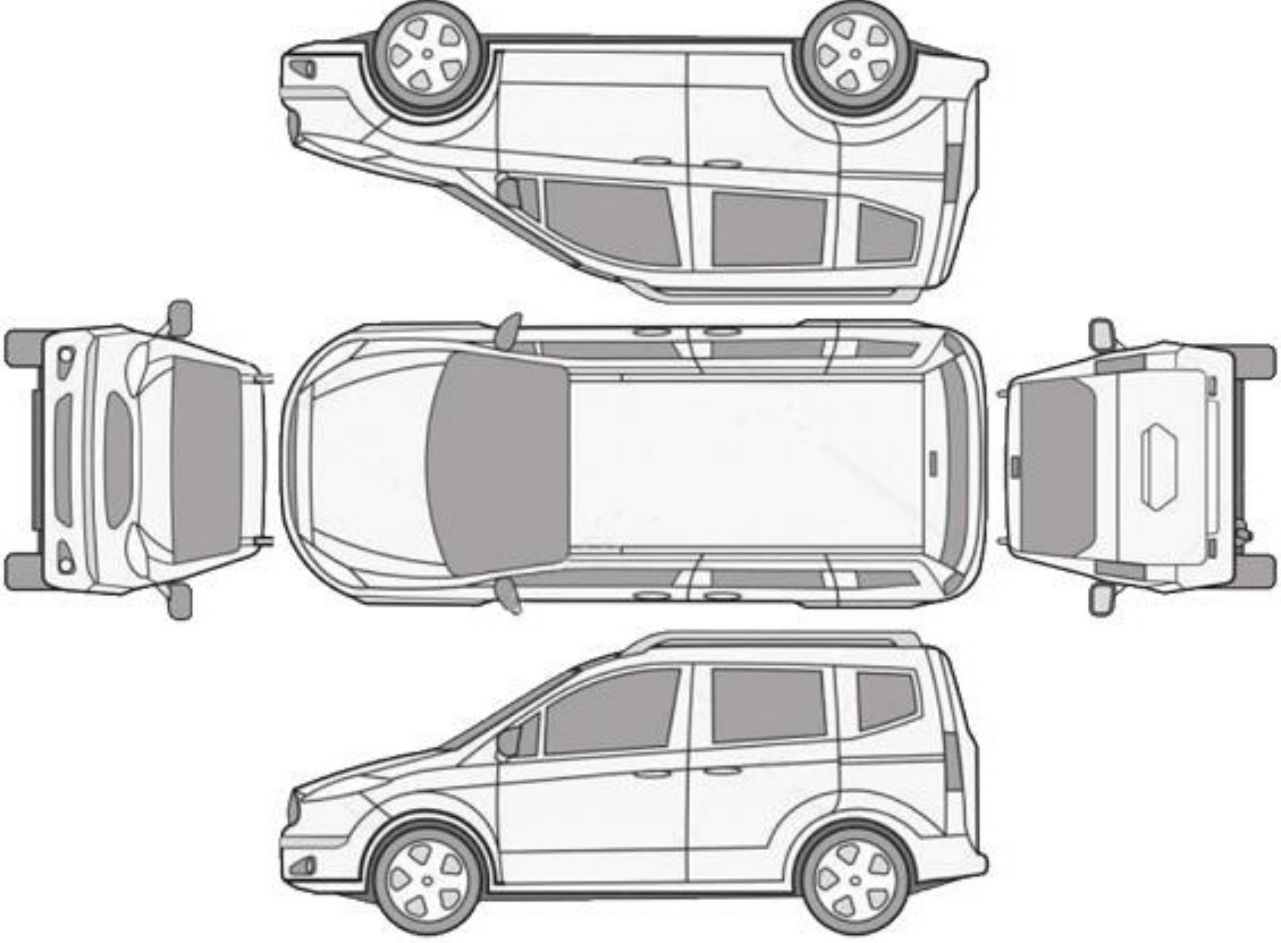

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1425899 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu kaçırıyor
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vurğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1425899 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	84	7
2. Aks	66	78	12

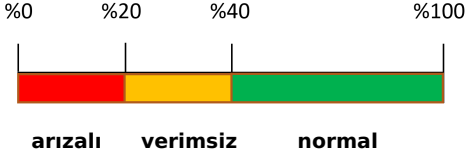

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3635	2.2795	3
2. Aks	0.972	1.137	14
El Freni	0.2605	0.228	12

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	5,17 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	5,73 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	5,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	5,62 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1425899 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
75	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1425899 Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33 Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

13.10.2025

Arac:

Peugeot Rifter 1.5 16V Blue-HDi 100

Motor kodu:

YHT (DV5RCF)

Üretim yılı;

20-21

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VYFEFYHT2PN545561 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.10.2025 16:21:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P203F-7B:

Ure katkı maddesi sistemi

Seviye COK DUSUK

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Bosch ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B173E:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B114D:

ARKA SOL PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1175:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

3. Fren 1181

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1806:

MOTOR YONETIMI

Motor istop ediyor

Hata kodu B1327:

ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1

arizali aktivasyon

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatalı alçak basınc sistemi.

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1002:

ECU

BEKLENMEDİK YENIDEN BASLATMA

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Direksiyon kumanda modilii

Hata kodu B1836-12:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1836-00:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1835-00:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

RADYO UZAKTAN KUMANDASI

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Hata kodu B1558-07:

DIREKSİYON SIMIDI SAG COK FONKSİYONLU DUGMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hata kodu U1F6C-00:

Telematik kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Ses/Video

Navigasyon sistemi

3*

Hata kodu B1004:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.10.2025 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1425899	Araç Giriş Tarihi:	13.10.2025 15:33	Araç Çıkış Tarihi:	13.10.2025 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B155D:
Multimedya kontrol ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1573:
Dokunmatik ekran
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5561 şasi nolu FIAT DOBLO COMBI EASY 1.5 100 BLUEHDI markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.10.2025 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1425899	Araç Giriş Tarihi:	13.10.2025 15:33	Araç Çıkış Tarihi:	13.10.2025 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37
Rapor No: 06-01-1425899
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik




Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

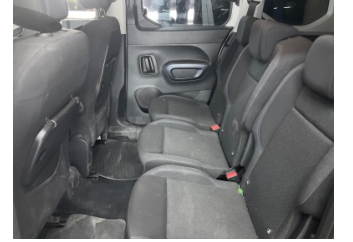

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37
Rapor No: 06-01-1425899
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

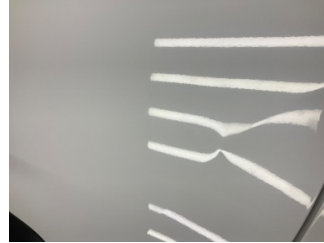

Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.10.2025 16:37
Rapor No: 06-01-1425899
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:33

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 13.10.2025 16:37


Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

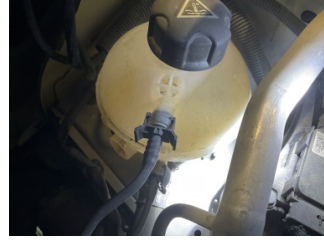

Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Turbo - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.10.2025 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-1425899	Araç Giriş Tarihi:	13.10.2025 15:33	Araç Çıkış Tarihi:	13.10.2025 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı DYNO TESTİ YAPILAMADI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.10.2025 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1425899	Araç Giriş Tarihi:	13.10.2025 15:33	Araç Çıkış Tarihi:	13.10.2025 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası