

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1506981	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DGV425



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1506981 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGV425	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	257440	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA25000002V78346	Motor Gücü	103 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	2184cc
Rengi	BEYAZ	Model	Ducato
İlk Tescil Tarihi	12-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	22-09-2026
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26
Rapor No: 06-01-1506981
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

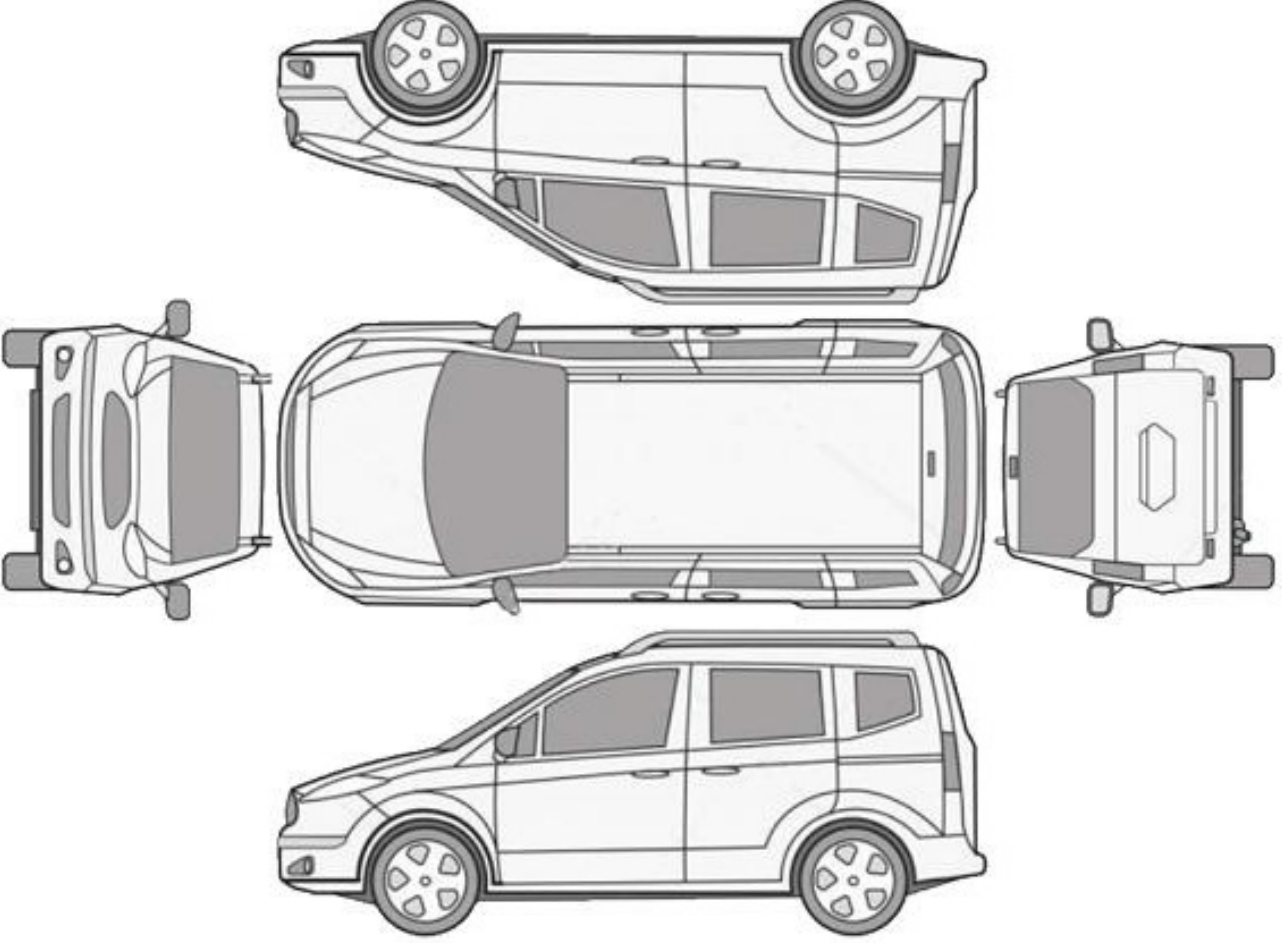

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1506981 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, boya atmaları, taş izleri, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön farlar sabitleme hatalı, arka lamba camları çatlak
Silecekler		Deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantalar boyası atmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Enjektörlerde sesli çalışma, yağ kaçağı, arıza uyarı ikazı yaşıyor.
Şanzıman		Yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima arızalı. Soğutmuyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubu harici Vses, gergi bilyası kontrol.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzoz siyah duman çıkış mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1506981 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-

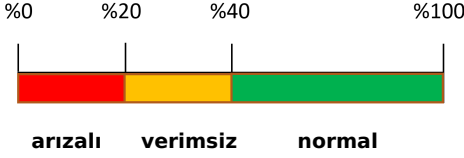

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16C	119R	6,1 mm	Yazlık
Sol Arka	215/75/16C	119R	5,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/75/16C	119R	6,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/75/16C	119R	5,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1506981 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1506981	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

28.07.2026
Arac:
Fiat Ducato 140 2.2 16V JTDM Bus
Motor kodu:
463 49 131
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA25000002V78346 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
28.07.2026 11:39:18/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P2015:
DEGISKEN EMME MANIFOLDU KONUM SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P225C:
NOX SENSORU 1 SIRA 1
SINYAL COK GUCLU
Hata kodu P20F2:
NOx depolama katalizör bank 2
VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA
Hata kodu P2015:
DEGISKEN EMME MANIFOLDU KONUM SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P225C:
NOX SENSORU 1 SIRA 1
SINYAL COK GUCLU
Hata kodu P20F2:
NOx depolama katalizör bank 2
VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA
Hata kodu P2002:
KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1
VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA
Motor
Dizel motor
Hata kodu P010B-00:
Hata kodu P225C-00:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
NOX SENSORU 1 SIRA 1
SINYAL COK GUCLU
Hata kodu P2015-00:
DEGISKEN ENDUKSIYON BORUSU
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P2002-00:
Kurum partikül sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P20F2-00:
NOx-/SCR katalizatoru
VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA
Motor
Ure katkı maddesi dozaj modülü

ABS
ABS/ESP
Hava yastığı
Hava yastığı
Konfor
Gösterge grubu
Hata kodu U1722-87:
Konfor
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
Hata kodu U0401-00:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu B1011-18:
Plaka lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hırsızlık koruması
Güvenlik Gateway Modu
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1506981	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

ZFA25000002V78346 şase nolu ve 06DGV425 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26
Rapor No: 06-01-1506981
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon
> Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1506981 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Motor, Motor > Ezik

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ayarsız



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş izi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 12:26
Rapor No: 06-01-1506981
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:39

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 12:26



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Kırılmış



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Onaysız



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Onaysız



Motor, Hava filtresi kabı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı

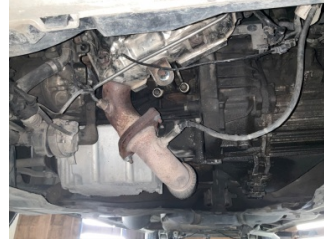

Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1506981	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor şanzıman yağ kaçağı mevcut, motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor, enjektörlerde sesli çalışma mevcut servis kontrol genel bakım önerilir. Far alt bağlantıları hatalı cıvata takılmamış. Ön panel ve Motor kaputu bağlantılı cıvatasında işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Araç fitillerinde hasar ve deformeler mevcut. Plaka lambası yanmıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 12:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1506981	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 12:26
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası