

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1430155 Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ADP446

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1430155 Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ADP446	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	316103	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA25000002C90216	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	2287cc
Rengi	BEYAZ	Model	Ducato
İlk Tescil Tarihi	18-01-2017	Sonraki Muayene Tar.	15-04-2026
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20
Rapor No: 06-01-1430155
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

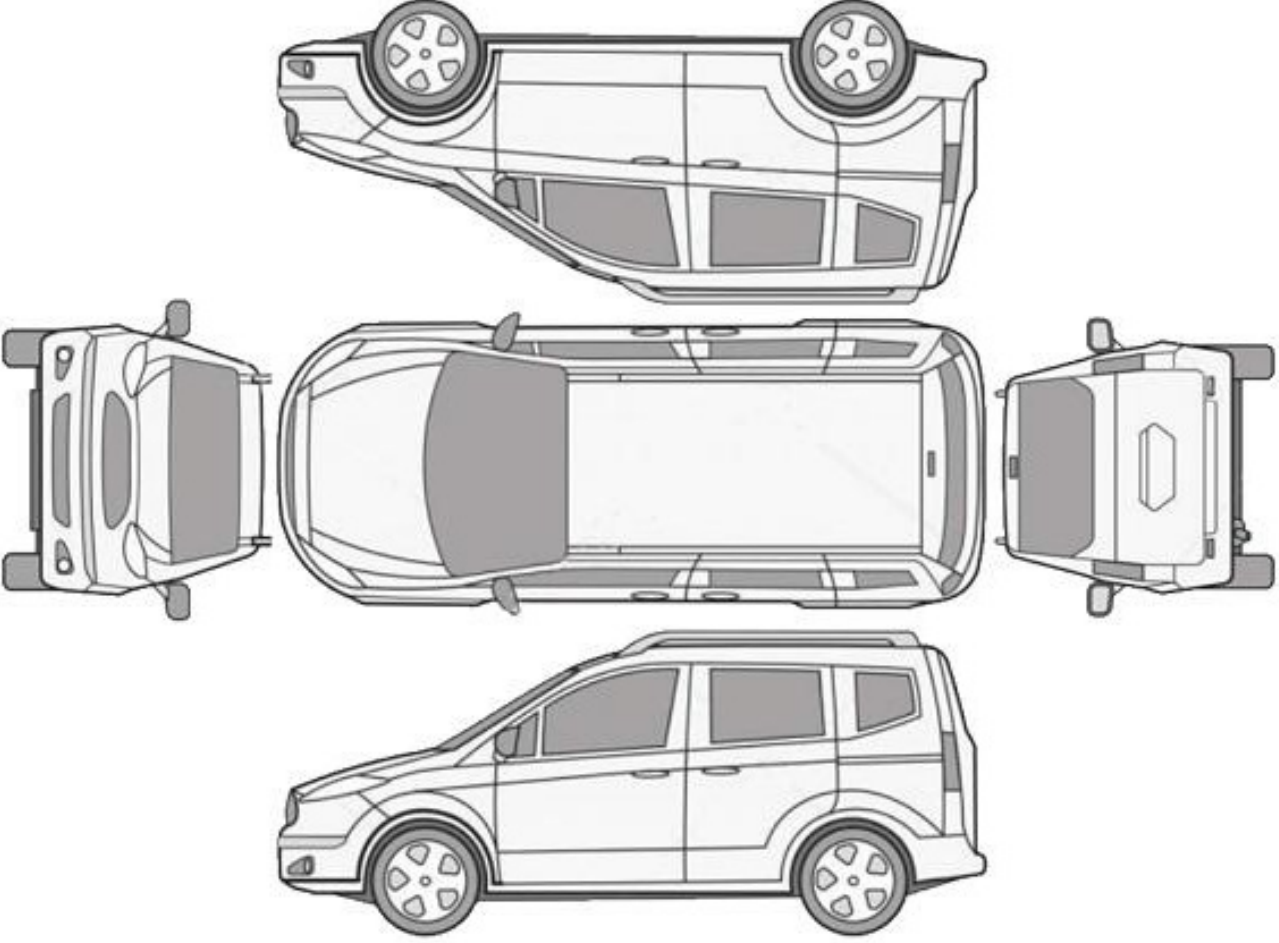

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1430155 Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş, ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik, deforme ve hasarlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda yoğun deforme mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		Lifte alınamadığından kontroller yapılamadı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut. Harici ses mevcut
Şanzıman		Yoğun yağ kaçağı, harici ses ve kavramada vuruntu mevcut. Vites geçişi sert.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller yapılamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi. Sol sıkız aynası hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1430155 Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16C	114R	6,54 mm	Yazlık
Sol Arka	215/75/16C	114R	6,13 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/75/16C	114R	6,47 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/75/16C	114R	6,22 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1430155 Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1430155 Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.10.2025

Arac:

Fiat Ducato 130 2.3 16V JTD

Motor kodu:

F1 AEO48.1N

Üretim yılı;

11-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA25000002C90216 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

24.10.2025 16:13:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0805:

KAVRAMA KONUMLAMA SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0805:

KAVRAMA KONUMLAMA SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P0683:

Kızdırma bujisi/bujileri

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hata kodu U0426:

IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P0504:

FREN SVICI A/B

FREN LAMBASI SVICLERİNİN HATALI SENKRONİZASYONU

Hata kodu P0805:

KAVRAMA KONUMLAMA SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2455:

Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor

i

SINYAL COK GUCLU

ABS

Bosch ABS/ESP 9.0 EP

Konfor

Gosterge panosu Marelli 4

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Karoseri-SG Marelli 11

Hata kodu U0019:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B11A3:

Suruçi tarafı on kapi cam krikosu rolesi "pencere

camini aşağıya indirin"

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B11A1:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu B1016:

3. Fren 1181

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1011:

PLAKA LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1430155 Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.01.2022		KTT-Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20
Rapor No: 06-01-1430155
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20
Rapor No: 06-01-1430155
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20

Vuruk



Tavan, Ön cam direği, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk ağız > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Sabitlemesi Hatalı



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Sabitlemesi Hatalı



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20
Rapor No: 06-01-1430155
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çatlak



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Kırılmış



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Dikiz aynası, sol, Ayna camı > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.10.2025 16:20
Rapor No: 06-01-1430155
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.10.2025 15:36


Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 24.10.2025 16:20



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Pano, sol > Standart Dış Onarım

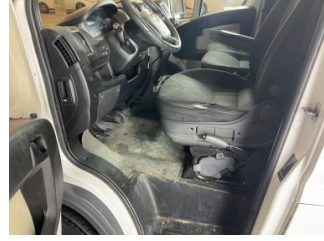

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Şanzıman
Arka lambalar
Şanzıman
Motor
Şanzıman

Parça ve Hasar

Debriyaj - Aşınmış
Arka lamba camı, sol - Çizik
Şanzıman - Sarsıyor
Motor - Ses Yapıyor
Şanzıman - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.10.2025 16:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-1430155	Araç Giriş Tarihi:	24.10.2025 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	24.10.2025 16:20
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı. Egzozdan siyah duman atma mevcut. Debriyaj aşınmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.10.2025 16:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1430155	Araç Giriş Tarihi:	24.10.2025 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	24.10.2025 16:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası