

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGZ810



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGZ810	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	58014	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T70465	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

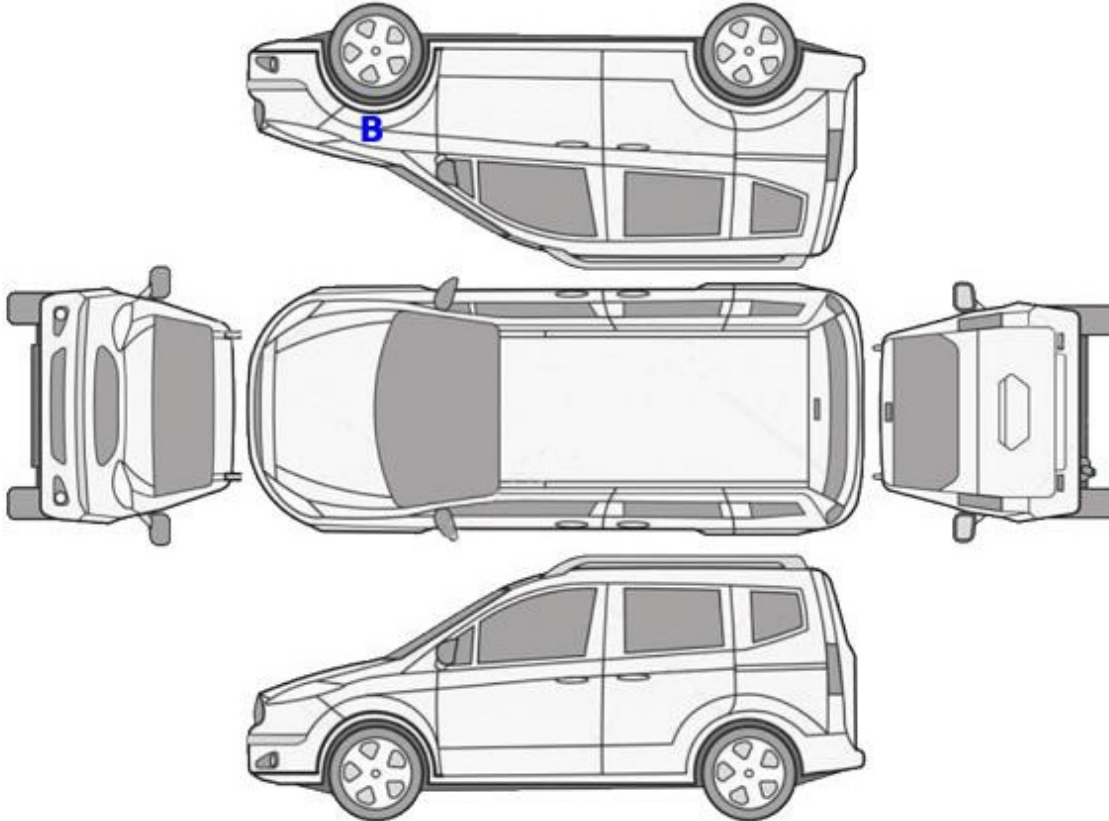

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik, lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5,5 ! m/km	4,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	86	1
2. Aks	62	65	3

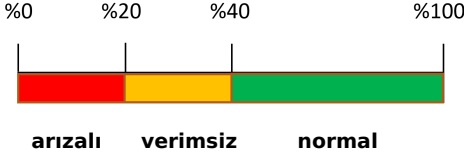

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6865	1.5245	9
2. Aks	0.6915	0.711	2
El Freni	0.733	0.6675	8

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	5 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	4,59 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	5,09 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	4,46 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.07.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T70465 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.07.2025 14:54:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu C2200:

Hata kodu C2200:

Hata kodu P0002:

YAKIT MIKTARI REGULATORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0234:

Sarj basıncı sensörü A

BASINC ÇOK YÜKSEK

Hata kodu P2563:

Takviye basıncı regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu U0426:

IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P2244:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

HATALI SINYAL

Hata kodu P0234:

Sarj basıncı sensörü A

BASINC ÇOK YÜKSEK

Hata kodu P2563:

Takviye basıncı regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu U0426:

IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P2244:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

HATALI SINYAL

Hata kodu P0234:

Sarj basıncı sensörü A

BASINC ÇOK YÜKSEK

Hata kodu P2563:

Takviye basıncı regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayarı

Hata kodu B1009:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu B1001:

ARAC ANAHTARLARI

GEÇERSİZ TANIMLAMA

Hata kodu B1016:

ON CAM SİLECEK MOTORU HIZLI KADEME

HATALI KONTROL!

Hata kodu B1018:

ON CAM SİLECEK MOTORU YAVAS KADEME

ROLENİN ARIZALI KONTROL BESLEMESİ!

Hata kodu B1023:

PLAKA LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1011:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Marelli EP gösterge panosu grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.03.2024		Çarpışma	Hayır	8996.42	TL
18.03.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
27.11.2021		KTTÇarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1399741 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.07.2025 15:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1399741	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2025 14:58	Araç Çıkış Tarihi:	30.07.2025 15:26
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2025 15:26
Rapor No: 06-01-1399741
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:58

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2025 15:26




Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

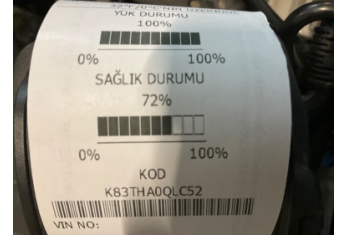

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

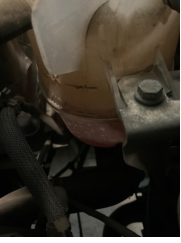

Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.Yağ kaçaqları ve Soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı DYNO TESTİ yapılamadı .Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.07.2025 15:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1399741	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2025 14:58	Araç Çıkış Tarihi:	30.07.2025 15:26
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası