

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 10:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2439959	Araç Giriş Tarihi:	27.11.2025 09:27	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 10:06
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CGZ085



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2439959 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGZ085	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	59397	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T61907	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
İlk Tescil Tarihi	09-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06
Rapor No: 06-01-2439959
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

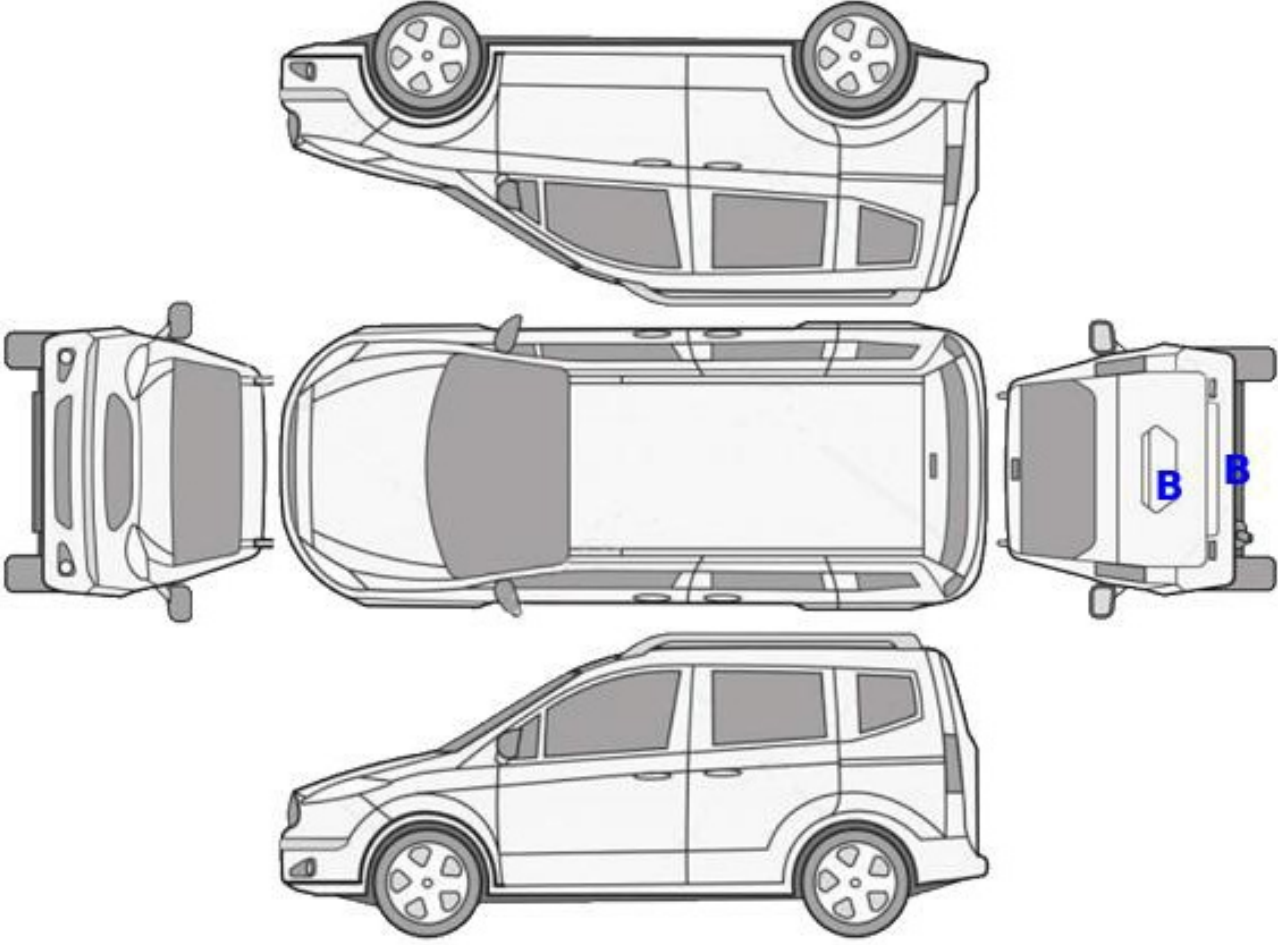

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2439959 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik, hasar ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol ön lastik deforme jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Debriyaj pedalı sert ve dipten kavıyor.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Güvenlik kodu istiyor.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Araç Akü takviyesi ile çalıştırıldı.
Klima		Soğutmuyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Hafif harici ses mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik ve kirli.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2439959 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-12.4 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	84	1
2. Aks	53	57	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5375	1.3985	9
2. Aks	0.82	0.7995	2
El Freni	1.116	1.135	1

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92T	4,04 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92T	6,97 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	5,84 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92T	6,81 mm	Kışlık



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2439959 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2439959 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.11.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

330 A1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T61907 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.11.2025 10:16:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

3*

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu C1210:

Gosterge grubu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1205:

ABS valf rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Konfor
Delphi Govde Bilgisayarı
Konfor
Marelli EP gösterge panosu grubu
Hata kodu B1000:
ECU
Dahili hata.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2439959 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.12.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1144.6	TL
23.02.2021		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06
Rapor No: 06-01-2439959
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06
Rapor No: 06-01-2439959
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik




Motor kaputu, Menteşe > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

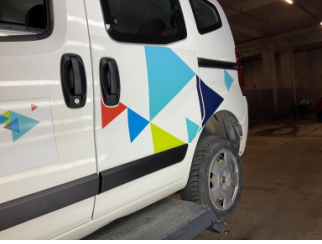

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 10:06
Rapor No: 06-01-2439959
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:27

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 10:06




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

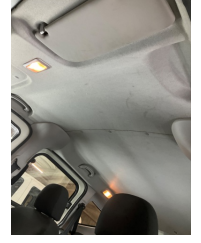

Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç rölantide halinde hafif sarsıntılı çalışma ve enjektörlerde sesli çalışma mevcut. Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor. Etiket folyo olan yerlerde gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Bagaj kapağı kili açılmadığından bagaj kapağı içi kusur kontrolleri yapılamadı. Yağ kaçağı ve soğutma sıvısı eksik ve kiri olduğundan DYNO testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 10:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2439959	Araç Giriş Tarihi:	27.11.2025 09:27	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 10:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası