

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2026 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/14
Rapor No:	06-01-1498729	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2026 16:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2026 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



42GV760



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1498729 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	42GV760	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	208508	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM422500006D85517	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
İlk Tescil Tarihi	21-09-2016	Sonraki Muayene Tar.	25-11-2026
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1498729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

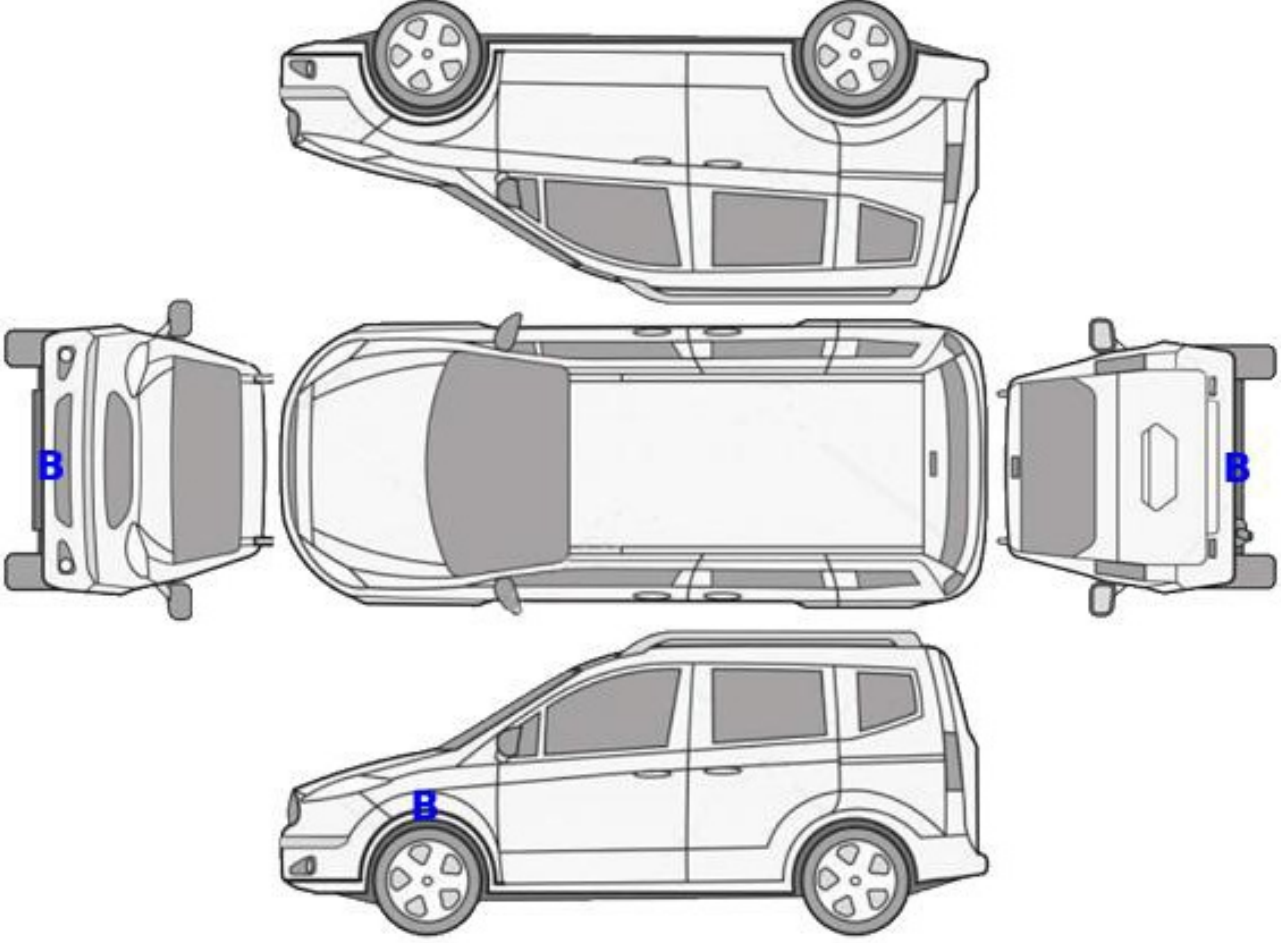

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1498729 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, boya atmaları ve deformeEzik Çizik ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme. USB, ve çakmaklık kapağı yok.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		elektrik kabloları sabitleme hatalı
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut lastikler de çatlamalar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Hasarlar mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut. Yağ seviyesi eksik . Turbo hafif ısıklık sesi mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Ezik mevcut
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		genleşme kabı Sızdırma mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1498729 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	2,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	81	5
2. Aks	63	60	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6965	1.4725	13
2. Aks	1.232	1.2985	5
El Freni	0.9545	0.906	5

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,6 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,2 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,2 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1498729 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1498729 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

26.06.2026

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

26.06.2026 08:59:33/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Motor

Marelli 8F3 CF5

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayarı

Hata kodu B1045:

ISIK KONTROLU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Marelli EP gösterge panosu grubu

Konfor

Bosch park asistanı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.07.2023		ERP-Çarpışma	Hayır	29150.48	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2026 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1498729	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2026 16:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2026 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1498729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası çerçevesi > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası çerçevesi > Çizik



Kapı, sağ arka, Sürgülü kapı,
sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Sürgülü kapı,
sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tavan, Tavan > Çizik

Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1498729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Motorsoğutması, Radyatör > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Ön cam direği, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1498729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15



Direksiyon sistemi, Direksiyon
> Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Elektrik donanımı/Pano, Kablo
demeti > Onaysız



Egzoz sistemi, Parçalar,
sabitleme, lamda sensörü,
koruma > Hasarlı



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Sızdırıyor



Motor, Turbo hortumları >
Onaysız



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Kaporta, Kaporta > Standart
Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Standart
Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Davlumbaz >
Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1498729
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka,
Davlumbaz > Hasarlı



Arka aks, Süspansiyon, arka
sağ > Hasarlı



Arka aks, Süspansiyon, arka sol
> Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz
> Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Ayarsız



Tampon, ön, Ön tampon >
Ayarsız



Motor kaputu, Motor kaputu >
Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş




Tavan, Ön cam direği, sağ >
Deforme Olmuş



Tavan, Ön cam direği, sağ >
Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Taş İzi

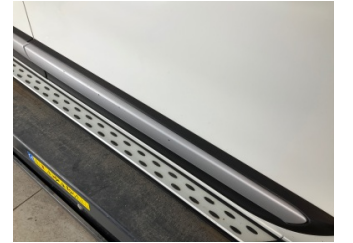

Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Taş İzi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1498729 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:04 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Ön cam direği, sol > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Deforme Olmuş



Kaporta, Kaporta > Deforme Olmuş



Kaporta, Kaporta > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Taş İzi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Turbo - Ses Yapıyor

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka ve modelleri farklı.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu ucunda plastik dodik aksesuar olduğu için boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç genelinde yüzeysel çizik , ezik taş izleri ve boya bozulmaları mevcut.Araç boya desinde deforme ve solma mevcut. Araçta folyo söküm izleri mevcut.arac marşbiyel yan basamak plastiklerinde hasar mevcut. Araca sonradan marşbiyel basamakları ve arka tampon demiri montajı yapılmış.Radyatör ve intercooler ezik mevcut. Şanzıman alt kulak hasarlı. Motorda bölgesel yağ kaçaqları mevcut. Motor soğutma suyunda sızdırma mevcut. Arka amortisör burçlarında, ön Rot başları,tabla burçları , z rot larda hasarlar mevcut.

Diğer notlar;

Yağ kaçağı oldu için ve soğutma suyunda sızdırma olduğu için DYNO testi yapılmadı . Motor kaputu menteşe değişmiş bağlantı civatası işlemleri

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2026 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1498729	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2026 16:04	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2026 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası