

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1509934 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



07SH717



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1509934 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	07SH717	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	300228	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	WFOAXXWPDAYS17235	Motor Gücü	74 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1596cc
Rengi	MAVİ	Model	Focus
İlk Tescil Tarihi	14-09-2001	Sonraki Muayene Tar.	10-06-2027
Model Yılı	2002	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1509934
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

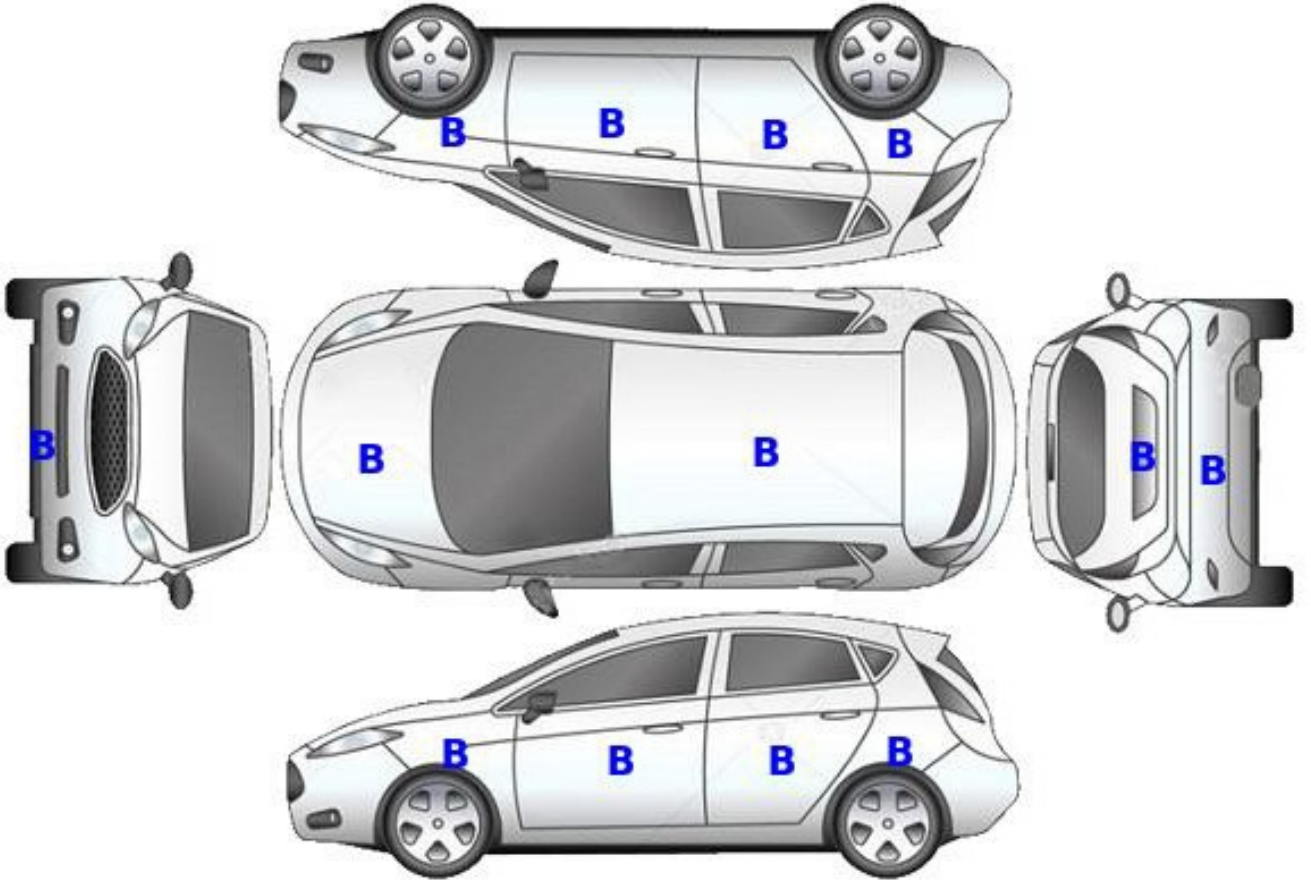

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1509934 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, boya atmaları, yakıcı madde izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Deforme
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far bağlantı ayakları onarımlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		Sağ elektrikli dikiz aynası çalışması hatalı
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Hasarlar mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut. Debriyaj aşınma mevcut,
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Yağ kaçağı
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Araç altında Çizik mevcut, alt koruma sacında plastiklerde hasar mevcut
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Deforme
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Standart dışı onarımlar mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı sızırmalar mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1509934 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,9 m/km	-4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	72	2
2. Aks	57	59	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.514	1.4735	2
2. Aks	0.704	0.8345	15
El Freni	1.4175	1.1875	16

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	88H	7,1 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	88H	7,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	88H	7,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	88H	7,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1509934 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.08.2026 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1509934	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 15:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.08.2026 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

07.08.2026

Araç:

Ford Focus 1.6i 16V

Motor kodu:

FYDB

Üretim yılı;

00-04

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

07.08.2026 15:22:53/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1131:

Katalistten önceki lambda sensörü

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P1132:

Katalistten önceki lambda sensörü

SINYAL ÇOK GÜÇLÜ

ABS

ABS ISO

Hava yastığı

Hava yastığı (ISO)

Konfor

Gösterge panosu grubu 98-04 ISO

Konfor

Merkezi modül GEM 98-04 ISO

Hırsızlık koruması

Motor kilidi PWM

Hata kodu P1131:

Katalistten önceki lambda sensörü

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P1132:

Katalistten önceki lambda sensörü

SINYAL ÇOK GÜÇLÜ

Hırsızlık koruması

Hırsız alarm sistemi ISO

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1509934 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.07.2025		Carpma	Hayır	0	TL
20.11.2017		Carpma	Hayır	0	TL
02.12.2012		Çarpma	Hayır	149.27	TL
13.01.2012		Çarpma	Hayır	893.12	TL
19.08.2010		Carpma	Hayır	586.63	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1509934
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15

Araç Resimleri



Vuruk



Kaporta, Sol Ön Şase > Ezik



Kaporta, Sol Ön Şase > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1509934
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15



Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemi > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemi > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemi > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Arka aks, Aks gövdesi, arka > Hasarlı



Arka aks, Aks gövdesi, arka > Hasarlı



Arka aks, Aks gövdesi, arka > Hasarlı



Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Egzoz sistemi, Arka boru > Standart Dışı Onarım



Egzoz sistemi, Arka boru > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Hasarlı



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1509934
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Nikelaj > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Nikelaj, alt > Hasarlı



Kapı, sol ön, Nikelaj, alt > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2026 09:15
Rapor No: 06-01-1509934
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 15:18

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2026 09:15



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Sızdırıyor

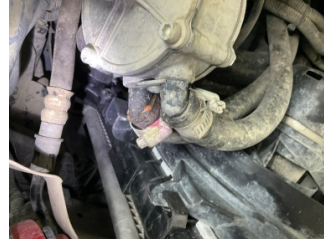

Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Sızdırıyor



Camlar, Ön cam fitili >
Hasarlı



Camlar, Ön cam fitili >
Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol >
Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ
> Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Kaporta

Kaporta

Tavan

Tavan

Döşemeler/Kapaklar

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sol - Boyalı

Sol Üst Frangart - Boyalı

Sağ Üst Frangart - Boyalı

Ön cam direği, sağ - Boyalı

Ön cam direği, sol - Boyalı

Döşemeler/Kapaklar - Çizik

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.08.2026 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-1509934	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 15:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.08.2026 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç komple tadilatlı işlemli boyalı. Motor kaputu bağlantı civatasında işlem mevcut. Panel Radyatör bağlantı ayakları ezik. Soğutma sıvısı da sızdırmalar yağ kaçaqları mevcut servis kontrol genel bakım önerilir. Araç alt takım toz körükleri ön ve arka burçlarda hasarlar mevcut.

Temel Bilgiler;

Araç ruhta bilgisi çakılı şase numarasında O harfi kullanılmıştır.

Diğer notlar;

Araç kaporasında boya deformeleri renk uyumsuzlukları vernik yanıkları ezik ve çizikler mevcut. Araç içi döşeme ve kapaklarında hasar, sarkma ,deforme, kir, çizik ve deformeler mevcut. Araç fitillerinde , tereson larda hasar, deforme, kopma mevcut . Pano bagaj kapağı açma tuşu çalışmıyor. Araç çakmaklık çalışması hatalı, fırlatıyor,

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.08.2026 09:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1509934	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 15:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.08.2026 09:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası