

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 11:29
Rapor No: 06-01-1422888
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:41

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 11:29

Full Plus Ekspertiz



31AUE267



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 11:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1422888 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 11:29
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	31AUE267	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	32193	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2RC78414	Motor Gücü	114 kw
Ruhsat Motor No	RC78414	Marka	Ford
Motor Hacmi	999cc	Rengi	BEYAZ
Model	Puma	İlk Tescil Tarihi	03-10-2024
Sonraki Muayene Tar.	31-05-2025	Model Yılı	2024
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 11:29
Rapor No: 06-01-1422888
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:41

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 11:29

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

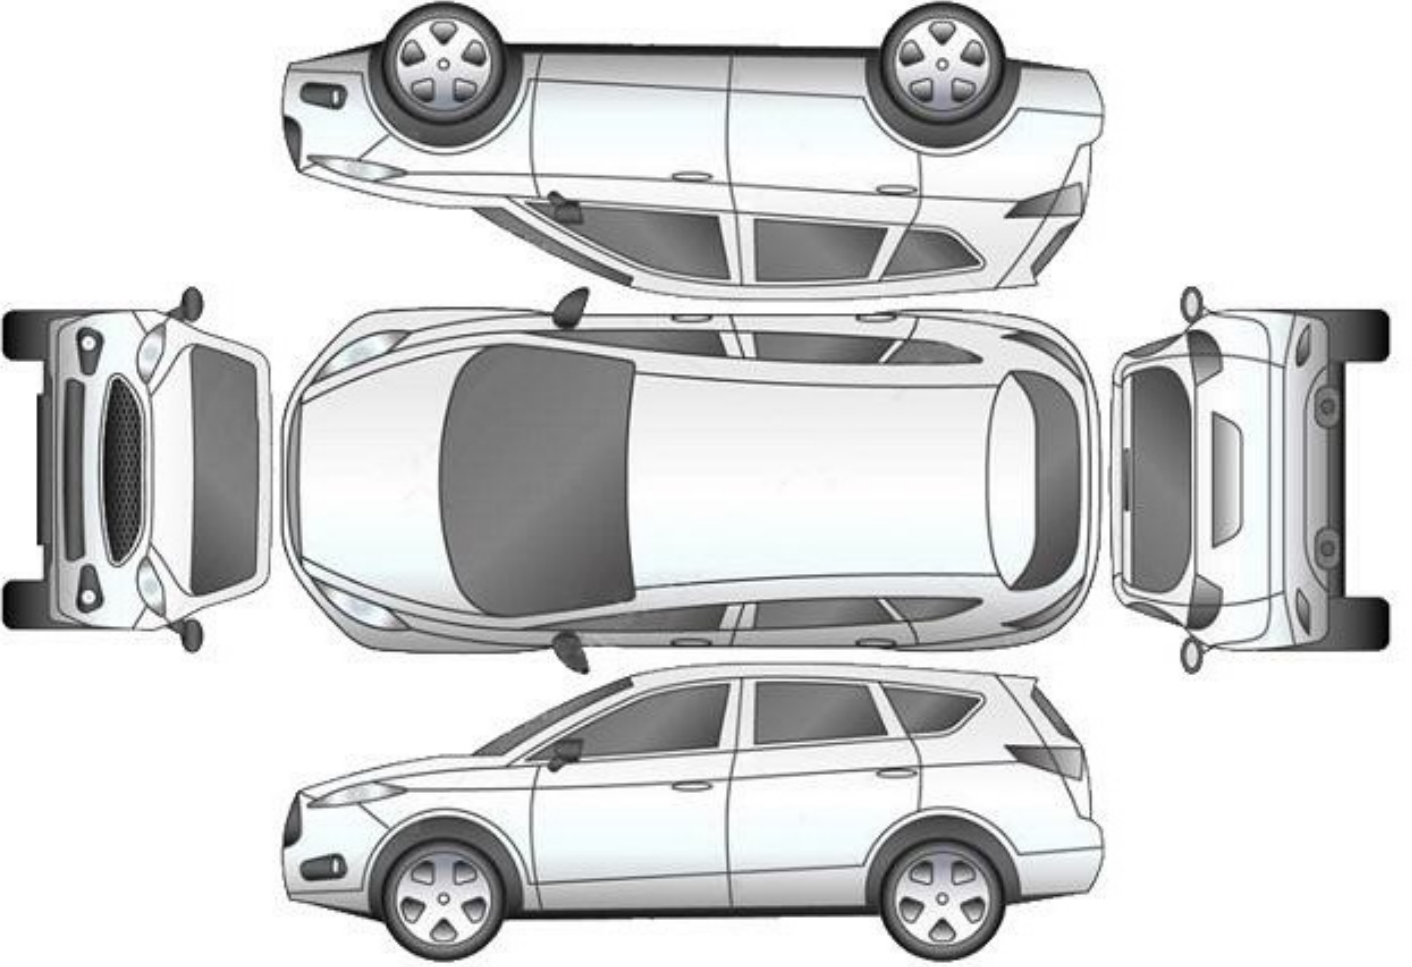

B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 11:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1422888 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 11:29
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 11:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1422888 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 11:29
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.4 m/km	3.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	72	4
2. Aks	86	73	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8045	1.6965	5
2. Aks	1.848	1.958	5
El Freni	350	325	7

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/19	93V	5,25 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/19	93V	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/19	93V	5,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/19	93V	6,44 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 11:29
Rapor No: 06-01-1422888
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:41

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 11:29

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
521	479	95	164
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
114	112	16	98,25
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

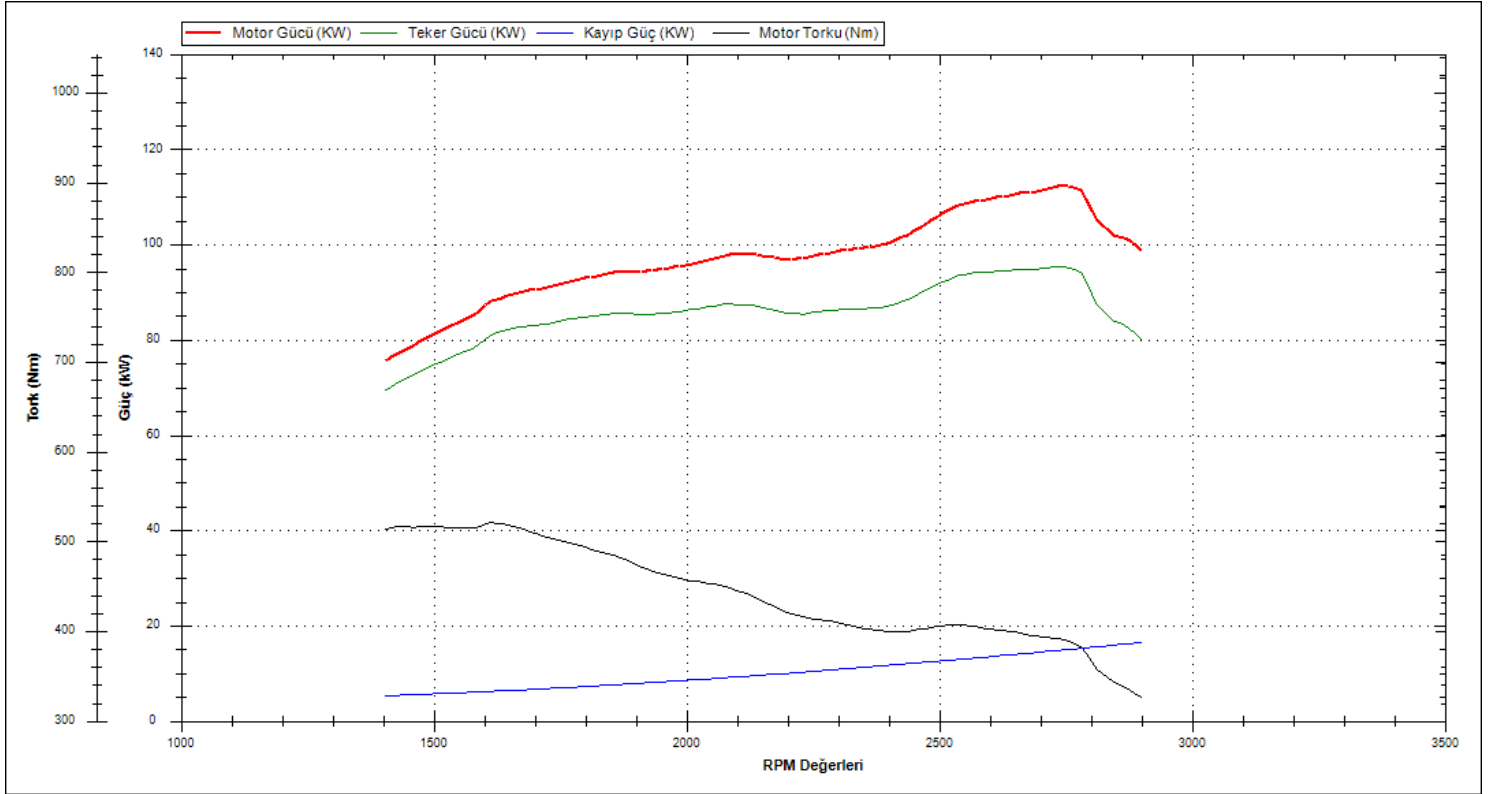

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 11:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1422888 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 11:29
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.10.2025

Arac:

Ford Puma 1.0i 12V EcoBoost

Motor kodu:

B7JG

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF02XXERK2RC78414 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.10.2025 11:06:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

Motor

SGM mars dinamosu

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

IPC gösterge panosu grubu CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

Bagaj kapısı modülü CAN

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar şarj modülü

Konfor

Telematik (CAN)

Konfor

Direksiyon simitini modülü

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Hata kodu P060C:

ECU

Dahili hata.

Ses/Video

ACM radyo

Hata kodu B1A89:

Uydu anteni

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0256:

MODUL ARAYUZU F. ON KONTROL ELEMANLARI

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U202B:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine/merkezi Ga

teway kumanda Ünitesine Ethernet bağlantısı

Hatalı Ethernet bağlantısı.

Hata kodu U2026:

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ECU
Kalibrasyon/konfigürasyon verileri hatalı.
Ses/Video
Dijital ses işlemcisi DSP CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 11:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1422888	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 11:29
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***8414 şasi nolu FORD PUMA ST-LINE X HIBRIT 1.0 ECOBOOST 155 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 11:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1422888	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 11:29
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 11:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1422888	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 11:29
Mersis No:	0309073518100001				


Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi

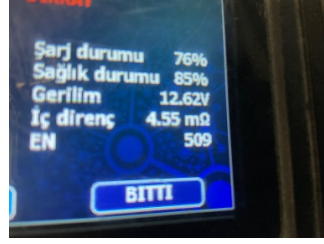

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Sağ arka kapı bağlantı civataları işlemlili

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 11:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1422888	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 11:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası