

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1433786 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ETN240

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1433786 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ETN240	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	18727	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2RC74156	Motor Gücü	91 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Puma
İlk Tescil Tarihi	25-10-2024	Sonraki Muayene Tar.	28-05-2027
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 09:56
Rapor No: 06-01-1433786
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:25

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 09:56

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

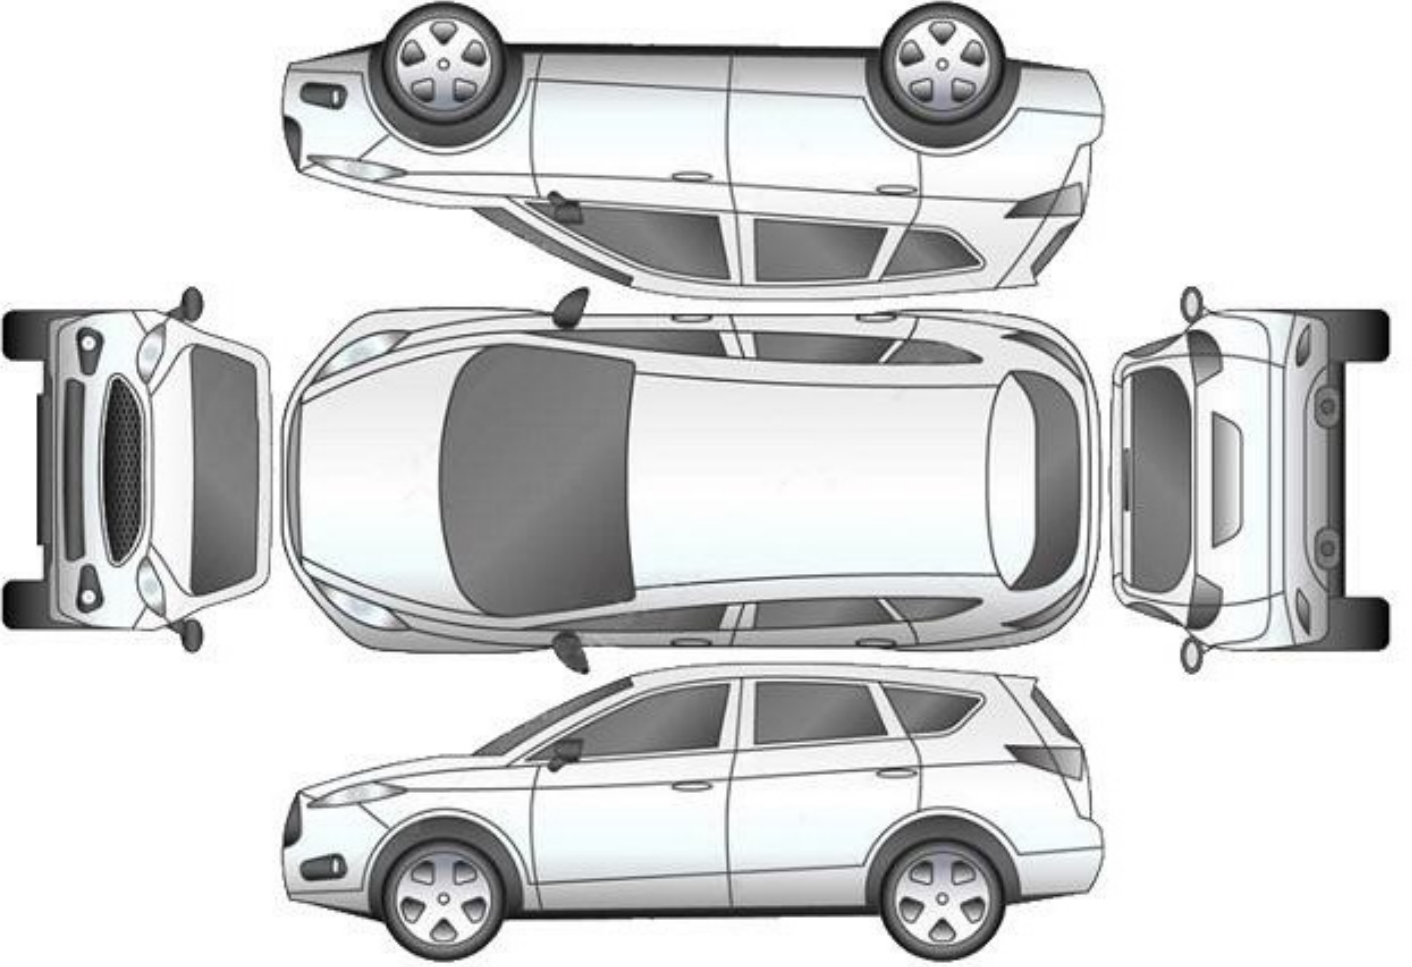

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1433786 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1433786 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	66	3
2. Aks	64	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.092	1.801	13
2. Aks	1.7185	1.761	2
El Freni	1.148	1.1675	1

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	6,12 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6,29 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	6,01 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	6,22 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 09:56
Rapor No: 06-01-1433786
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:25

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 09:56

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
477	429	79	128
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	92	15	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

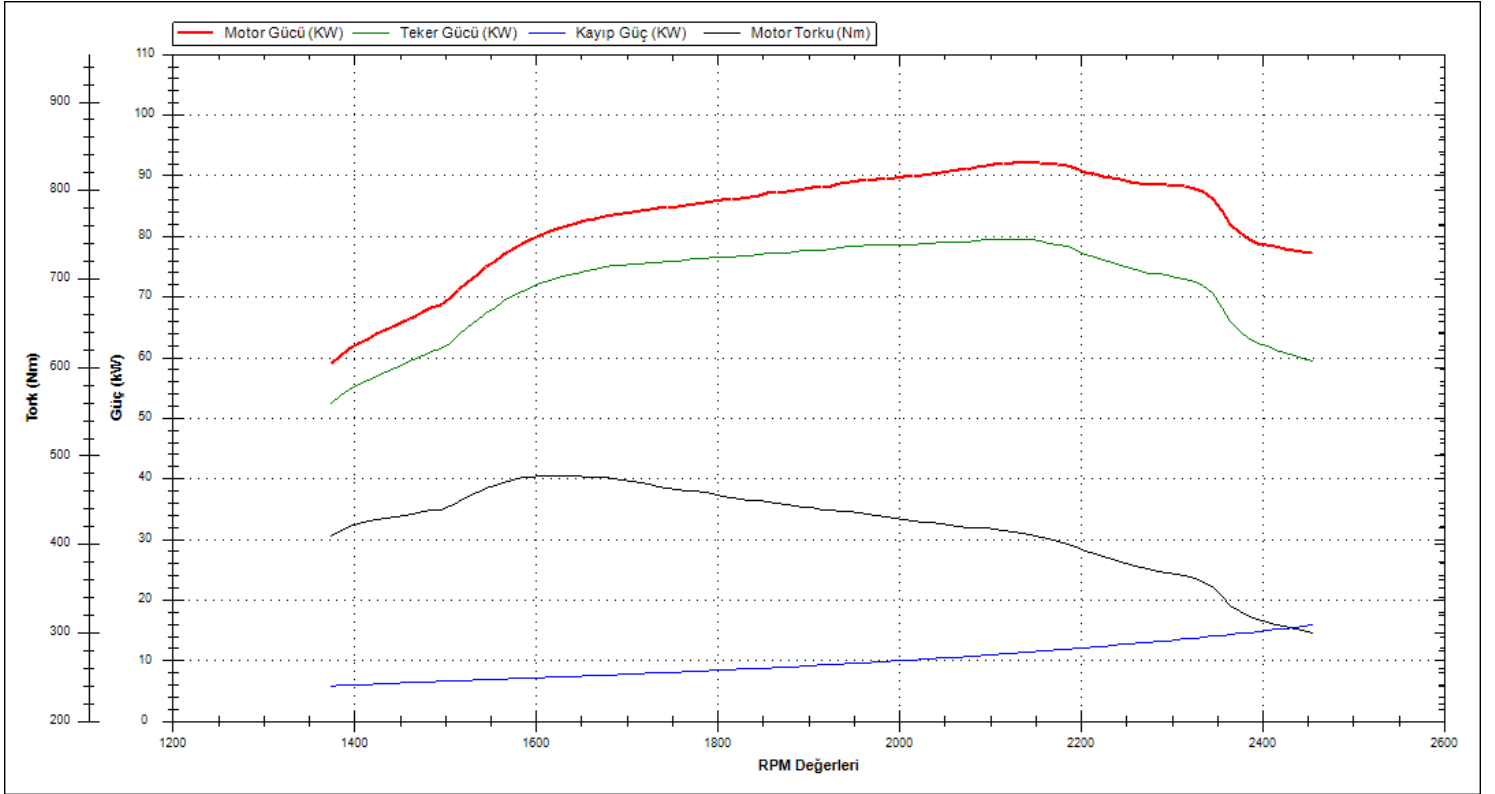

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1433786 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:25 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.11.2025

Arac:

Ford Puma 1.0i 12V EcoBoost

Motor kodu:

B7JG

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF02XXERK2RC74156 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.11.2025 09:46:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0652:

Sensor referans gerilimi B

SINYAL COK ZAYIF

Motor

PCM

Motor

SGM mars dinamosu

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Merkezi modiil BCMii CAN

Konfor

IPC gosterge panosu grubu CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3000:

ECU

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Konfor

Telematik (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modiilii

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Hata kodu P0652:

Sensor referans gerilimi B

SINYAL COK ZAYIF

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Hata kodu P060C:

ECU

Dahili hata.

Ses/Video

ACM radyo

Hata kodu B1A89:

Uydu anteni

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI

Hata kodu U0256:

MODUL ARAYUZU F. ON KONTROL ELEMENLARI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U201B:

ECU 2

HATALI KALIBRASYON

Hata kodu U202B:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine/merkezi Ga

teway kumanda Unitesine Ethernet baglantisi

Hatali Ethernet baglantisi.

Hata kodu U2026:

ECU

Kalibrasyon/konfiglirasyon verileri hatall.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1433786	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 09:25	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4156 şasi nolu FORD PUMA TITANIUM HIBRIT 1.0 ECOBOOST 125 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1433786	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 09:25	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1433786	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 09:25	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

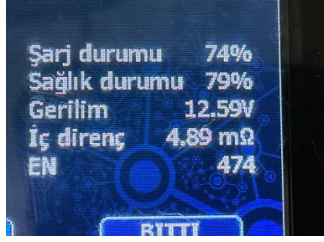

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, arka, Spoyler > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1433786	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 09:25	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası