

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2416456 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGU285



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2416456 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGU285	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	52863	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLT60671	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

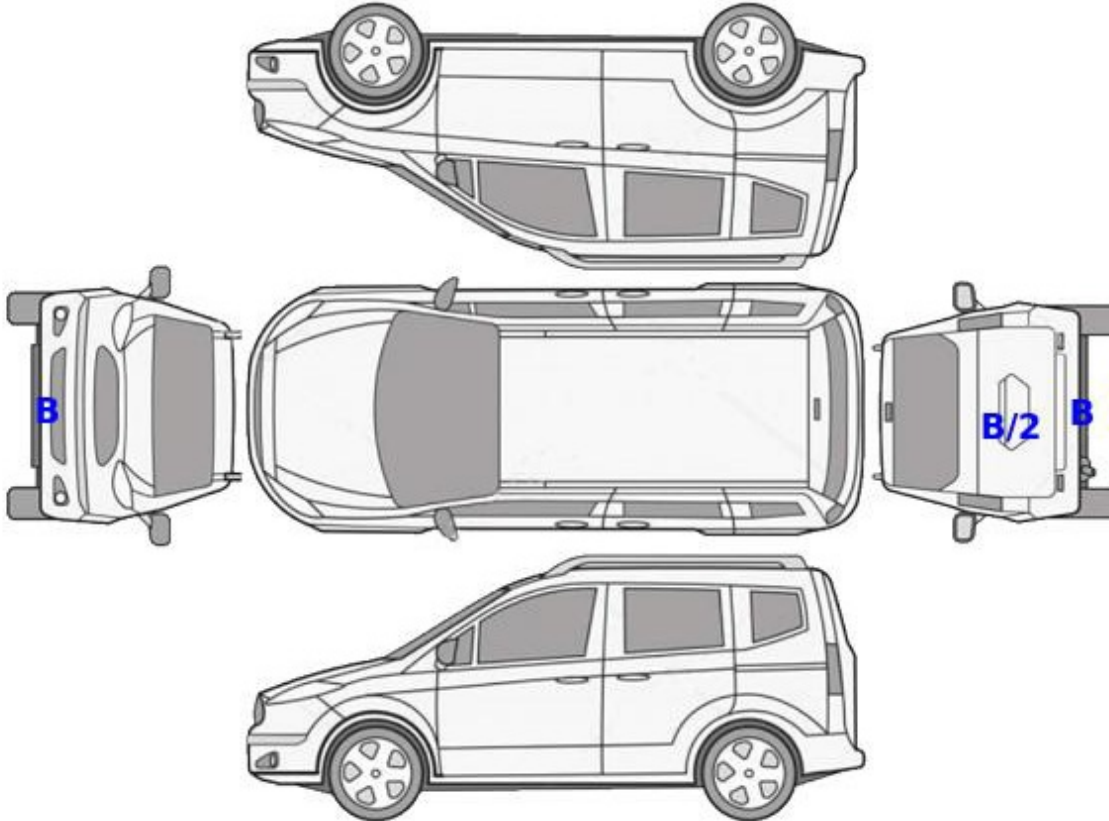

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2416456 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, Deforme, kir ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Klima üflemesi ve soğutması zayıf.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2416456 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.7 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	74	4
2. Aks	91	74	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.505	1.2775	15
2. Aks	1.051	0.9595	8
El Freni	1.647	1.5865	3

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	88H	7,28 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	88H	7,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	88H	7,32 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	88H	7,55 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2416456 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2416456 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

15.09.2025
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu:
XXCC
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NMOMXXTACMLT60671 (kumanda Initesinden okunan)
Test edilmiş:
15.09.2025 14:09:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı RCM CAN
Konfor
Gosterge panosu grubu IPC CAN
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.11.2021		Çarpışma	Hayır	960.52	TL
01.09.2021		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33
Rapor No: 06-01-2416456
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33


Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik

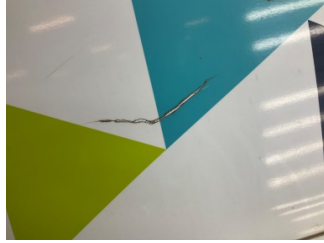

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33
Rapor No: 06-01-2416456
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33



Elektrik donanımı/Pano,
Çakmak > Sökülmüş-Yok



Tampon, arka, Bağlantı ayağı >
Kırılmış



Tampon, arka, Bağlantı ayağı >
Kırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Etiket Yapıştırılmış



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı




Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı

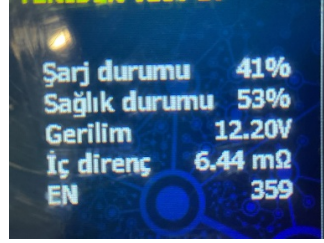

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2416456 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Etiket folyo olan kısımlarda gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ kaçaqları olduğundan DYNO TESTİ Yapılamadı. Sağ elektrikli dikiz aynası kontrolü hatalı yönlendirme ters olarak çalışıyor.(yukarı ok sağ tarafa aşağı ok sol tarafa yönlendirme yapıyor.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.09.2025 14:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2416456	Araç Giriş Tarihi:	15.09.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	15.09.2025 14:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası