

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1416776 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CMF874



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1416776 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CMF874	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	84051	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMR00561	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	MR00561	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	06-07-2021
Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-ONaN	Model Yılı	2021
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	Kombi
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53
Rapor No: 06-01-1416776
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

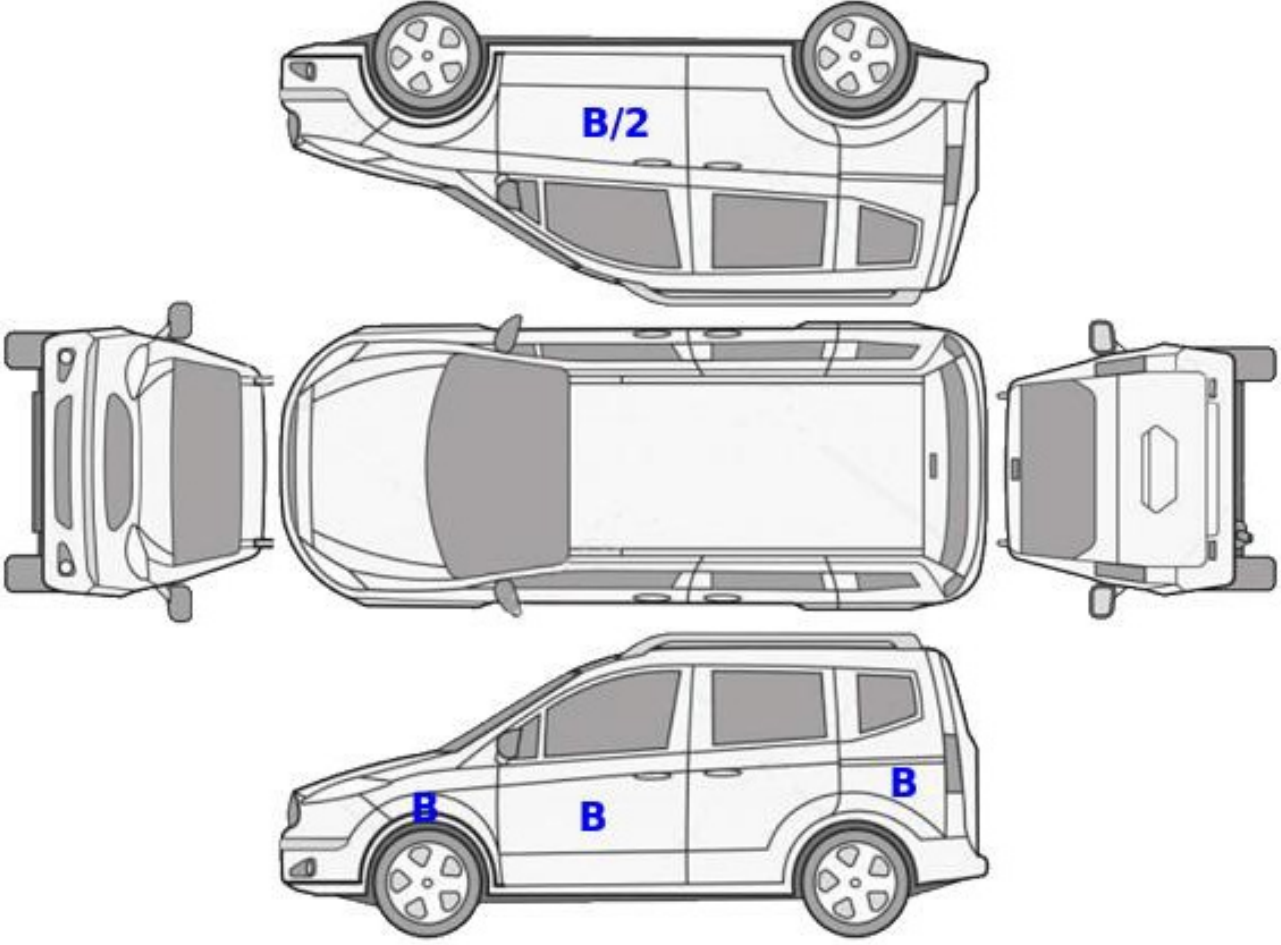

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1416776 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, deforme, kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecekler deforme,
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumları hafif yağ kaçağı
Şanzıman		Debriyaj aşınmış
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sol arka lamba camı hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1416776 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.8 m/km	-6.1 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	81	3
2. Aks	65	77	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8995	1.736	8
2. Aks	145	163	11
El Freni	201	166	17.5

Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	3,32 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	4,54 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3,24 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	3,3 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1416776 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.09.2025 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1416776	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2025 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

16.09.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMMRO00561 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

16.09.2025 12:08:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P239E:

Katalizörden önceki bank 2 lambda sondası 1

Yavaslama esnasında gerilim ayar sinirine ulaşıldı

Hata kodu P239E:

Katalizörden önceki bank 2 lambda sondası 1

Yavaslama esnasında gerilim ayar sinirine ulaşıldı

Hata kodu P239E:

Katalizörden önceki bank 2 lambda sondası 1

Yavaslama esnasında gerilim ayar sinirine ulaşıldı

Hata kodu P2270:

Lambda sondası bank 1 sensör 2

KARISIM ÇOK FAKİR

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P2270:

Lambda sondası bank 1 sensör 2

KARISIM ÇOK FAKİR

Hata kodu P239E:

Katalizörden önceki bank 2 lambda sondası 1

Yavaslama esnasında gerilim ayar sinirine ulaşıldı

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0561 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.09.2025 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1416776	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2025 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53
Rapor No: 06-01-1416776
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53
Rapor No: 06-01-1416776
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

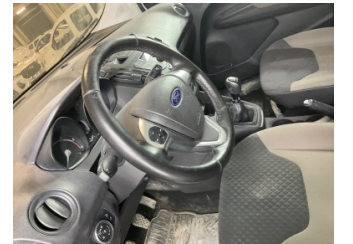

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1416776 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

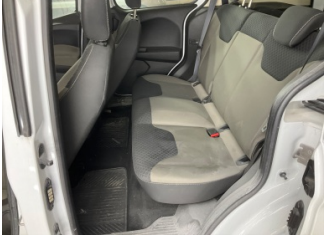

Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Motor, Hava filtresi kabı >
Kırılmış



Motor, Turbo > Yağ
Kaçağı

Parça Grubu

Şanzıman
Fren sistemi

Parça ve Hasar

Debriyaj - Aşınmış
Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor. Debriyaj aşınmış ve motor arıza uyarı ikaz lambası yandığından dolayı DYNO TESTİ yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.09.2025 14:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1416776	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2025 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası