

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1433827 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CKZ809



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1433827 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CKZ809	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	74443	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMB86856	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ (Buz)	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	04-06-2021	Sonraki Muayene Tar.	02-06-2026
Model Yılı	2021	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1433827
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

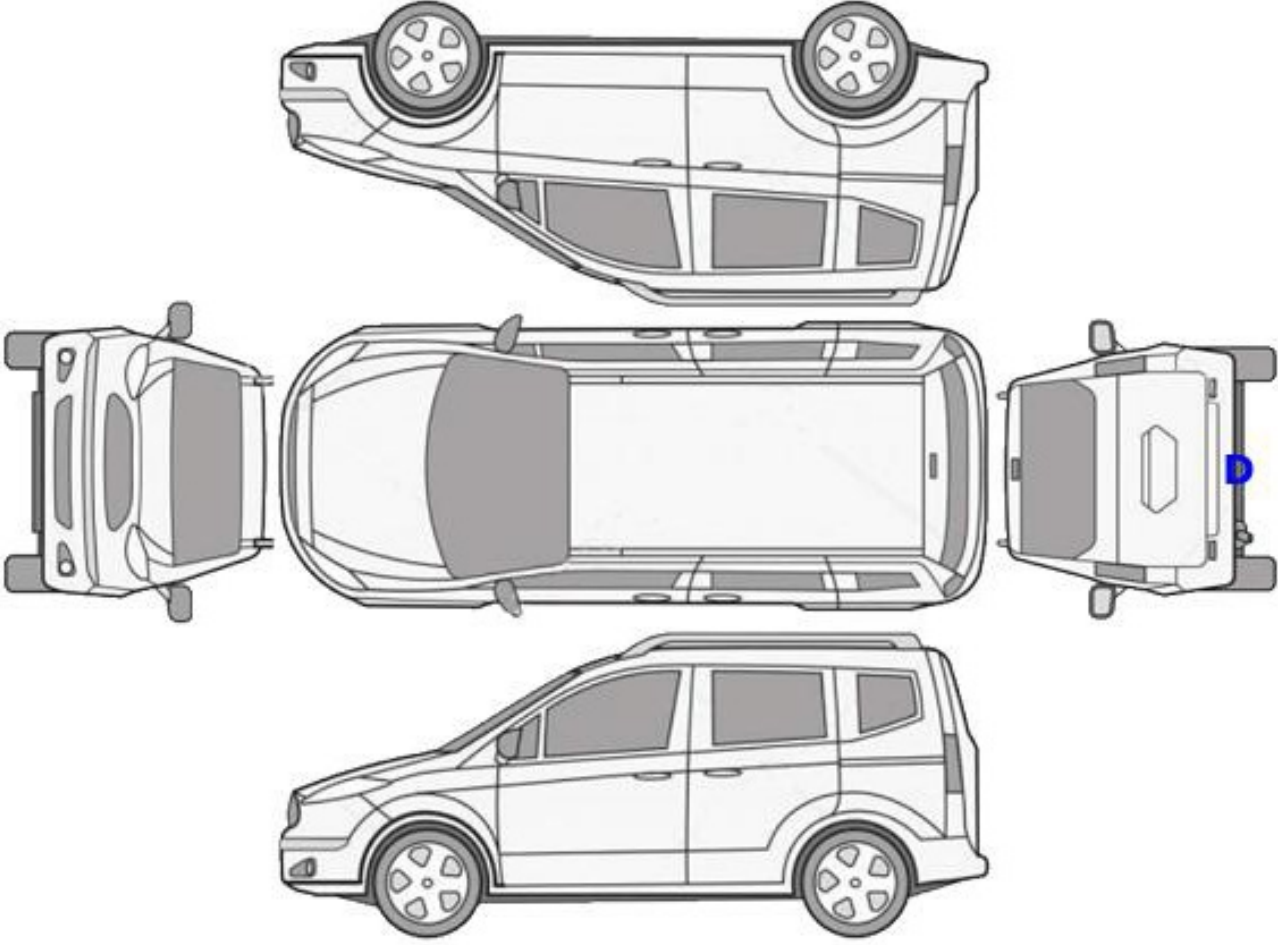

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1433827 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler,yakıcı madde izleri ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Arka silecek deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1433827 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.7 m/km	-4.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	74	5
2. Aks	56	72	16

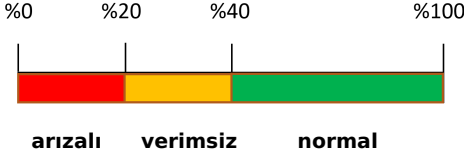

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6145	1.378	14
2. Aks	1.54	1.634	5
El Freni	0.91	0.8505	6

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84T	5,99 mm	Kışlık
Sol Arka	185/60/15	84T	6,12 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/60/15	84T	5,92 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/60/15	84T	6,09 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1433827
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
313	263	58	142
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	72	13	98,63
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

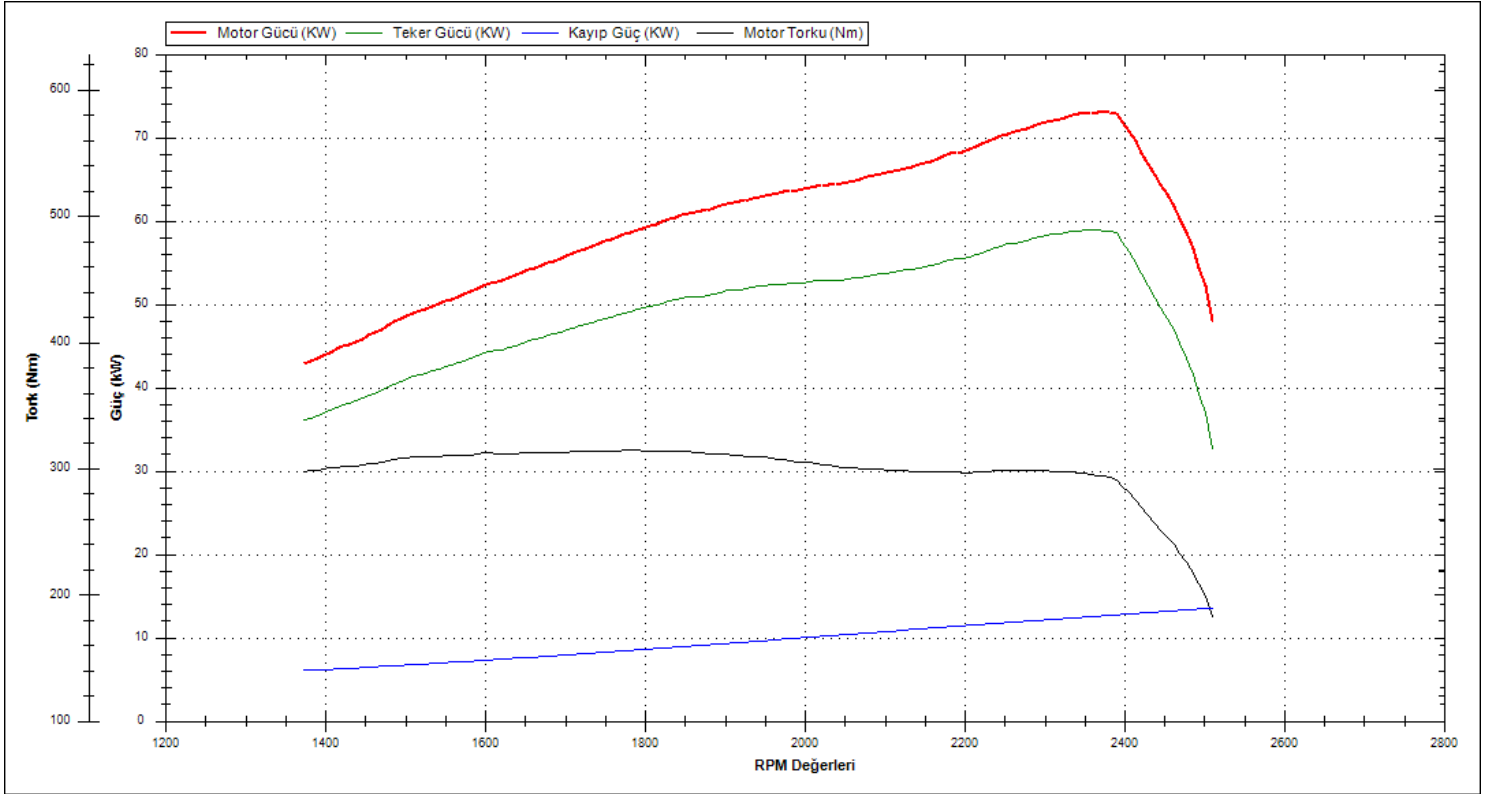

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1433827 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.11.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMMBS86856 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.11.2025 10:34:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P2687:

YAKIT ISITICI SISTEMI

KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.08.2025		ERP-Carpma	Hayır	13770.9	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1433827
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 10:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1433827	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 10:44
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1433827
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:15

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 10:44



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Sabitlemesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Cam yıkama/silme sistemi

Parça ve Hasar

Silecek arka - Deforme Olmuş

Notlar**Diğer notlar;**

Motor kaputunda folyo olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 10:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1433827	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 10:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası