

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58
Rapor No: 06-01-1486481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58

Full Plus Ekspertiz



06DEL390



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1486481 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DEL390	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	140782	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMNM54333	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	11-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	02-02-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58
Rapor No: 06-01-1486481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58
Rapor No: 06-01-1486481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut. Bagaj kapağında hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut. İstepne yok
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	BAKIM GEREKLİ	Ön disklerde aşınma mevcut, kullanıma uygun seviyede
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yoğun kirli, çamur kalıntıları mevcut. Motor alt muhafaza yok.
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol dikiz ayna camı hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1486481 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,7 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	76	1
2. Aks	74	69	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.083	1.0125	6
2. Aks	0.7925	0.744	6
El Freni	1.56	1.2645	18

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	95H	6 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	95H	6,19 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	95H	6,08 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	95H	6,2 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1486481 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 73	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1486481 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

08.05.2026

Araç:

Ford Transit Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NMOMXXTACMNM54333 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

08.05.2026 12:02:37/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24C6:

Kurum partikiil sensori sıcaklık sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P24C6:

Kurum partikiil sensori sıcaklık sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P24C6:

Kurum partikiil sensori sıcaklık sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

RCM Hava yastigi CAN

Konfor

IPC gosterge panosu CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NMOMXXTACMNM54333 şase nolu ve 06DEL390 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58
Rapor No: 06-01-1486481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar, İstapne >
Sökülmüş-Yok



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön >
Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön >
Kirlenmiş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Noktasal Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58
Rapor No: 06-01-1486481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Taş Izi



Dikiz aynası, sol, Ayna camı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Sökülmüş-Yok

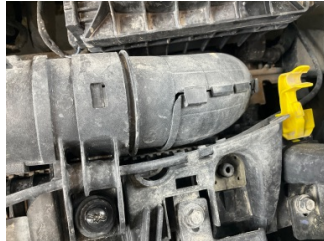

Motor, Hava filtresi kabı > Kırılmış



Motor, Hava filtresi kabı > Kırılmış

Notlar

Diğer notlar;

Motor arıza uyarı ikaz lambası yandığından dolayı Dyno testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2026 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1486481 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2026 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası