

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/15
Rapor No: 06-01-1424040 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFT019



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/15
Rapor No: 06-01-1424040 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFT019	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	119837	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLS53673	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	MAVİ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	26-11-2020	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Kamyonet**)	Ruhsat Sahibi	KALAYCIZADE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21
Rapor No: 06-01-1424040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49

Sayfa: 3/15
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

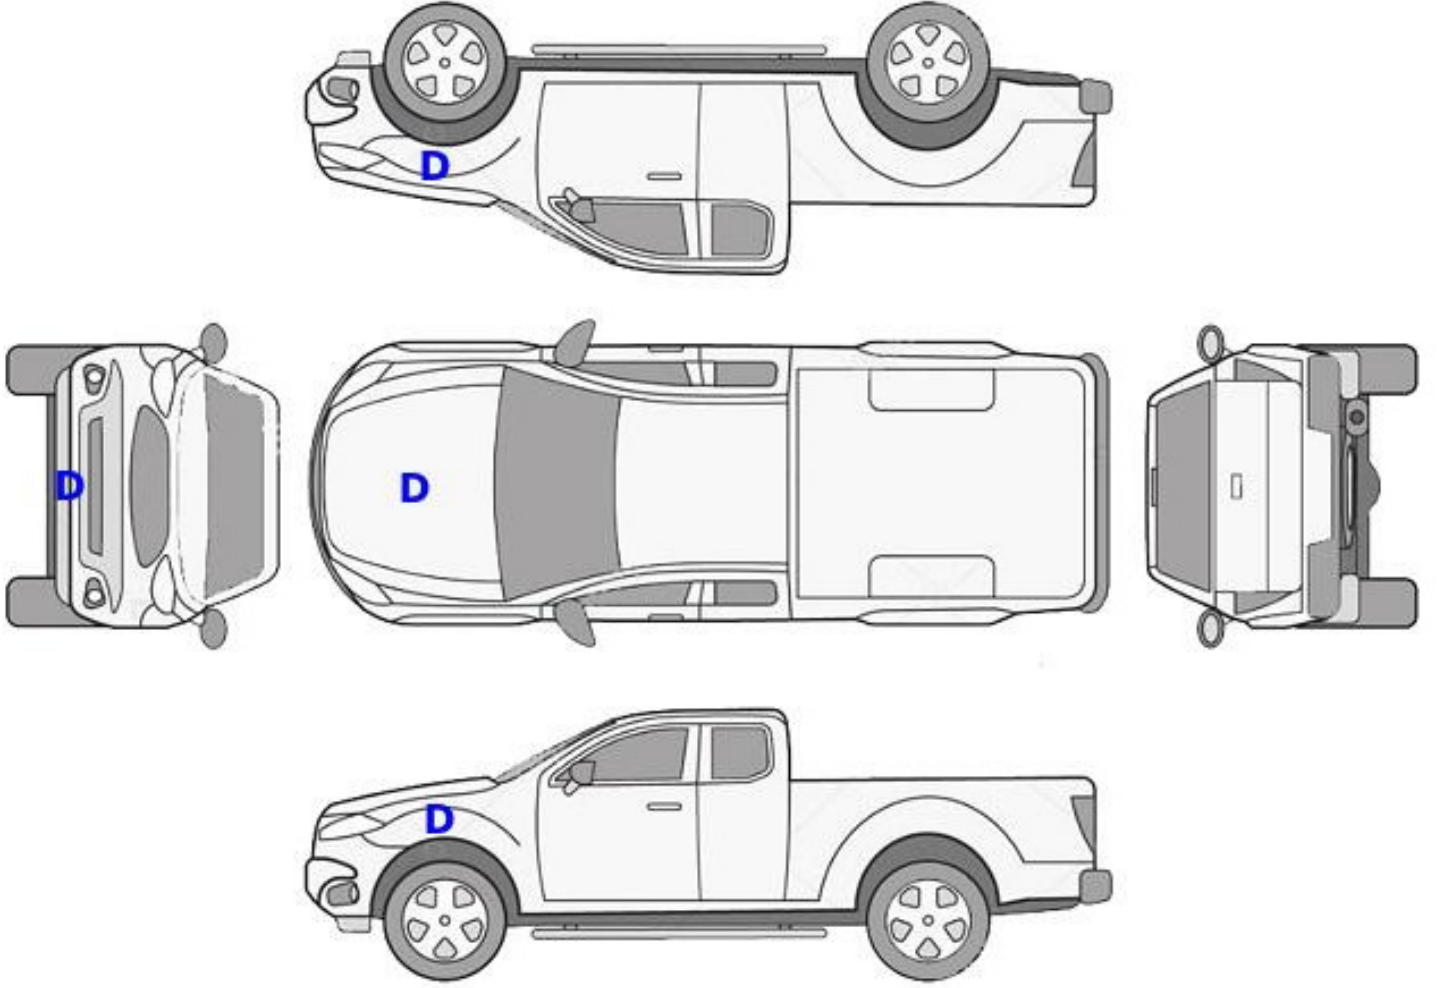

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/15
Rapor No: 06-01-1424040 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,taş izleri,yakıcı madde izleri ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,yakıcı madde izleri,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka lamba camı hasarlı
Silecekler		Arka silecek kapağı eksik
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		Soğutması zayıf
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/15
Rapor No: 06-01-1424040 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	86	8
2. Aks	87	99	12

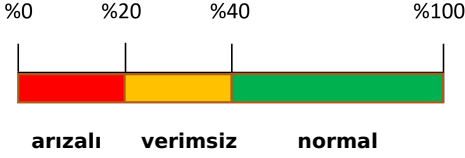

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	167	179	6.5
2. Aks	184	152	17.5
El Freni	123	140	12

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91V	5,54 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	91V	6,13 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	91V	5,43 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	91V	6,18 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/15
Rapor No: 06-01-1424040 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 14:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/15
Rapor No:	06-01-1424040	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 14:21
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

07.10.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMLS53673 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.10.2025 13:58:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayıiz modulii APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/15
Rapor No: 06-01-1424040 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.09.2024		ERPÇarpma	Hayır	72150.74	TL
30.06.2021		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	360.63	TL
28.01.2021		ERPÇarpışma	Hayır	3333.05	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 14:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/15
Rapor No:	06-01-1424040	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 14:21
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21
Rapor No: 06-01-1424040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49

Sayfa: 10/15
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21



Sis lambaları, Sis Izgarası Sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21
Rapor No: 06-01-1424040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49

Sayfa: 11/15
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Cam yıkama/silme sistemi, Silecek arka > Eksik



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21
Rapor No: 06-01-1424040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49

Sayfa: 12/15
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Tavan, Rüzgar engelleyici > Eksik



Tavan, Rüzgar engelleyici > Eksik



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

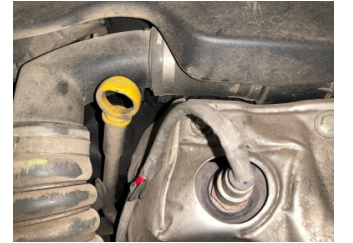

Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21
Rapor No: 06-01-1424040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49

Sayfa: 13/15
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

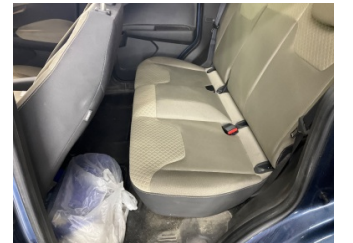

Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 14/15
Rapor No: 06-01-1424040 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 14:21
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç motor ve şanzımanda yağ kaçaqları olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 14:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	15/15
Rapor No:	06-01-1424040	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 14:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası