

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1417449 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DTC930



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1417449 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DTC930	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	108929	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0LXXTACLPL25981	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	PL25981	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	06-06-2023
Sonraki Muayene Tar.	12-05-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12
Rapor No: 06-01-1417449
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

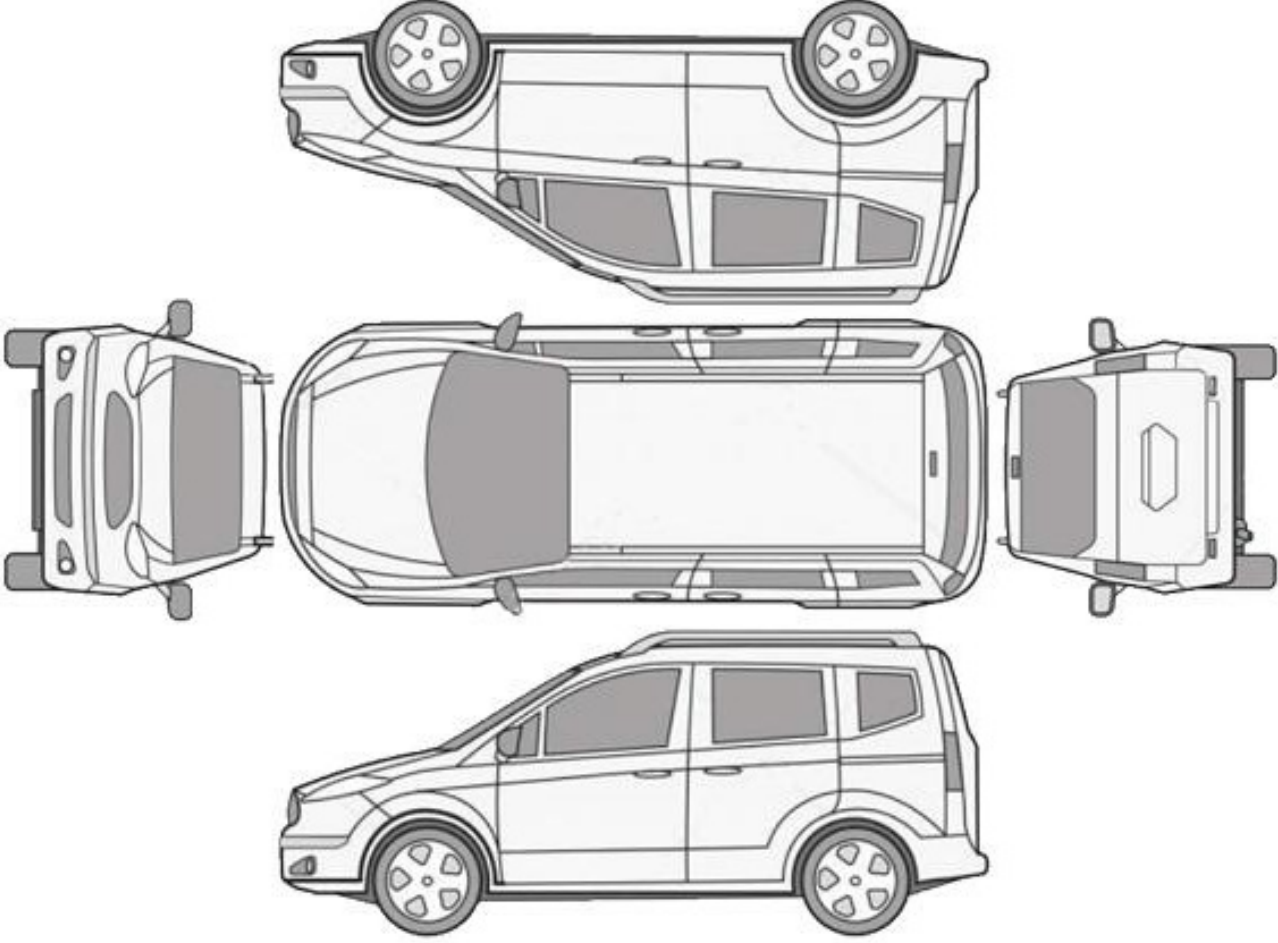

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1417449 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir, yakıcı madde izi, ve çizik mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka reflektör kırık
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş vuruğu mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1417449 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	3.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	76	5
2. Aks	71	57	14

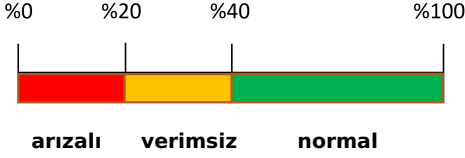

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3915	2.341	2
2. Aks	2.1835	2.0575	5
El Freni	1.67	1.4295	14

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	3,57 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87V	5,55 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	3,28 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	5,66 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12
Rapor No: 06-01-1417449
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
312	270	60	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	75	13	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

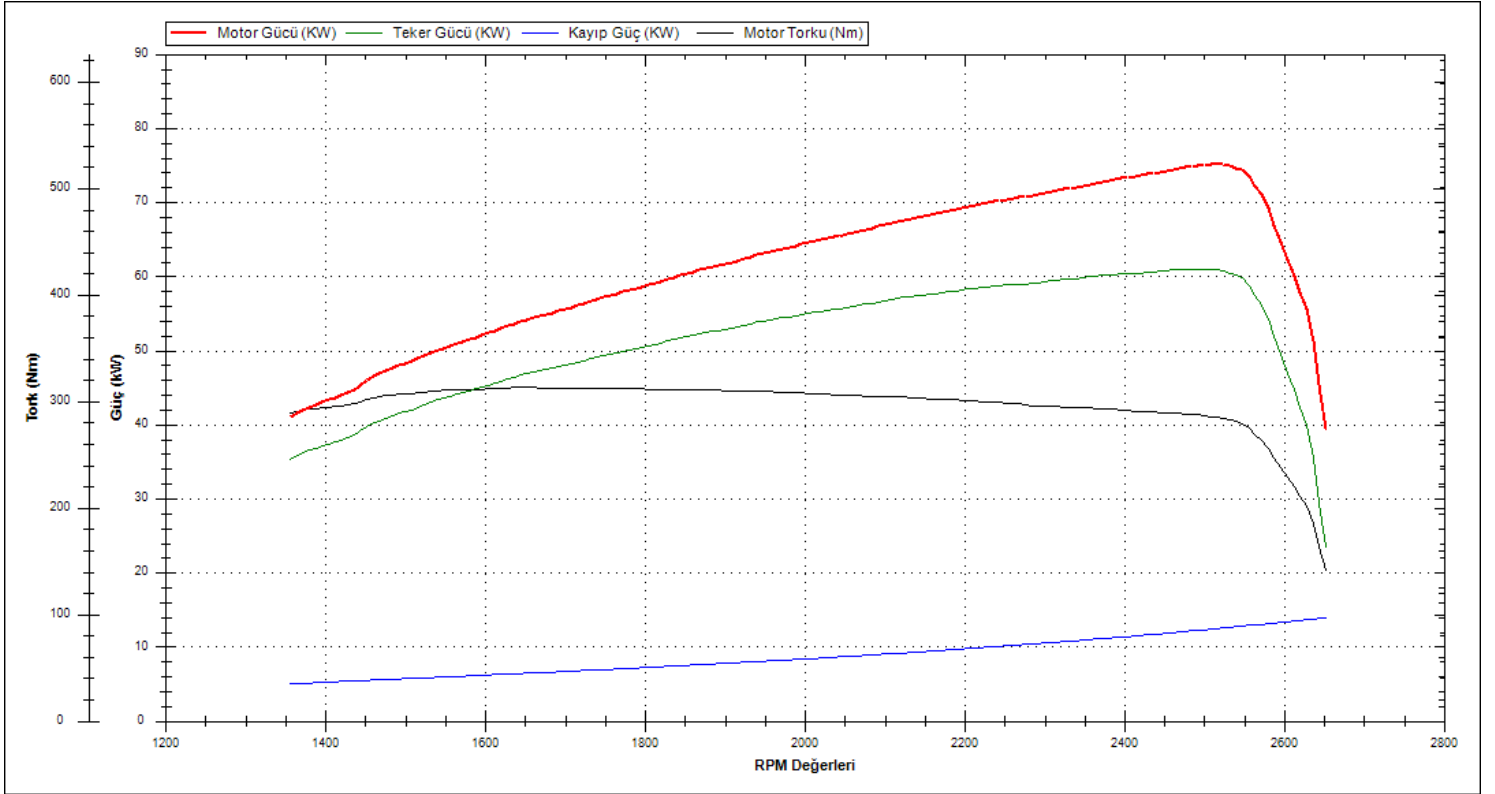

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2025 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1417449	Araç Giriş Tarihi:	17.09.2025 16:32	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2025 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.09.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCB

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOLXXTACLPL25981 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.09.2025 17:01:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P062B:

ENJEKSİYON VALFİ ECU'SU

Dahili hata.

Hata kodu P062B:

ENJEKSİYON VALFİ ECU'SU

Dahili hata.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Hata kodu B10B9:

ARIZALI SİSTEM UFLEYİCİ FANİ KONTROLU

UFLEYİCİ FAN KONTROLU FONKSİYONU UYGUN DEĞİL

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayüz modülü APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5981 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIERJOURNEY1.5TDCI100 E6.2 TIT.PLUS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12
Rapor No: 06-01-1417449
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2025 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1417449	Araç Giriş Tarihi:	17.09.2025 16:32	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2025 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.09.2025 17:12
Rapor No: 06-01-1417449
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 16:32

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 17:12



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Kırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tavan, Rüzgar engelleyici > Eksik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

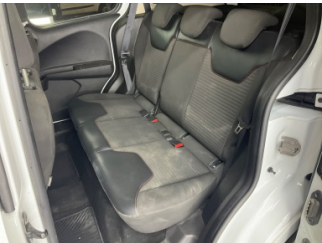


Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

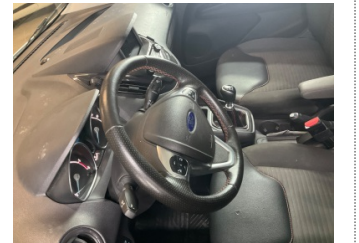

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.09.2025 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1417449	Araç Giriş Tarihi:	17.09.2025 16:32	Araç Çıkış Tarihi:	17.09.2025 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası