

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2386608 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



01BV838

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2386608 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	01BV838	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	158658	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SJNFDAE11U1209489	Motor Gücü	63 kw
Ruhsat Motor No	D042780	Motor Hacmi	1461cc
Marka	Nissan	Rengi	SİYAH
Model	Note	İlk Tescil Tarihi	01-01-2008
Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-ONaN	Model Yılı	2008
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56
Rapor No: 06-01-2386608
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

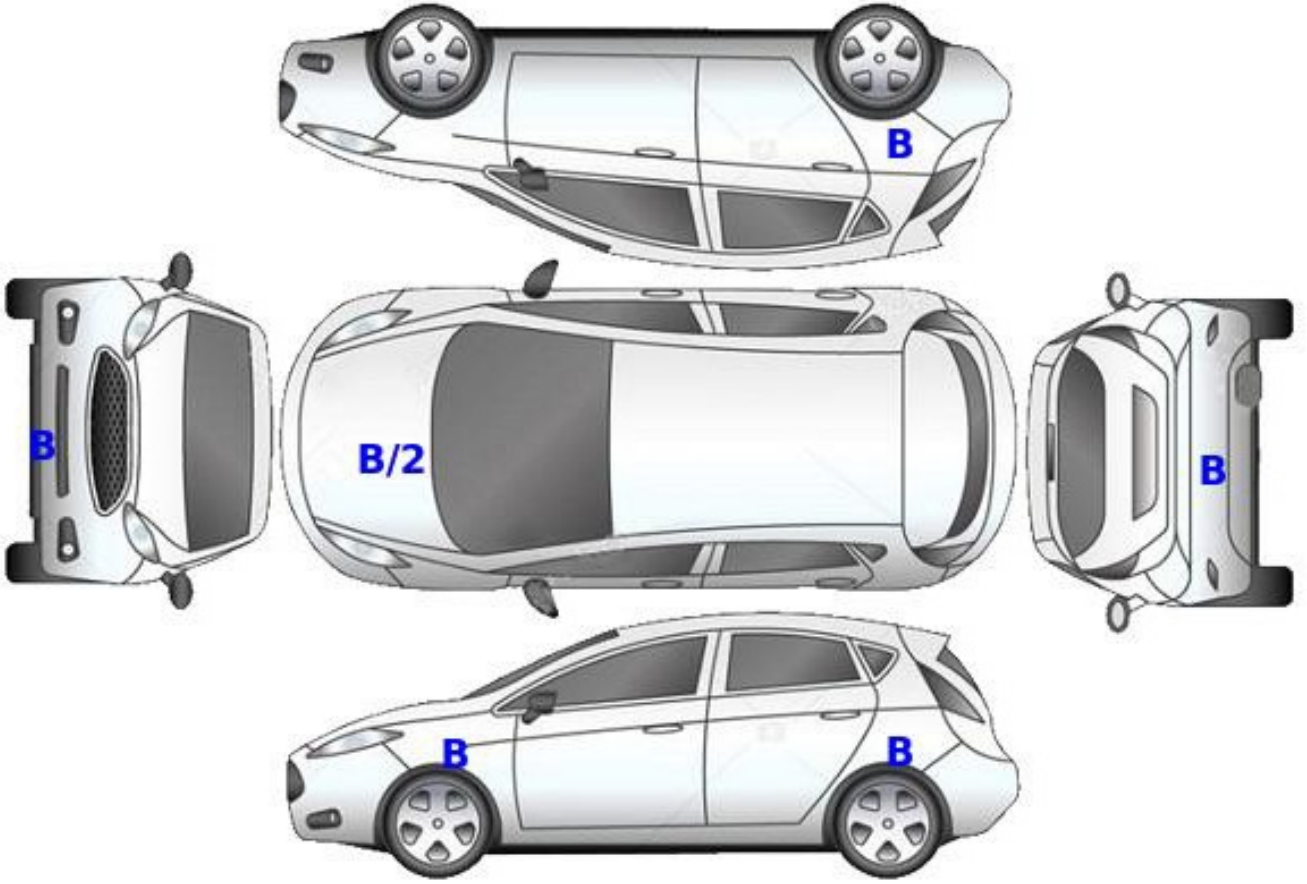

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2386608 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, deforme çizik ve yakıcı madde hasarları mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol aks körüğü hasarlı yağ kaçağı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyonda boşluk ses mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Ezik mevcut. Motor koruma alt muhafazası hasarlı.
Akü		Akü değerleri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2386608 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.1 ! m/km	-11.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	59	7
2. Aks	60	50	10

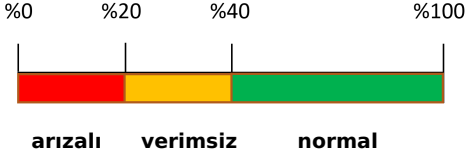

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	359	365	2
2. Aks	213	215	1
El Freni	174	187	7

Verimlilik

101

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15R	88H	6,2 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15R	88H	6,07 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15R	88H	5,64 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15R	88H	6,02 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2386608 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
153	124,27	49,4	89
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
63	62,8	6,49	99,68
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

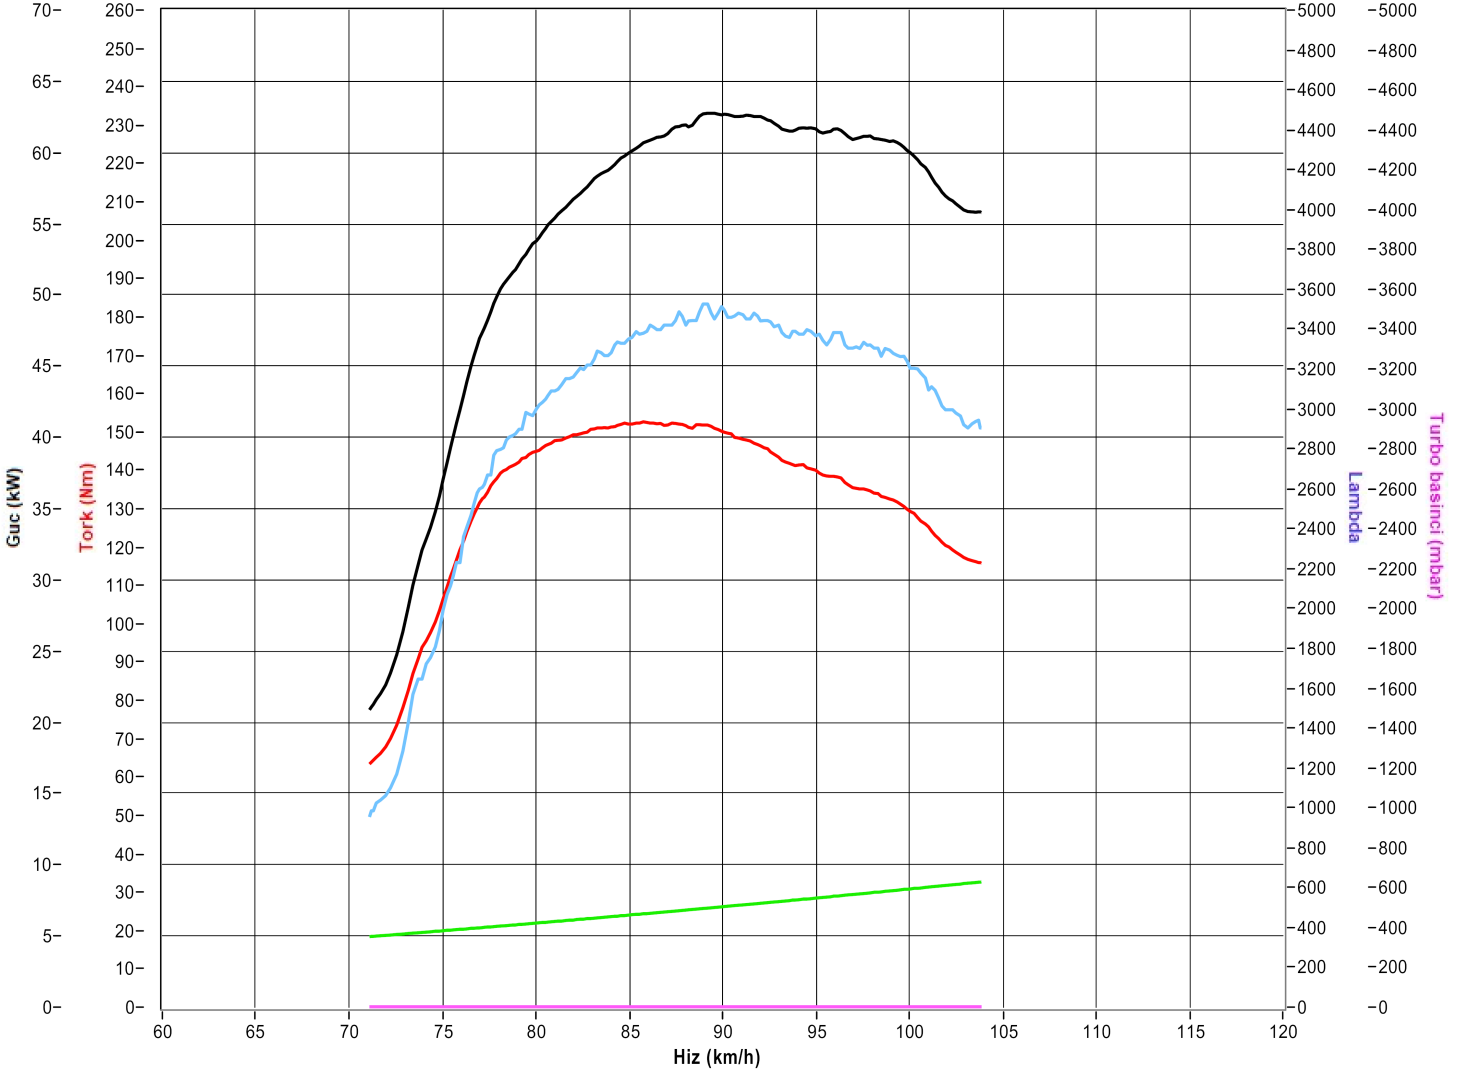

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2386608 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

24.06.2025
Araç: Nissan Note—11.5 dCi (E11)
Motor kodu: K9K—276
Üretim yılı: 06—08
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN:
Test edilmiş: 24.06.2025 14:35:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor Dizel (CAN)

Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2263:
Şarj basınç kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0235:
Şarj basıncı sensörü A

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS (CAN)
Hava yastığı Hava yastığı ISO OBD J

Hata kodu 81049:
Sürücü hava yastığı
Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor BCM (CAN)

Hata kodu U1000:
CAN-BUS
BOZUKİLETİŞİM

Konfor IPDM (CAN)

Hata kodu U1000:
CAN-BUS _ _
BOZUKİLETİŞİM
Direksiyon EPS (CAN) D*
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.02.2011		KTTCarpm	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56
Rapor No: 06-01-2386608
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Kaporta, D-direk, sağ > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56
Rapor No: 06-01-2386608
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56

Vuruk



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

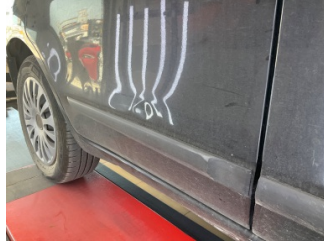

Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56
Rapor No: 06-01-2386608
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

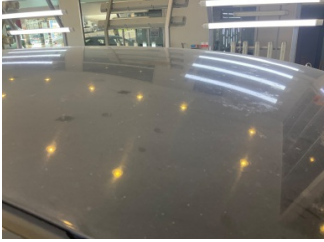

Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, B-direk, sağ > Noktasal Ezik



Kaporta, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Deforme Olmuş



Kaporta, B-direk, sol > Noktasal Ezik




Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

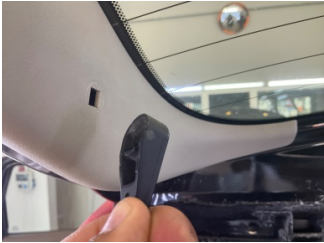

Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 17:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2386608 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 17:56
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Parça Grubu

Tavan

Tavan

Parça ve Hasar

Sağ üst frangart - Lokal Boya

Sol üst frangart - Lokal Boya

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sağ ön kapı, sağ arka kapı sol ön çamurluk bağlantı civatalarında işlem mevcut. Muhtelif yerlerde ezik çizikler mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya, hasar kusur tespiti yapılamadı.. koltuklarda kılıf olduğu için hasar kusur tespiti yapılamadı. Bagaj dolu olduğu için kontroller sağlanamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 17:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2386608	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 14:13	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 17:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası