

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.08.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2514331	Araç Giriş Tarihi:	22.08.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	24.08.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06MHG31



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.08.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2514331 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 24.08.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06MHG31	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	107260	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0LPD6EC0EG010517	Motor Gücü	103 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1364cc
Rengi	BEYAZ	Model	Astra
İlk Tescil Tarihi	25-10-2013	Sonraki Muayene Tar.	11-09-2026
Model Yılı	2013	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.08.2026 16:05
Rapor No: 06-01-2514331
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2026 11:41

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.08.2026 16:05

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

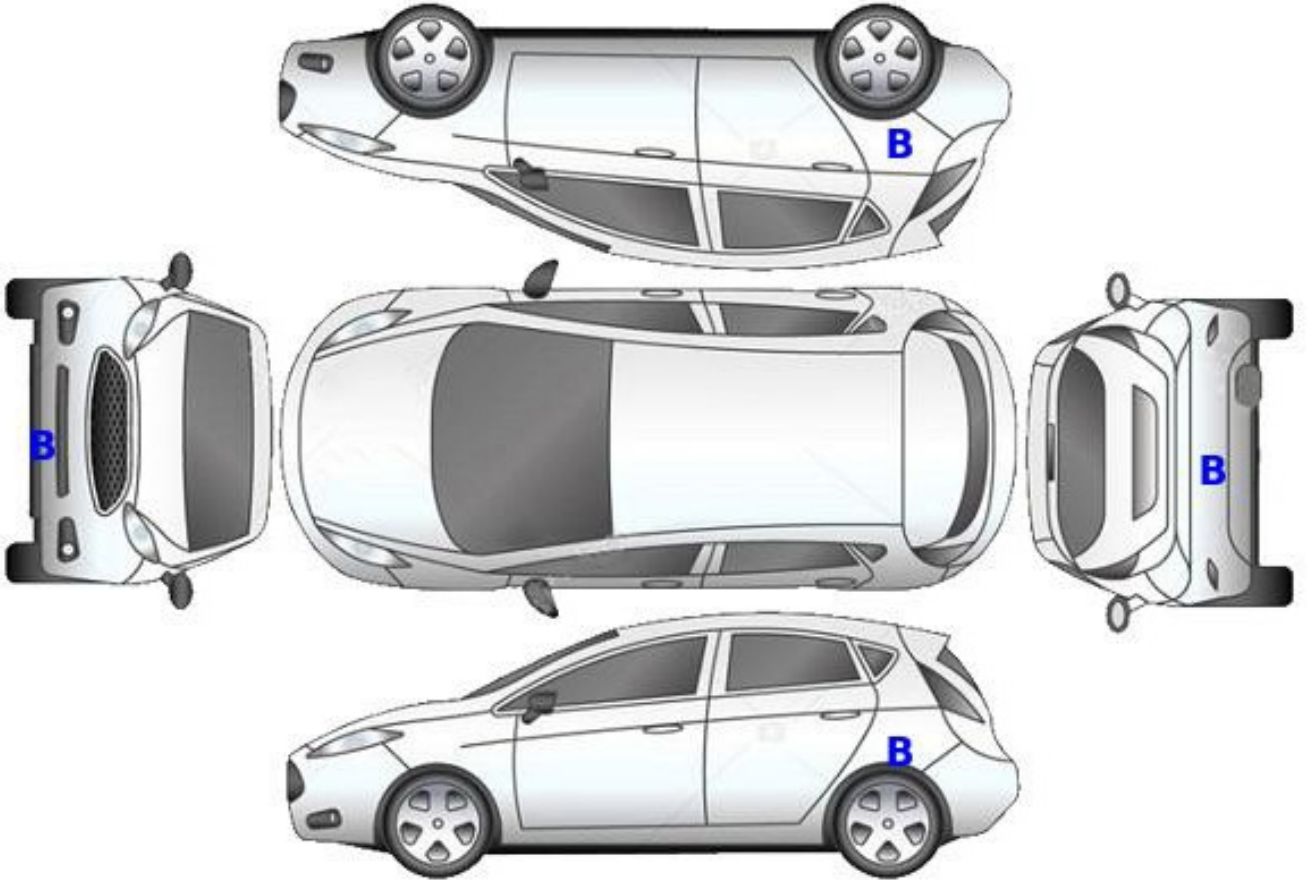

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.08.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2514331 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 24.08.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar, Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler mevcut
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza ezik
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.08.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2514331 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 24.08.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,3 m/km	1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	82	4
2. Aks	56	65	9

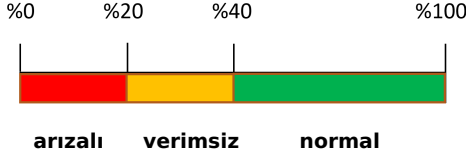

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.614	2.435	6
2. Aks	1.6735	1.9815	15
El Freni	0.8405	1.054	20

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	95W	6,2 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	95W	6,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	95W	6,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	95W	6,5 mm	Yazlık



Lastik, sağ arka > Hasarlı



Lastik, sağ arka > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.08.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2514331 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 24.08.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.08.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2514331	Araç Giriş Tarihi:	22.08.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	24.08.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

22.08.2026
Arac:
Opel/Vauxhall Astra-J 1.4i 16V Turbo
Motor kodu:
B 14 NET (LUJ)
Üretim yılı;
12-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WOLPD6ECOE010517 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
22.08.2026 11:57:09/
Hata kodu / Genel sorgulama / Motor / Benzinli mot
or
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0172:
KARISIM KONTROLU
KARISIM ÇOK ZENGİN
Hata kodu P0300:
Ateş almama
TEKLEME KAYDEDİLDİ
Motor
Benzinli motor
Hata kodu P0172:
Karisim adaptasyonu
KARISIM ÇOK ZENGİN
Hata kodu P0300:
Teklemelerin algılanması
TEKLEME ALGILANDI
ABS
ABS/ESP
Hata kodu U0100:
MOTOR ECU İLE İLETİSİM
BOZUK İLETİSİM
ABS
Çok aksli ivmelenme modülleri
ABS
El freni
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
3*
Hata kodu B101E:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ECU
YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!
Hata kodu B101E:
ECU
YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!
Hata kodu B393B:
Klima kompresörü kontrol valfi

HATALI KONTROL DEVRESİ İŞLEVİ/ARALIĞI
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu U0100:
MOTOR ECU İLE İLETİSİM
BOZUK İLETİSİM
Sanziman
Otomatik sanziman
Hırsızlık koruması
HIRSIZ ALARM SİSTEMİ
Direksiyon
Direks. aci sen
Hata kodu U0073:
CAN-BUS
HATALI İLETİSİM!
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Radyo/navigasyon aracı
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.08.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2514331	Araç Giriş Tarihi:	22.08.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	24.08.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

W0LPD6EC0EG010517 şase nolu ve 06MHG31 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.08.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2514331	Araç Giriş Tarihi:	22.08.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	24.08.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.08.2026 16:05
Rapor No: 06-01-2514331
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2026 11:41

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.08.2026 16:05

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

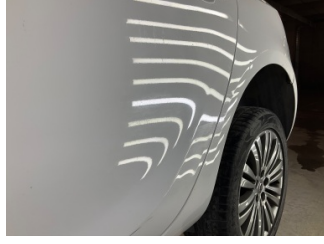

Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.08.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2514331 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 24.08.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

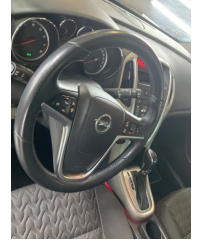

Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Döşemeler/Kapaklar

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Döşemeler/Kapaklar - Çizik

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sağ ve sol arka çamurluk işlemlili boyalı. Araçta hafif dolu hasarı izleri mevcut.

Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir. Araç ivmelenmede tekleme mevcut.Yağ kaçağı olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı. Servis kontrol ve genel bakım önerilir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.08.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2514331	Araç Giriş Tarihi:	22.08.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	24.08.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası