

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1425213 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CDY648



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1425213 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CDY648	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	191777	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZT6GF4J1073935	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	A3172928GKXC0754LVL	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Opel	Rengi	BEYAZ
Model	Insignia	İlk Tescil Tarihi	08-05-2018
Sonraki Muayene Tar.	28-01-2027	Model Yılı	2017
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31
Rapor No: 06-01-1425213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

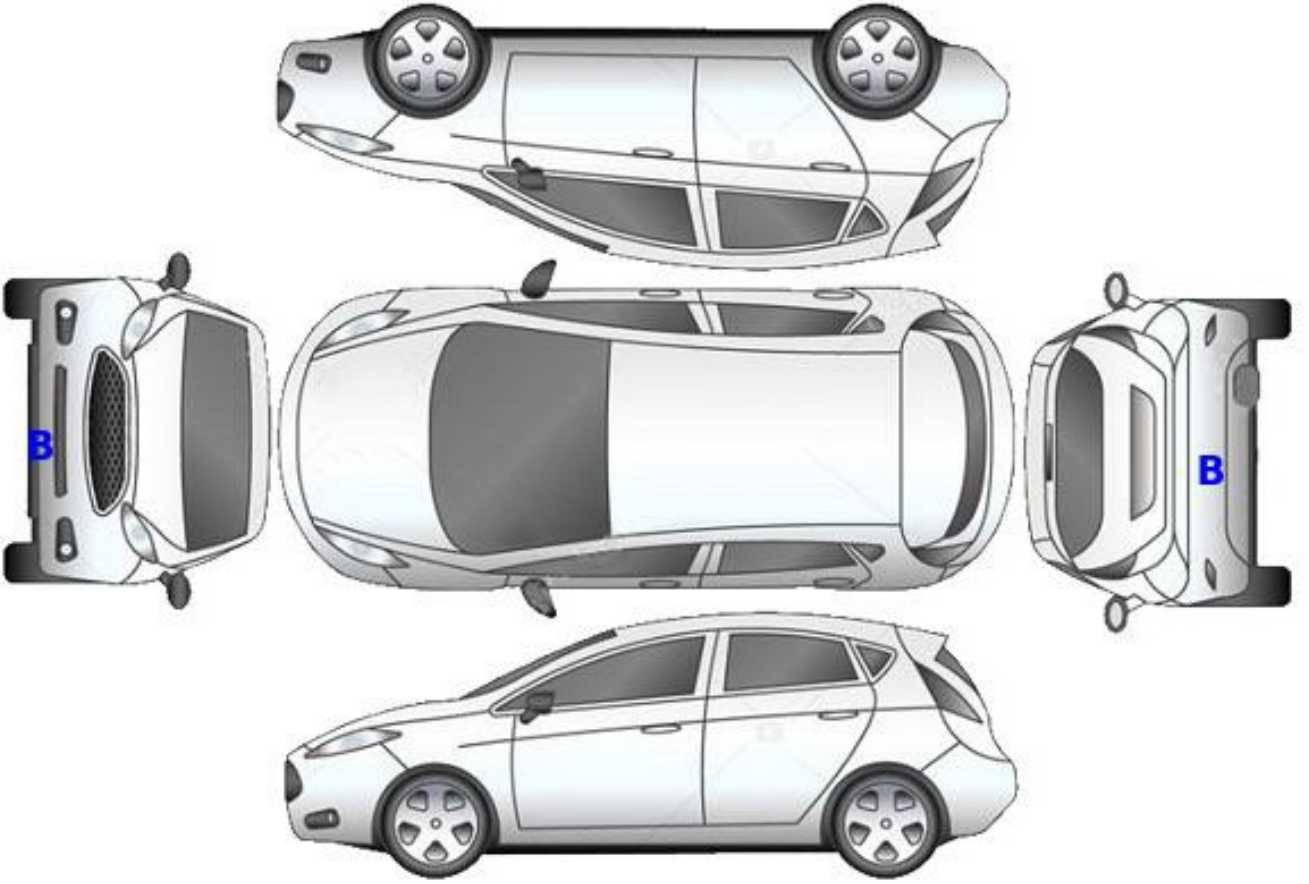

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1425213 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler,dolu hasarı ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri,çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Enjektörlerde ses mevcut ve yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1425213 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,3 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	66	3
2. Aks	62	53	9

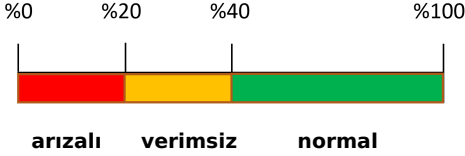

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9715	1.82	7
2. Aks	158	182	13
El Freni	167	182	8

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100Y	6,13 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	100Y	4,57 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	100Y	6,31 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	100Y	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1425213 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1425213 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.10.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Insignia-B 1.6 16V CDTI Grand Sport

Motor kodu:

B 16 DTH (LVL)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

W0VZT6GF4J1073935 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.10.2025 16:20:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Klima sistemi kontrol iinitesi

Konfor

Merkezi Gateway kumanda Ünitesi

Konfor

Gerilim stabilizator

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B3110:

TRANSPONDER ANAHTAR 2

Çok düşük akı voltajı.

Hata kodu B318A:

ELEKTRİKLI CAM SVICI SOL ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B3618:

BAGA] KAPAGI ACMA

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B3935:

Transponder

Transponder algılanmadı.

Hata kodu C0750:

Lastik basıncı sensör 6n sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0750:

Lastik basıncı sensör 6n sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0750:

Lastik basıncı sensör 6n sol

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0755:

Lastik basıncı sensör 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0755:

Lastik basıncı sensör 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0755:

Lastik basıncı sensör 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0760:

Lastik basıncı sensör arka sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0760:

Lastik basıncı sensör arka sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0760:

Lastik basıncı sensör arka sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0765:

Lastik basıncı sensör 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0765:

Lastik basıncı sensör 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0765:

Lastik basıncı sensör 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Direksiyon kilidi

Konfor

Park desteği

Konfor

Farlar

Konfor

ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ

Hata kodu U0415:

ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ALINAN GECERSİZ VERİ

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U0415:

ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ALINAN GECERSİZ VERİ

Ses/Video

Radyo

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1425213 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.09.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31
Rapor No: 06-01-1425213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31
Rapor No: 06-01-1425213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31
Rapor No: 06-01-1425213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31




Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım

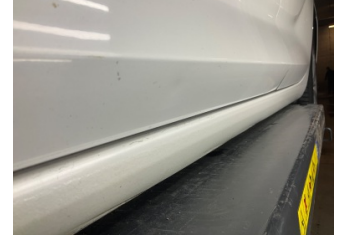

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 16:31
Rapor No: 06-01-1425213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:05


Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 16:31



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı

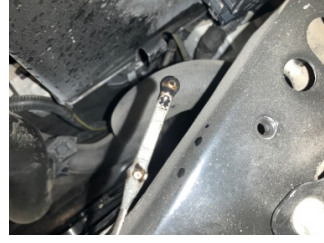

Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Yağ seviyesi eksik olduğundan dolayı DYNO TESTİ YAPILMADI ,

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 16:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1425213	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 16:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası