

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1370310 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



38KY234

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1370310 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	38KY234	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43288	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUSHNSSNW081837	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	BEYAZ SIYAH	Model	Mokka
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-08	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

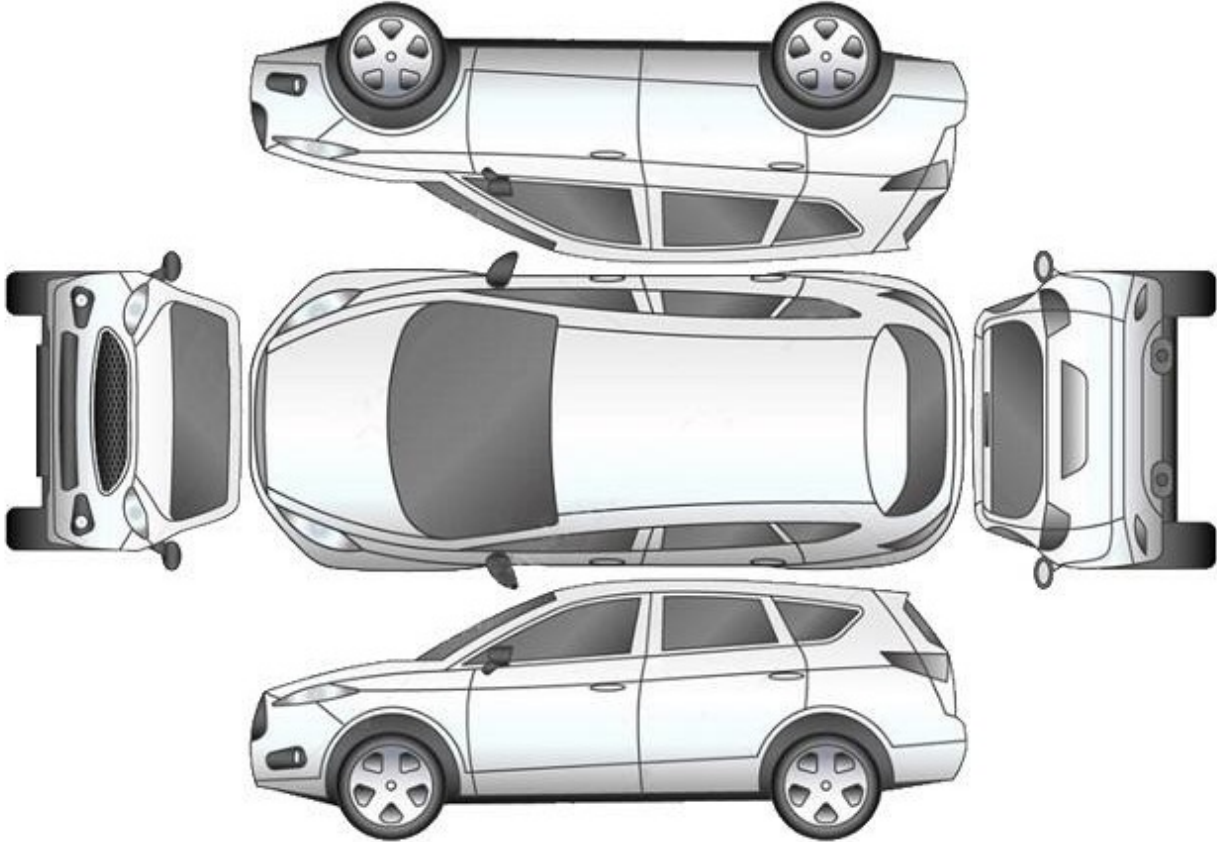

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1370310 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1370310 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,1 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	64	64	0

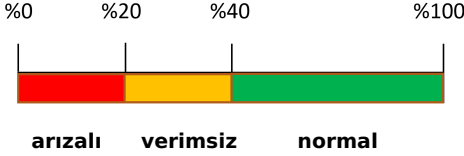

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	201	207	2
2. Aks	71	80	11
El Freni	91	100	9

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18	99V	5,63 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/18	99V	5,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18	99V	5,57 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18	99V	5,49 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12
Rapor No: 06-01-1370310
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
218	177,72	64,3	126
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	100,1	24,79	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

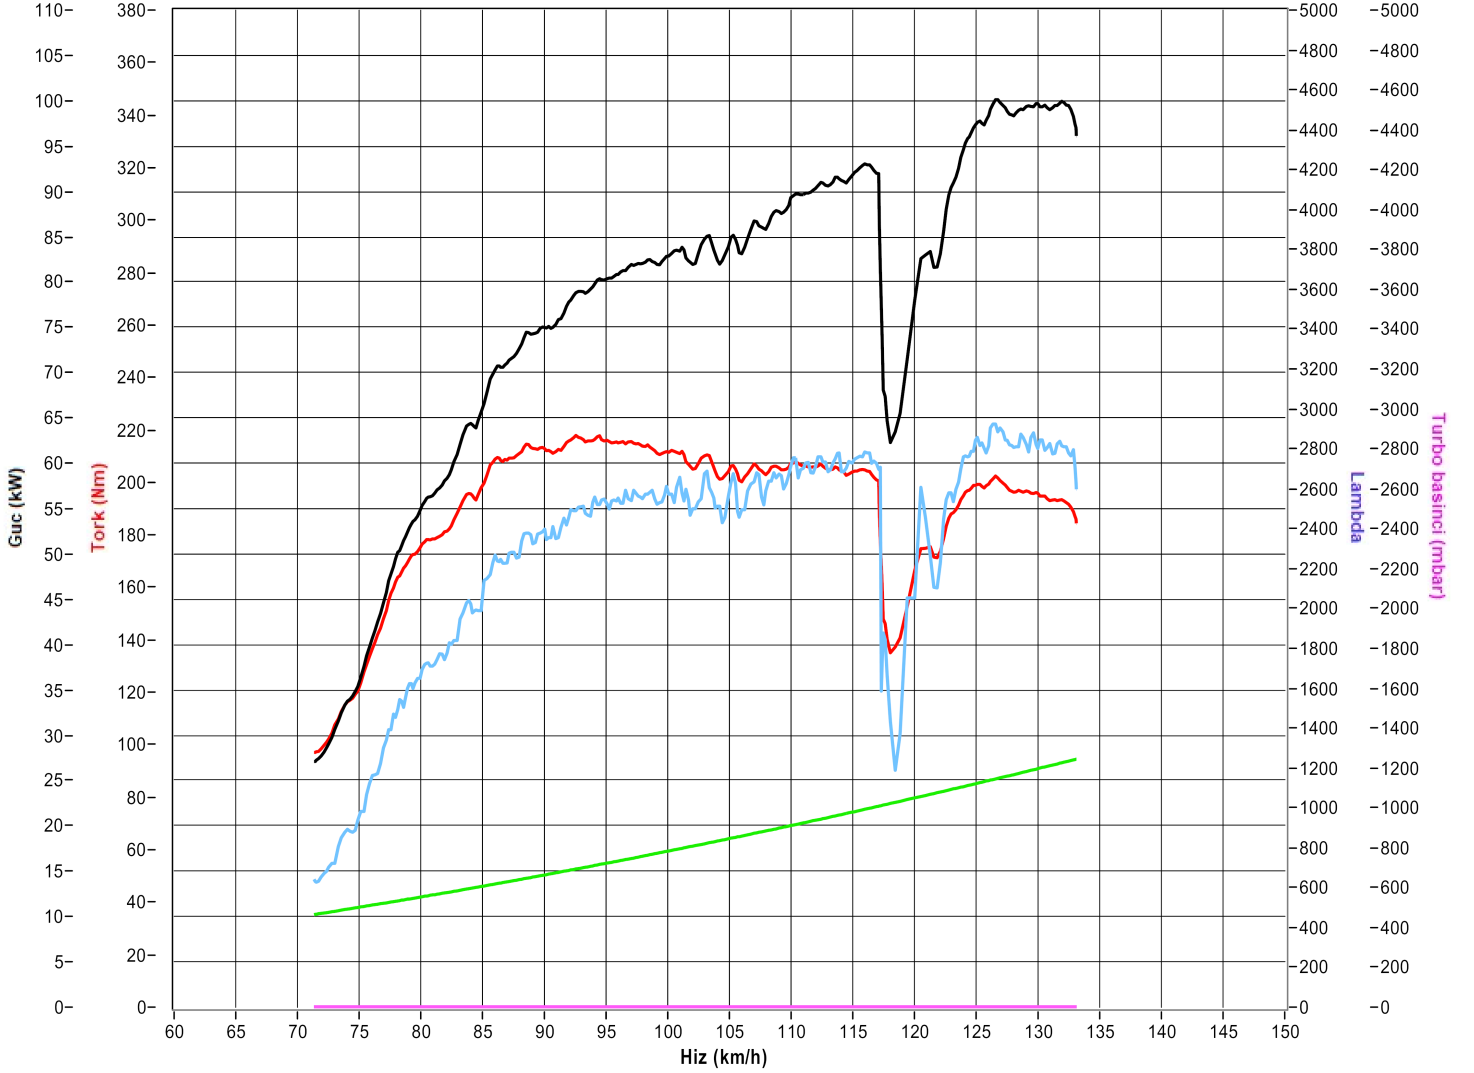

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1370310 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

02.05.2025

Araç: Opel/Vauxhall Mokka 1.2i12V

Motor kodu: F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VXXKUSHNSSNW081837 (kumanda ünitesinden okunan

)
Test edilmiş: 02.05.2025 10:38:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzinli motor O*

ABS ABS/ESP 5

Hata kodu U1262:

MESAFE KONTROL

HATALI SİNYAL

Hata kodu C0031:

On sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C003_4:

TEKERLEK SENSORU ON SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı O*

Klima Otomatik klima kontrol sistemi 1

Hata kodu B1003—55:

Klima kumanda ünitesi

HATALI KODLAMA

Konfor Ana kumanda ünitesi 10

I-lata kodu B12BB:

Immobilizer

Otomatik şanzıman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

Hata kodu B2ED3:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

MERKEZİ SVİÇ ÜNİTESİ BSI

DAHİLİ ARIZA!

Hata kodu B1626:

AKU VOLTAJİ

" "

NOMINAL DEGER ARALIGININ DIŞINDA

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bıra

kma

sinyali

MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu B1418:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu B183F:

ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1ZOB:

Hız kontrol sistemi

HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor Gösterge grubu O*

Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran Z*

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAO:

MUZİK-I VİDEO BAĞLANTILARI

BOZUKİLETİŞİM

Konfor PARK ASİSTANI 10*

Hata kodu B120E:

YANMA MOTORU

HATALI SİNYAL

Hata kodu B1218:

ESP kumanda ünitesi

HATALI SİNYAL

Hata kodu U1003:

CAN-BUS

KAPATMA FO N KSIYO N U

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 11:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1370310	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 11:12
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu U1109:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U1209:
VİTES KOLU KONUMU
MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu U1802:
Araç hızı sinyali
HATALI SİNYAL

Hata kodu U1805:
ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı
Tekerlek devri değerleri mevcut değil

Hata kodu U1F18:
Dokunmatik ekran
CAN bağlantısı hatası

Hata kodu U1F2E:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK
Hata kodu U1F95:
Parktronic sistemi kontrol ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN
Konfor ÇOK işlevli direksiyon simidi
Konfor Multiplex kontrol paneli *
Konfor Yağmur/Işık sensörü
Konfor SÜRÜCÜ KAPISI KONTROL MODÜLÜ ("COCO

Hata kodu U1F64—87:
SOL ON ELEKTRİKLİ CAM
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U1F62—87:
ELEKTRİKLİ CAM ARKA SOL
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B1391—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ÖN SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor ÇOK fonksiyonlu kamera
Konfor Anahtarsız merkezi kilit sistemi OO
Şanzıman Şanzıman O*
Direksiyon Servo direksiyon
SesNideO Navigasyon 39:
Hata kodu B100C:
Kumanda ünitesi güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu B1517:
Bluetooth modülü
Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hata kodu B1591:
Geri sürüş kamerası sistemi
HATALI İLETİŞİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 11:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1370310	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 11:12
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***1837 şasi nolu OPEL MOKKA 1.2 130 AT8 GS LINE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12
Rapor No: 06-01-1370310
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezic


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1370310 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak

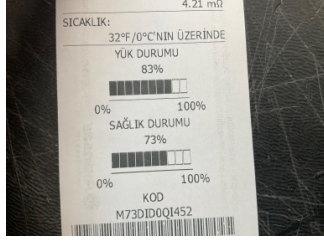

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Arka lambalar, Üçüncü fren lambası > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Islak-Nemli



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Islak-Nemli



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu

Parça Grubu

Fren sistemi
Arka lambalar

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış
Arka lamba camı, sağ - Çatlak

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 11:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1370310	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 11:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası