

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 13:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-1370534 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:27 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



41AKK634

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 13:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-1370534 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:27 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	41AKK634	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	28621	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUSHNSSMW082833	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI SİYAH	Model	Mokka
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-26	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

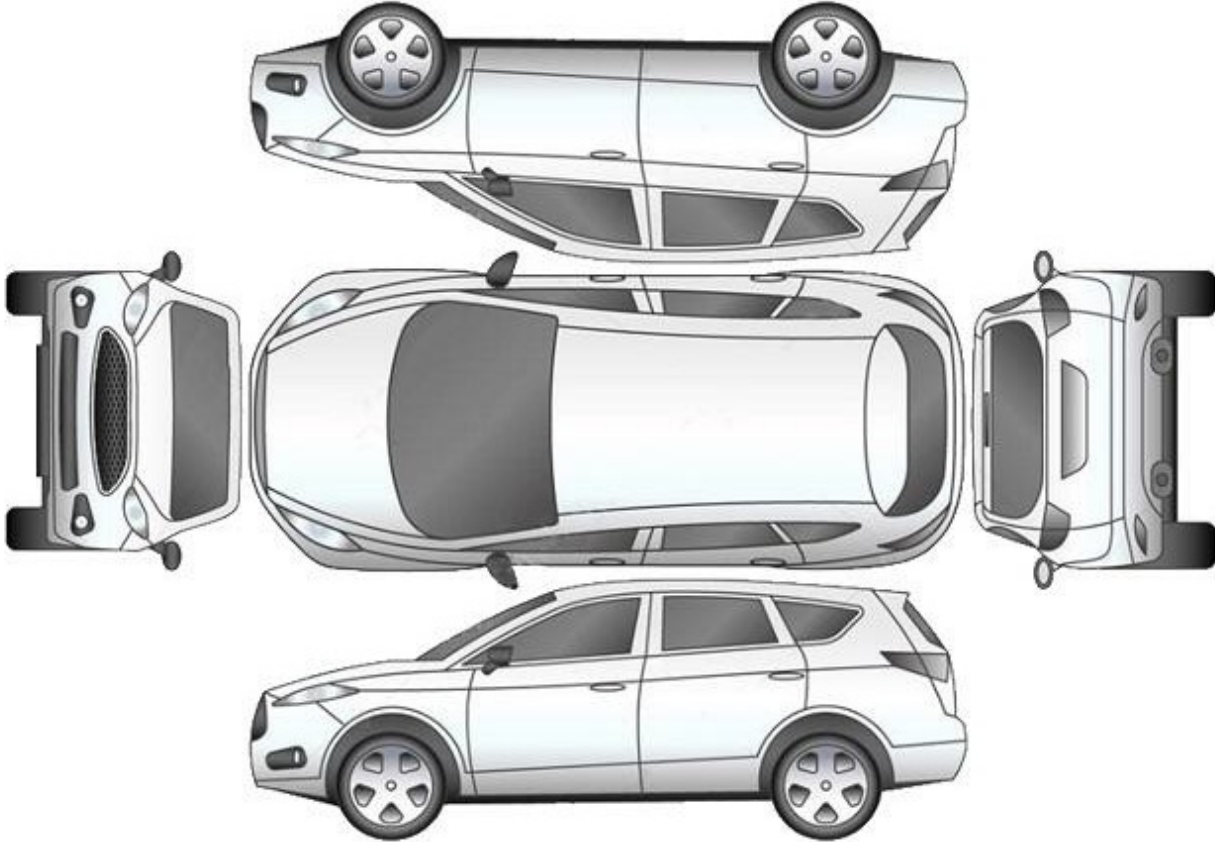

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 13:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-1370534 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:27 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 13:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-1370534 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:27 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.2 m/km	-5.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	68	1
2. Aks	65	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	296	301	2
2. Aks	201	191	5
El Freni	200	199	1

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18R	99V	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/18R	99V	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18R	99V	5,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18R	99V	5,7 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 13:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-1370534 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:27 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
0	∞	68	112
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	108,6	28,65	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

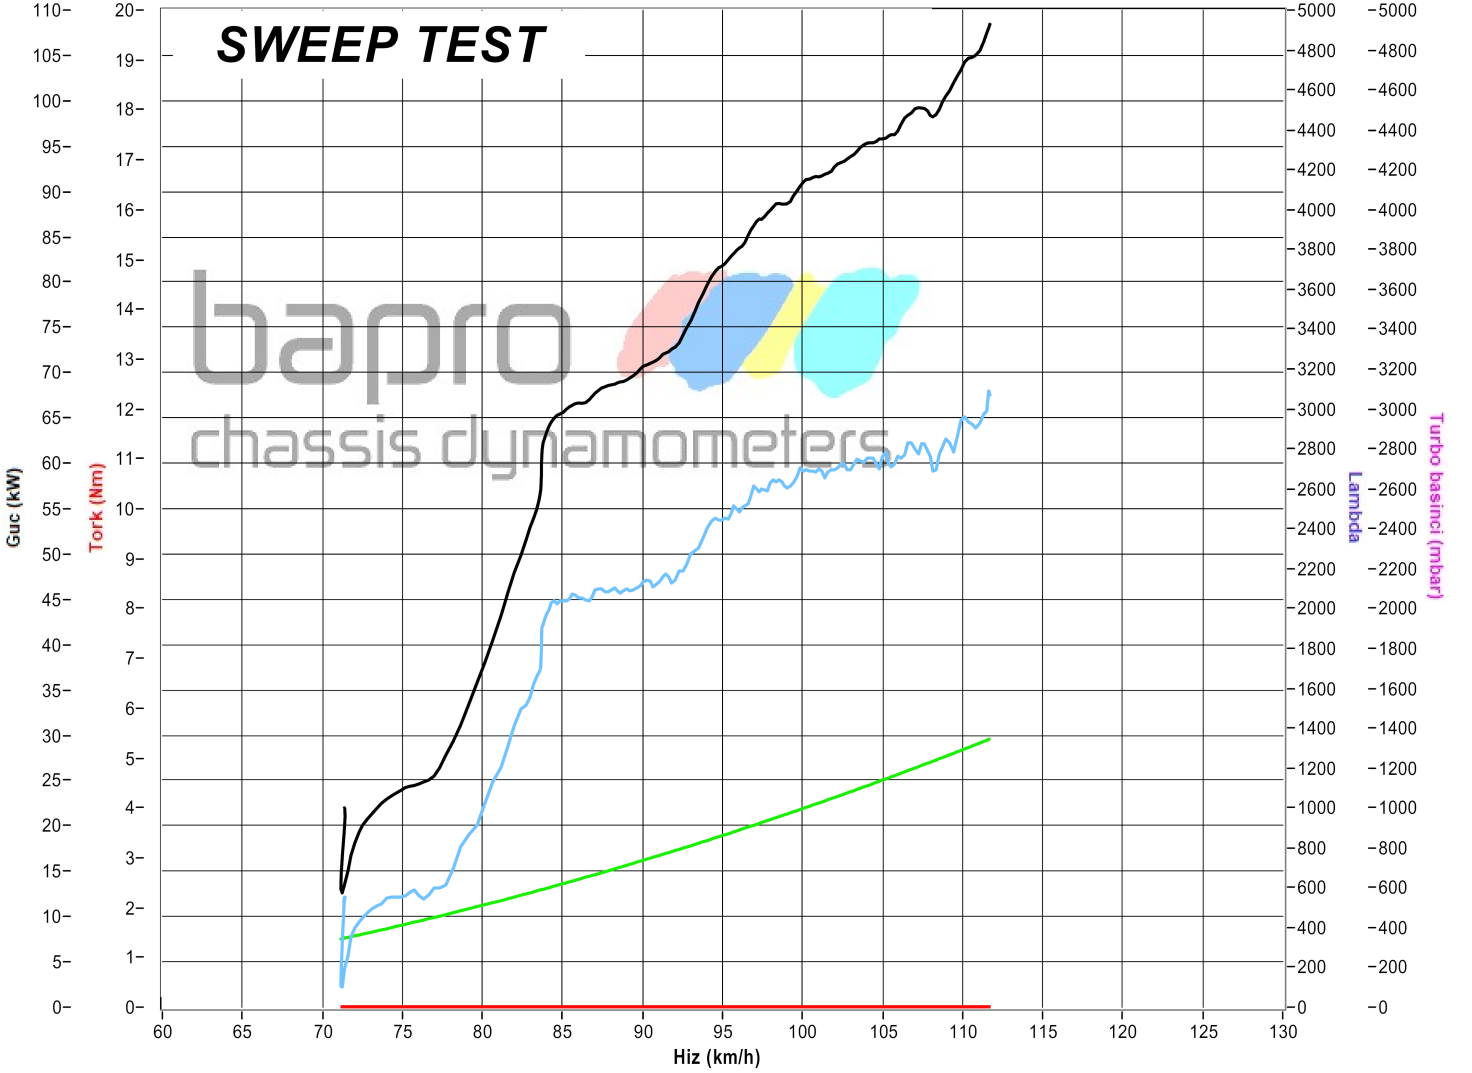

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 13:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-03-1370534 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:27 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

02.05.2025
Araç: Opel/Vauxhall Mokka 1.2
Motor kodu: F 12 XHT (EB2ADTS)
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VXXKUSHNSSMW082833 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 02.05.2025 12:38:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS ABS/ESP 2

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:
Arka sol tekerlek devir sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Otomatik klima kontrol sistemi A

Hata kodu B1003—55:
Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA

Güvenlik PARK ASİSTANI 13*

Hata kodu B120E:
YANMA MOTORU
HATALI SİNYAL

Hata kodu B1222:
MESAFE SENSORU ON/SOL DIŞ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228:
SAĞ ARKA DIŞ MESAFE SENSORU__ __
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1229:
Mesafe sensörleri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1003:
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

CAN-BUS
KAPATMA FO N KSIYO N U

Hata kodu U1109:

Şanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U1209:
VİTES KOLU KONUMU
MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu U1804:
Direks. aç sen
HATALI SİNYAL

Hata kodu U1805:
ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı
Tekerlek devri değerleri mevcut değil

Hata kodu U1FOF:
CAN-BUS __
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1F18:
Dokunmatik ekran
CAN bağlantısı hatası

Hata kodu U1F2E:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK
Hata kodu U1F3E:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUKİLETİŞİM

Güvenük Çok fonksiyonlu kamera
Konfor Ana kumanda ünitesi

Hata kodu U1F3E:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu B181A:
ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ
HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B162C:
ROLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:
On sağ kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B141E:
Start/stop sistemi düğmesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali

MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 13:00	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-03-1370534	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 12:27	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 13:00
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B1814: | Hejja Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Ateşleme/kontak şalteri _
MANTIKSIZ İLETİSİM SİNYALI

Hata kodu B173A:
SURUCU KAPISI KAPİ KİLİDİ ANAHTARI
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1418:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu B183F:
_ _
ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120B:
Hız kontrol sistemi
HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kodu B132A:
SOGUTUCU AKIŞKAN BASINCI
Hatalı alçak basınç sistemi.

Konfor Gösterge grubu O*
Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran Z*

Hata kodu B1574:
Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAO:
MUZİK-I VİDEO BAĞLANTILARI
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN 0
Konfor Çok işlevli direksiyon simidi 0
Konfor Multiplex kontrol paneli O*
Konfor Yağmur/Işık sensörü 0

_ _
Konfor SURUCU KAPISI KONTROL MODULU 2

Hata kodu B1391—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ON SOL__
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ON__
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Anahtarsız merkezi kilit sistemi 0
Şanzıman Şanzıman 0
Direksiyon Servo direksiyon 0
SesNideo Navigasyon 3
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Hata kodu B100C:
Kumanda unitesi güçkaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu B1517:
Bluetooth modülü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1591:
Geri sürüş kamerası sistemi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 13:00	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-03-1370534	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 12:27	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 13:00
Mersis No:	0309073518100001				

HATALI İLETİŞİM!

Tramer Sorgulaması

***2833 şasi nolu OPEL MOKKA 1.2 130 AT8 GS LINE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 13:00	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-03-1370534	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 12:27	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 13:00
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2025 13:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-03-1370534 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:27 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2025 13:00
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon
> Etiket Yapıştırılmış



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı, motor kaputunda folyo olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	02.05.2025 13:00	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-1370534	Araç Giriş Tarihi:	02.05.2025 12:27	Araç Çıkış Tarihi:	02.05.2025 13:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası