

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31
Rapor No: 06-01-1478787
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31

Full Plus Ekspertiz



18ACD472

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31
Rapor No: 06-01-1478787
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53

Sayfa: 2/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	18ACD472	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	27912	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3UPHNSSR5020652	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	GRİ	Model	208
Sonraki Muayene Tar.	2027-02-11	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	ALPER KARAYEL
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

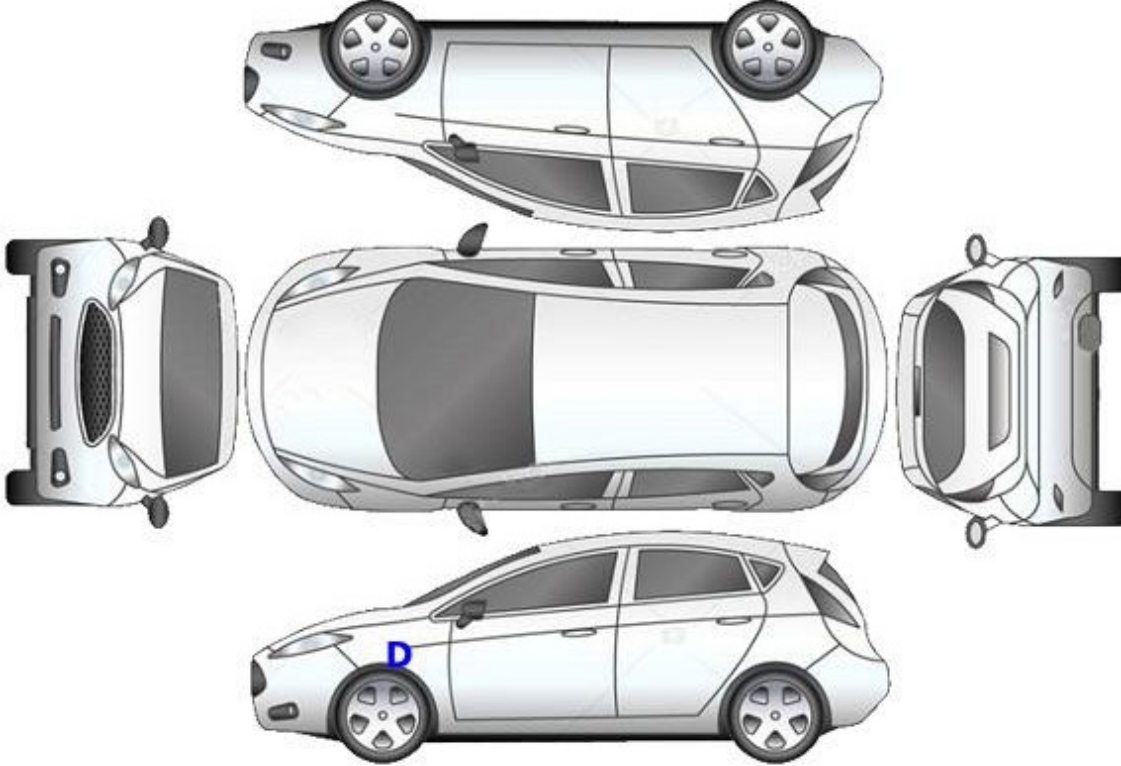

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31
Rapor No: 06-01-1478787
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ seviyesi eksik ve Turbo hortumu terleme
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1478787 Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	63	59	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	77	79	3
2. Aks	45	51	13
El Freni	141	143	1

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94H	6,99 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	94H	7,01 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94H	6,91 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	94H	7,03 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1478787 Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1478787 Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
13.04.2026
Araç: Peugeot 208-11 1.2 Puretech 130
Motor kodu: HNS (EB2ADTS)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: VR3UPHNSR5020652 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 13.04.2026 15:00:58 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS Teves MK 100 0
Hava yastığı Hava yastığı 1
Hata kodu B1400-64:
CAN-BUS i }
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima Otomatik klima kontrol sistemi 1
Hata kodu B1003-55:
Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA
Güvenlik Çok fonksiyonlu kamera 1*
Hata kodu U1213-81:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) 6
Hata kodu U1FE6:
Radyo alıcısına CAN-Bus-bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu B2ED3:
MERKEZİ SVİÇ ÜNİTESİ BSI
DAHİLİ ARIZA!
Hata kodu B162C:
RÖLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1865:
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma sinyali | BE
MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ
Hata kodu B1818: i
YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B183F: |
ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Gösterge grubu
Konfor Yağmur/Işık sensörü
Hata kodu B1000:
ECU
HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!
Konfor PARK ASİSTANI
Hata kodu B1223:
İç arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224: o.
SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227: 3 o.

İÇ TARAFTAKİ ARKA SAĞ MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1228: o.
SAĞ ARKA DIŞ MESAFE SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Multiplex kontrol paneli
Hata kodu B1531-71:
UZAKTAN KUMANDA
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Direksiyon kumanda modülü
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi
Konfor Anahtarsız giriş
Hata kodu B172F: Co }
ERİŞİM VE ÇALIŞTIRMA YETKİSİ İÇİN BAGAJ BOLMESİNDE ANTEN
Fonksiyon hatalıdır.
Şanzıman Otomatik şanzıman
Direksiyon Hidrolik servo direksiyon
Ses/Video Navigasyon sistemi
Hata kodu U1476:
Radyoya Ethernet bağlantısı
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
IEE | DY. Le e A LI -
0*
4*
1*
0*
0*
3*
EE =
Hata kodu B153C:
Multimedya kontrol ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1826:
Head-up ekran kumanda ünitesi
HATALI İLETİŞİM!
IEE | DY. Le e A LI
EE =

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1478787 Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VR3UPHNSR5020652 şase nolu ve 18ACD472 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31
Rapor No: 06-01-1478787
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31
Rapor No: 06-01-1478787
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53


Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer

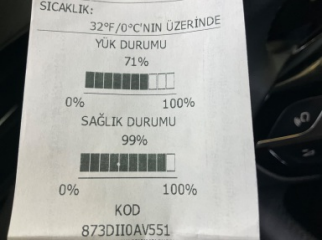

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1478787 Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

sol ön çamurluk mikron değerleri araç genel mikron değerinin yarısıdır vidalarında işlem mevcut bu yüzden değişen olarak değerlendirilmiştir (astar rengi orgındır). Araç kirli olduğu için gözle boya kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Motor kaputu bağlantı cıvataları işlemli. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir. Araç genelinde boya deformeleri ve boya tozları mevcut. Araç bakım uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç yağ seviyesi eksik olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1478787 Araç Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:53 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası