

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1434914 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EP312



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1434914 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EP312	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	160802	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3MCYHZXKS419235	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Peugeot
Rengi	GRİ (Kum)	Model	3008
İlk Tescil Tarihi	07-11-2019	Sonraki Muayene Tar.	03-12-2026
Model Yılı	2019	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03
Rapor No: 06-01-1434914
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

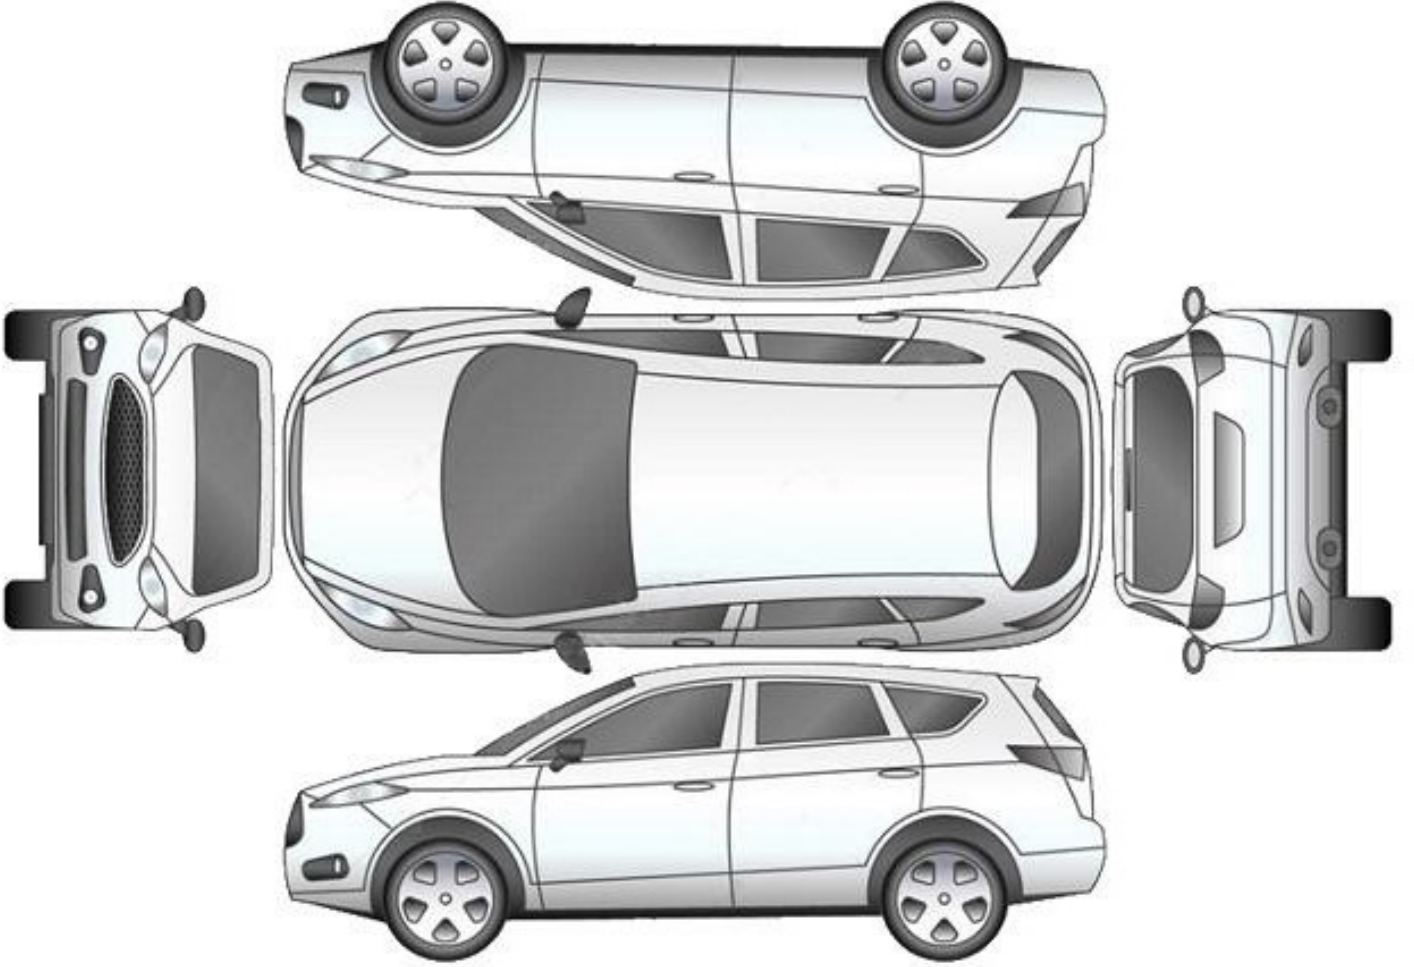

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1434914 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1434914 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.8 m/km	-3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	80	7
2. Aks	71	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8205	1.469	19
2. Aks	1.1145	1.192	6
El Freni	1.0185	1.132	10

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/55/18	102H	6,4 mm	Kışlık
Sol Arka	255/55/18	102H	6,62 mm	Kışlık
Sağ Ön	255/55/18	102H	6,44 mm	Kışlık
Sağ Arka	255/55/18	102H	6,55 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03
Rapor No: 06-01-1434914
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
364	322	72	167
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	90	19	93,75
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

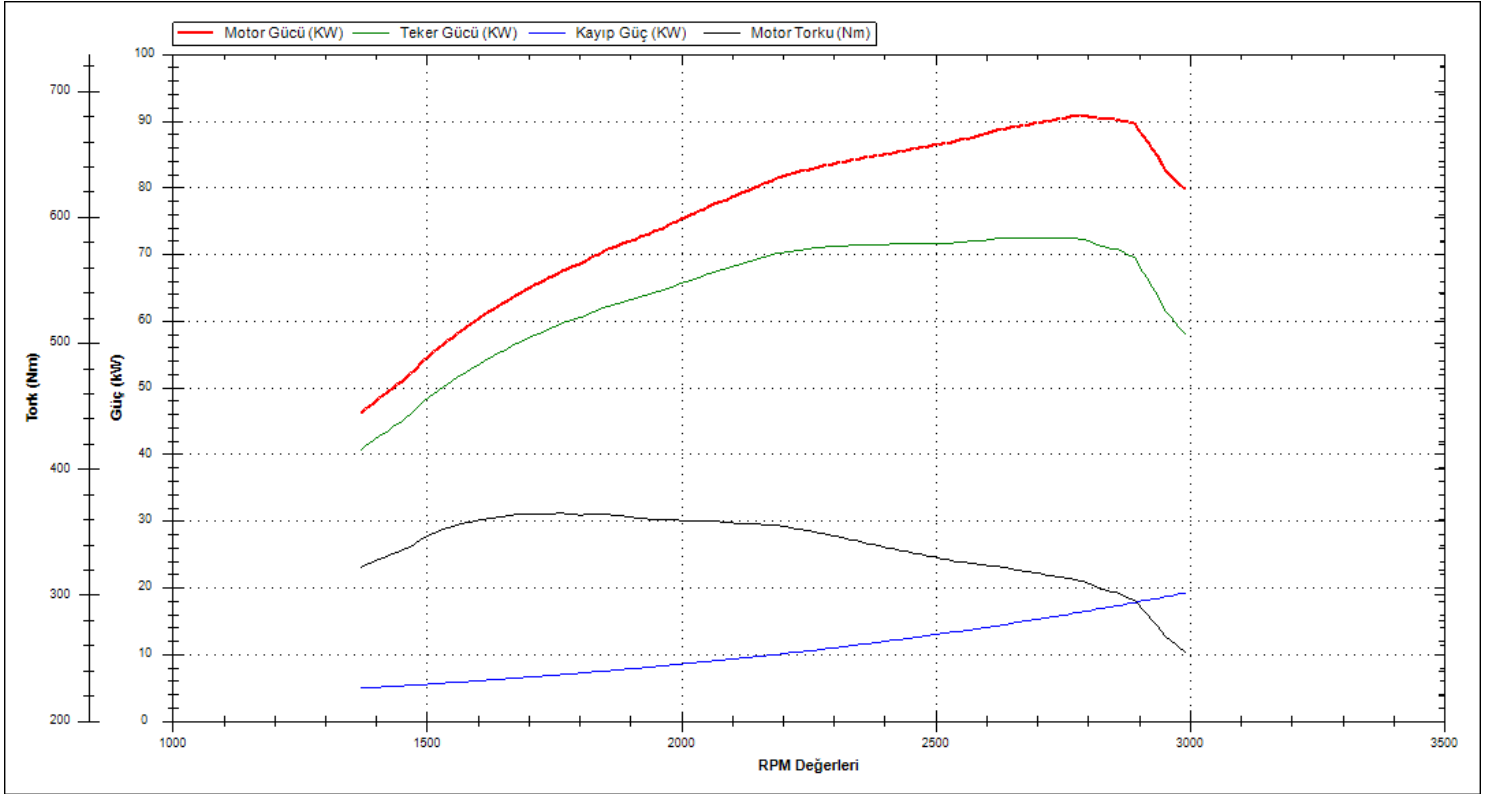

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1434914 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.11.2025

Araç:

Peugeot 2008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3MCYHZXKS419235 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.11.2025 16:26:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

Teves MK 100

Hata kodu U1009-00:

Sasi CAN-Bus

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1FA7:

On sag koltuk ısıtıcısı/koltuk havalandırması kuma

nda tñitesi ile CAN iletisimi

VERİ HATTI ÜZERİNDE İLETİSİM YOK!

Hata kodu U1F3A:

On cam sileceği motoru

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1808:

İmmobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDİ

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B116B:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARKA SAG SIS LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B117C;:

Yan dis aydınlatma

arizali aktivasyon

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kosulu

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

3*

Hata kodu B1221:

ON SOL İC MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1225:

ON SAG İC MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1226:

MESAFE SENSÖRÜ ON/SAG DİS

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modiili

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon kumanda modiilii

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Sanziman

Otomatik sanziman BVA_AM®6

Sanziman

Otomatik sanziman

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hata kodu B1562:

USB port 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1434914	Ara� Giriş Tarihi:	11.11.2025 15:03	Ara� Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:03
Mersis No:	0309073518100001				

USB portu 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U1FAOQ:
MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9235 şasi nolu PEUGEOT 3008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 PRIMEEDITION markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03
Rapor No: 06-01-1434914
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03
Rapor No: 06-01-1434914
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Sis lambaları, Sis Izgarası Sağ > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Spoiler > Kırılmış



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş Izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1434914 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 09:03
Mersis No: 0309073518100001



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Tavan ve motor kaputunda dolu hasarı mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 09:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1434914	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 15:03	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 09:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası