

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1427366 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DOA497



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1427366 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DOA497	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	116628	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00370859764	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	29-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	02-03-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06
Rapor No: 06-01-1427366
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

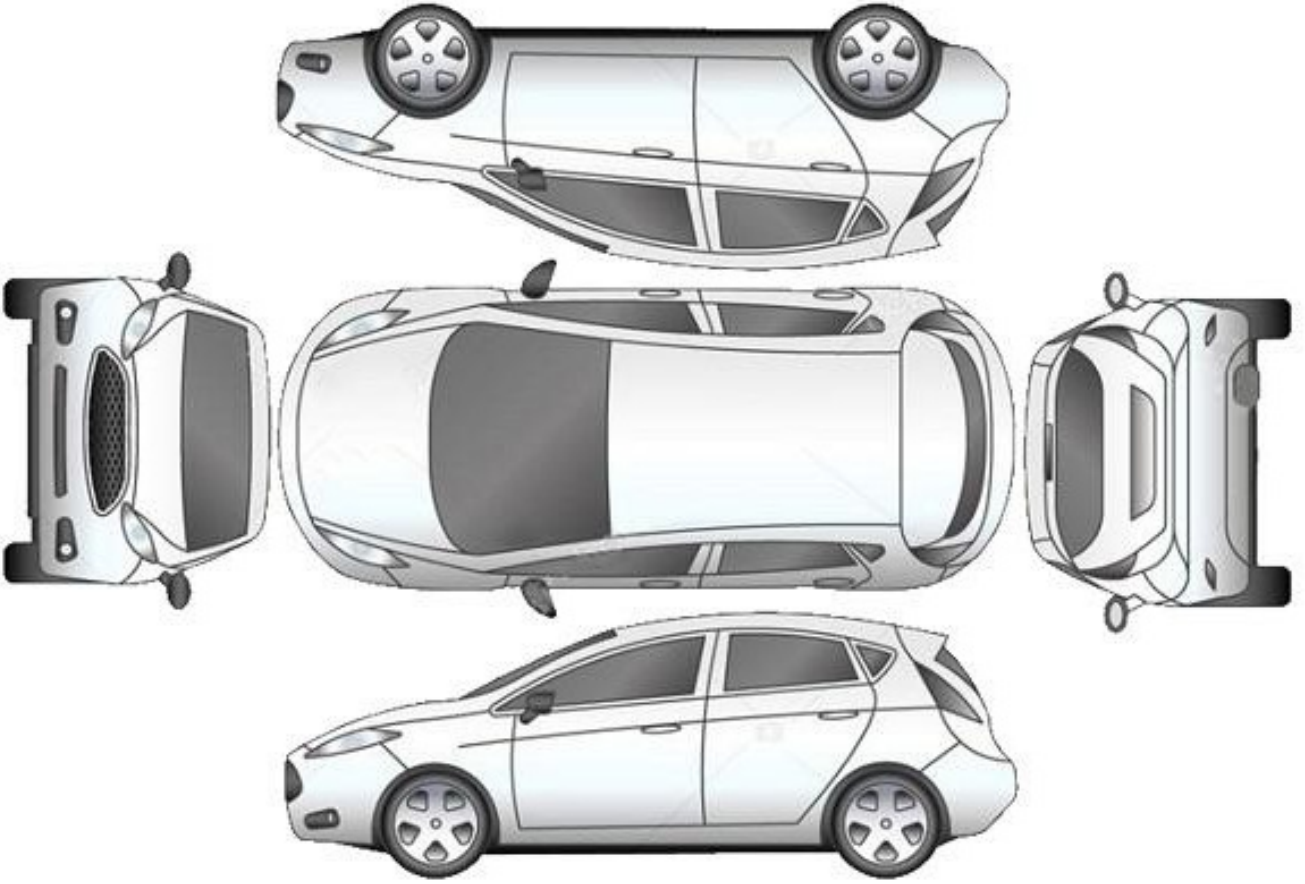

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1427366 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1427366 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.9 m/km	-3.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	73	2
2. Aks	38	52	14

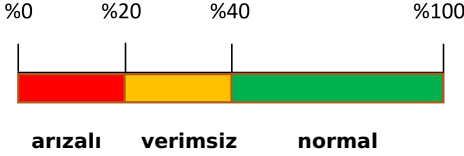

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2005	0.984	18
2. Aks	1.378	1.4995	8
El Freni	0.9255	0.822	11

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	3,54 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,64 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	4,59 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1427366 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1427366 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.10.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJA00370859764 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.10.2025 12:01:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

ARIZALI VOLAN DİŞ SINYALI

ABS

ABS/ESP (CAN)

10*

Hata kodu DTC 506738:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 506B64:

Fren pedali musiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 507364:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 507855:

Elektromekanik el frenini

YANLIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Ünitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14087:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFAE14:

AKU RÖLESİ B

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC ACB564:

ARKA CAM SİLMEK MOTORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67;

On cam silme motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Konfor

Park asistanı OBD

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 561A86:

Araç hizi sinyali

HATALI SINYAL

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.10.2025 12:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1427366	Araç Giriş Tarihi:	17.10.2025 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	17.10.2025 12:06
Mersis No:	0309073518100001				

On sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F11;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 930F12;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931111;
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 931112;
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932A01;
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934116;
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934262;
Radyo
"Yasaklanmis" mod
Hata kodu DTC E15987;
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/bagl
anti
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC E16587;
Park yardimi kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC E15087;
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9764 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06
Rapor No: 06-01-1427366
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1427366 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2025 12:06
Rapor No: 06-01-1427366
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:28

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2025 12:06



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

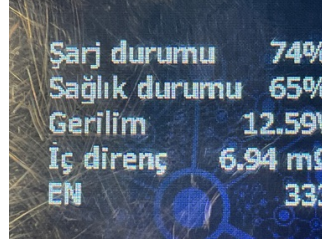

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Eksik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.10.2025 12:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1427366	Araç Giriş Tarihi:	17.10.2025 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	17.10.2025 12:06
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Arka sol lastik marka modeli farklı

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.10.2025 12:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1427366	Araç Giriş Tarihi:	17.10.2025 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	17.10.2025 12:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası