

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1414281 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



59AHG581

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1414281 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	59AHG581	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	80590	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TSMLYD21S00414000	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1586cc	Marka	Suzuki
Rengi	KAHVERENGİ SİYAH	Model	Vitara
Sonraki Muayene Tar.	2027-02-03	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

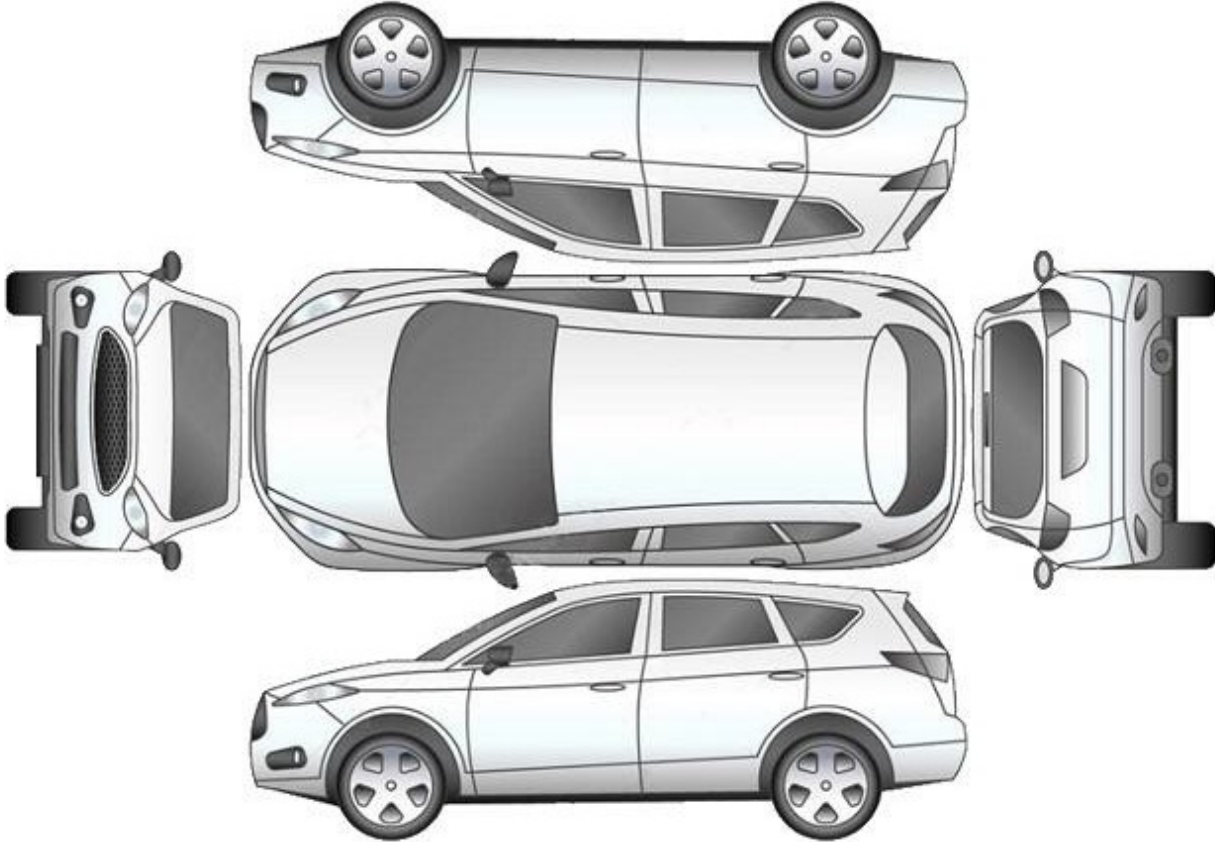

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1414281 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve sol ön koltuk döşemesinde hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1414281 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.7 m/km	2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	64	4
2. Aks	67	58	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	144	123	14.5
2. Aks	1.1535	0.926	19
El Freni	0.8475	0.7405	12

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	6,28 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	6,35 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	5,92 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1414281 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
337	304	63	175
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	77	13	85,56
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

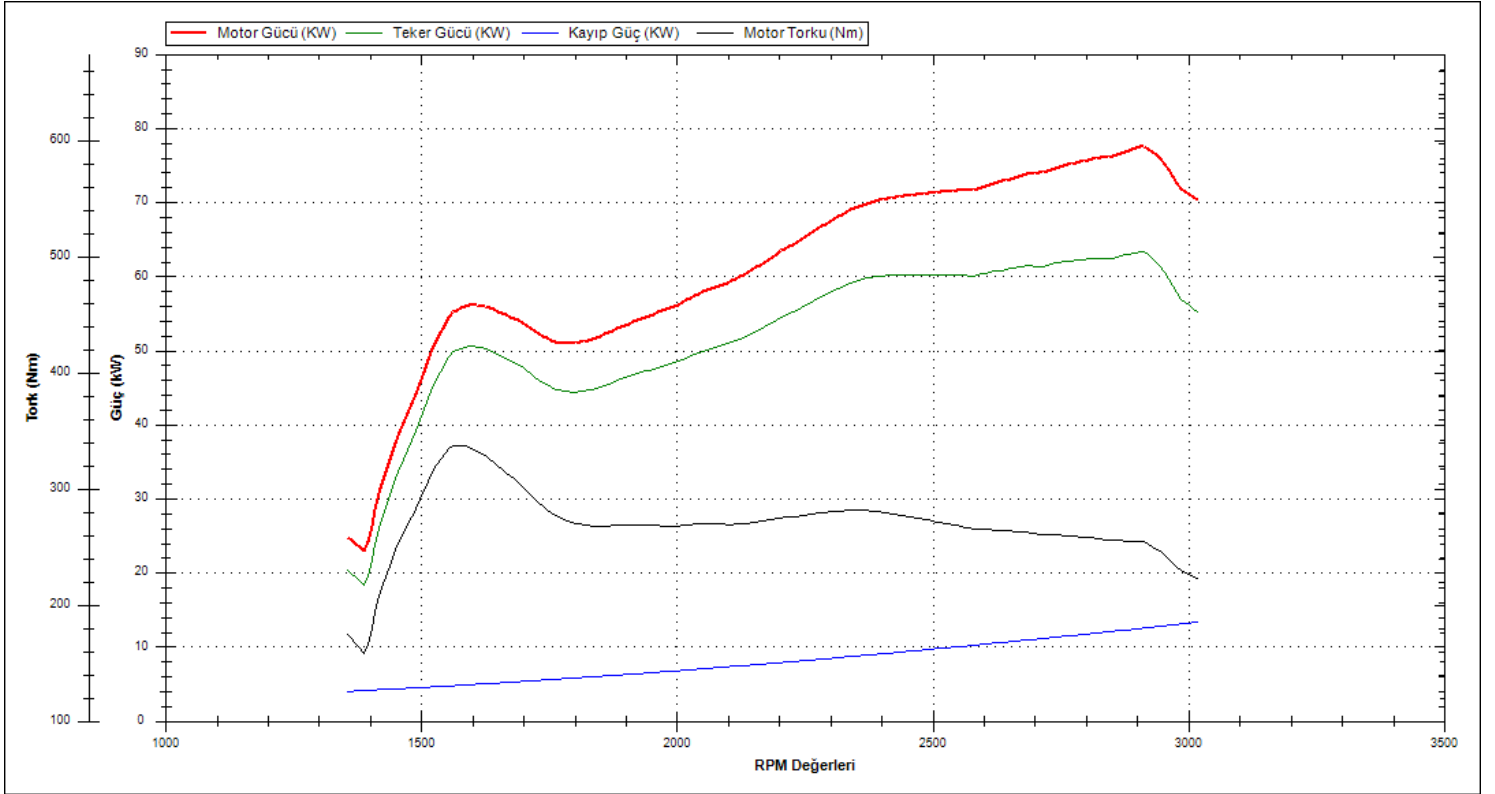

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1414281 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

09.09.2025
Arac:
Suzuki Vitara 1.6i
Motor kodu:
M 16 A
Üretim yılı;
15-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
TSMLYD21500414000 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
09.09.2025 10:24:39 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin CAN
Motor
Start/stop CAN
Hata kodu P1360:
CALISTIR-DURDUR SISTEMI
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Otomatik klima CAN
Hata kodu B1504:
SURUCU TARAFI GÜNEŞ ISISI SENSÖRÜ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1513:
Kalorifer kelebek kapagi aktüatörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1514:
Hava çıkış flapsi aktüatörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1531:
Hava giriş valfi aktüatörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
BCM (CAN)
Hata kodu U0231:
Yağmur sensörü
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Gösterge panosu grubu (CAN)
Konfor
Keyless Go
Konfor
Otomatik far seviye ayarı
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Radar CAN
Hata kodu C1630:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda linitesine CAN-Bus
-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu C1654:
Savrulma sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Sanziman
Otomatik sanziman CAN
Direksiyon
Direksiyon CAN
Lastik basıncı kontrolü
TPMS CAN
Hata kodu B1A30:
Lastik basıncı sensörü 6n sağ
Çok düşük lastik basıncı.
Hata kodu B1A31:
Lastik basıncı sensörü 6n sol
Çok düşük lastik basıncı.
Hata kodu B1A32:
Lastik basıncı sensörü arka sağ
Çok düşük lastik basıncı.
Hata kodu B1A33:
Lastik basıncı sensörü arka sol
Çok düşük lastik basıncı.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.09.2025 10:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1414281	Araç Giriş Tarihi:	09.09.2025 09:58	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2025 10:39
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4000 şasi nolu SUZUKI VITARA 1.6 GL+ markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.09.2025 10:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1414281	Araç Giriş Tarihi:	09.09.2025 09:58	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2025 10:39
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1414281 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

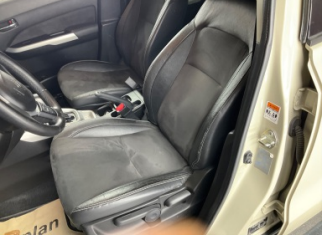

Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi,
sol ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Noktasal Ezik




Tavan, Sunroof fitili > Hasarlı

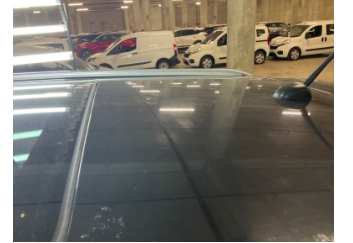

Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş

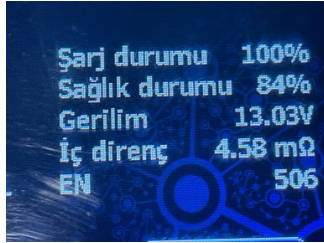

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.09.2025 10:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1414281	Araç Giriş Tarihi:	09.09.2025 09:58	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2025 10:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası