

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BGR840



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BGR840	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	252795	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ6RZGY201728	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1422cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2027-06-05	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

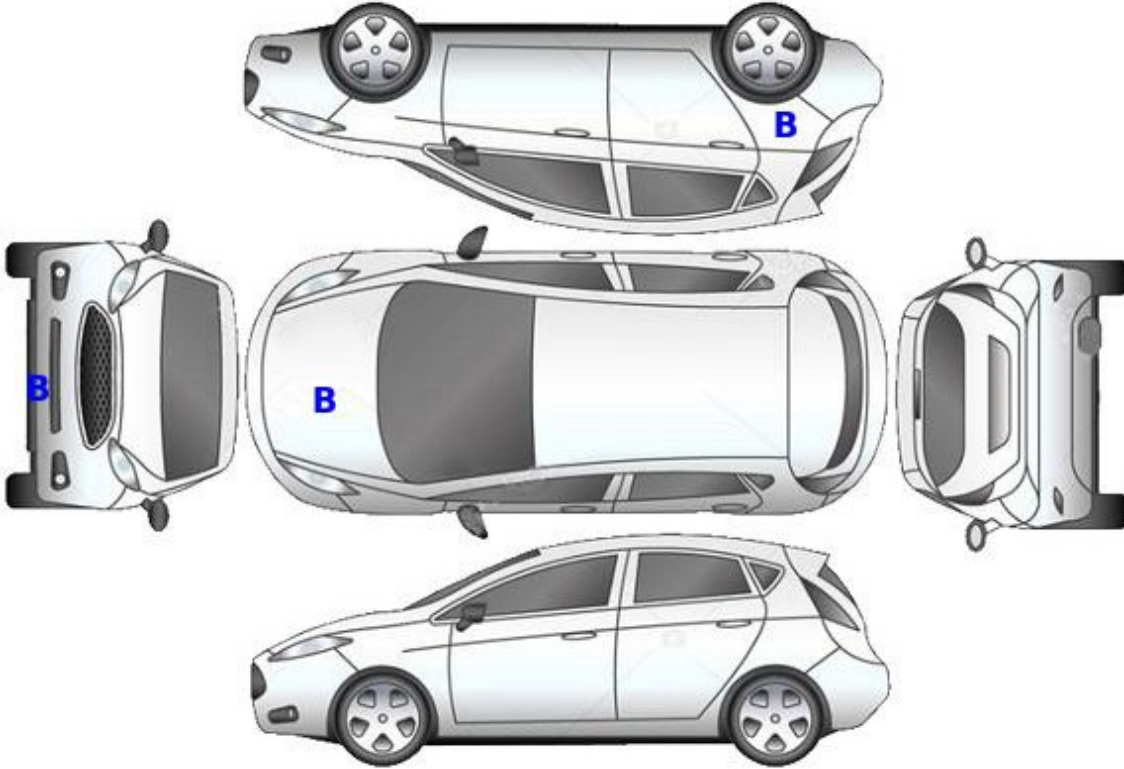

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, rötüş, boya atması mevcut. Arka tampon kırık..
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizik mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda harici ses mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisör körükleri hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçakları, yakıt sistemi sızdırıyor, ve harici ses mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı ve hafif uğultu sesi mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.0 m/km	-4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	81	3
2. Aks	69	51	18

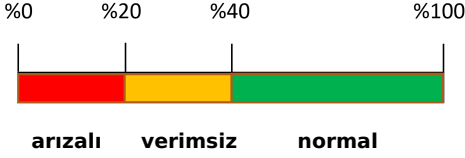

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9275	1.6905	12
2. Aks	1.506	1.522	1
El Freni	1.0905	1.0445	4

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84H	5,46 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	84H	5,93 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	84H	5,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	84H	5,76 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.09.2025

Arac:

Volkswagen Polo 1.4 12V TDI BlueMotion

Motor kodu:

CUSB

Üretim yılı;

14-17

Kilometre durumu:

252795 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

WVWZ7776RZGY201728 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.09.2025 15:41:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 14135:

Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor i

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 30526:

EGR VALFİ SENSÖRÜ B

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 23716:

NOx-KATALİZÖRÜ SIRA 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 30357:

Emme havası sıcaklık sensörü

SİNYAL ÇOK GÜÇLÜ

Hata kodu 16408:

Turbosarj 1 kılavuz kanat ayarı

CALİSTİRİLMASI ZOR VEYA BLOKE

Hata kodu 30546:

Takviye basınç regülatörü konum sensörü

SİNYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu 27171:

Isıtıcı destek pompası

Elektrik devresinde kesinti vardır.

ABS

Fren elektronigi

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 204290:

Uzaktan kumanda anahtarı 1

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

VOLTAJ ÇOK DÜŞÜK

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 131703:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Sanziman

Sanziman elektronigi

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.04.2022		ERPÇarpışma	Hayır	7131.21	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22
Rapor No: 06-01-2415007
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Arka aks, Amortisör körüğü,
sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Küçük Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Küçük Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >
Kırılmış



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çatlak



Arka aks, Amortisör körüğü, sol
> Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22
Rapor No: 06-01-2415007
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kol dayaması, ön > Hasarlı

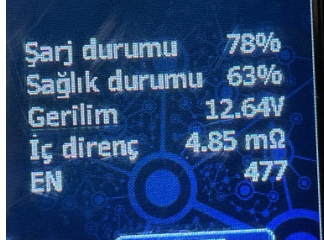

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor/Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motor, Motor/Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motor, Motor/Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motor, Motor/Yakıt sistemi > Sızdırıyor

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Motor - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.09.2025 10:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-2415007	Araç Giriş Tarihi:	10.09.2025 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	15.09.2025 10:22
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu bağlantı cıvataları işlemli.

Diğer notlar;

Motorda yağ kaçaqları, yakıt sistemi sızdırması ve harici ses mevcut olduğundan dolayı DYNO TESTİ yapılamadı , Servis kontrol önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-2415007 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası