

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1437833 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DUJ753



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1437833 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DUJ753	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	131087	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZAWZLY113443	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Polo
İlk Tescil Tarihi	13-10-2020	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43
Rapor No: 06-01-1437833
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

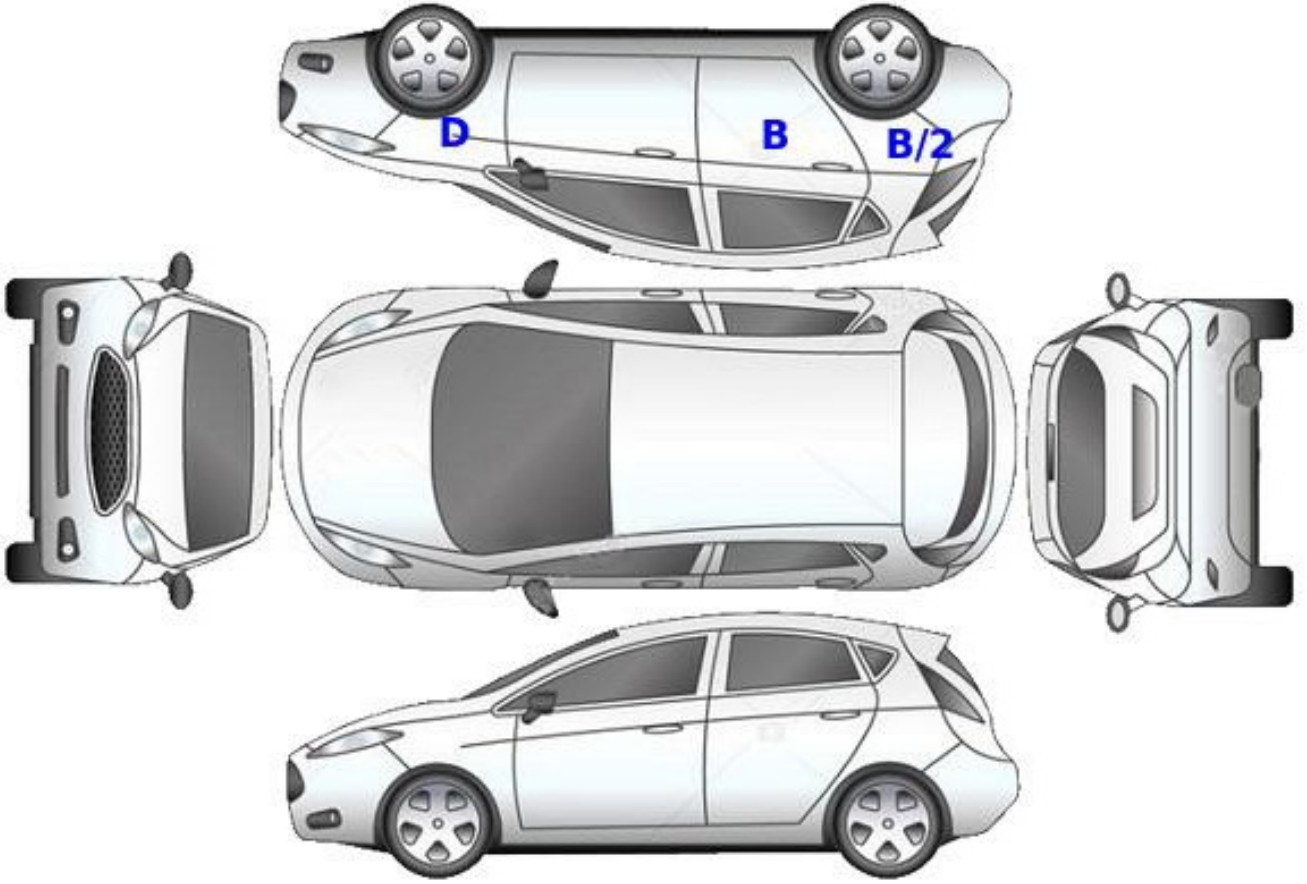

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1437833 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak hafif yağ kaçağı ve yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubunda ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1437833 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.7 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	79	6
2. Aks	59	74	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.57	1.3025	17
2. Aks	1.102	0.8845	19
El Freni	1.044	1.1355	8

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,09 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,08 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,26 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,01 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1437833 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.11.2025 15:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1437833	Araç Giriş Tarihi:	20.11.2025 14:49	Araç Çıkış Tarihi:	20.11.2025 15:43
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

20.11.2025
Arac:
Volkswagen Polo 1.6 16V TDI
Motor kodu:
DGTD
Üretim yılı;
17-20
Kilometre durumu:
131087
Lisans numarası :
VIN:
WVWZ77AWZLY113443 (kumanda Ulnitesinden okunan)
Test edilmiş:
20.11.2025 15:29:18 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 30357:
Emme havası sıcaklık sensörü
SINYAL ÇOK GUCLU
Hata kodu 32855:
Kurum partikül filtresi diferansiyel basınç sensör
i
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 32165:
Üre katkı maddesi kalite modülü
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu 29342:
Üre katkı maddesi pompası 1
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu 31393:
Kurum partikül filtresi diferansiyel basınç sensör
i
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu 27277:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.
Hata kodu 25603:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 38427:
Sensor referans gerilimi A
HATALI SINYAL
ABS
Fren elektronigi
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 1048835:
Motor ECU'sinden dolayı işlevsel kısıtlama
Aktif sınırlama.
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 9738:

PARK ISIGI SOL LAMBASI
Kesinti/pozitif kısa devre
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 9456681:
ARAC ANAHTARLARI
HATALI SINYAL
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Sanziman
Sanziman elektronigi
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Hata kodu 10591488:
ECU
Dahili hata.
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1437833 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.01.2024		Çarpışma	Hayır	21420	TL
07.11.2022		Çarpışma	Hayır	4955.01	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43
Rapor No: 06-01-1437833
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43
Rapor No: 06-01-1437833
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Çatlak



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

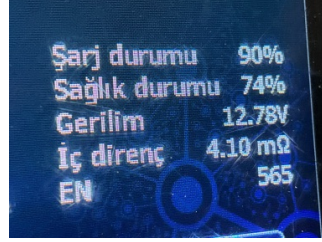

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Tampon, arka, Spoiler > Eksik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Taş İzi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Taş İzi




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik

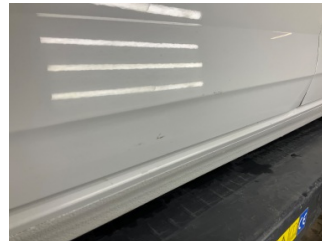

Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1437833 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 15:43
Mersis No: 0309073518100001



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	C-direk, sağ - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren balatarları, ön - Aşınmış
Motorsoğutması	Kayış - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kayış kasnak grubundan ses geldüğinden ve yağ seviyesi eksik olduğundan dolayı DYNO testi yapılmadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.11.2025 15:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1437833	Araç Giriş Tarihi:	20.11.2025 14:49	Araç Çıkış Tarihi:	20.11.2025 15:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası